



WAGNER

ProjektPro 117


Airless Sprayer

0418B

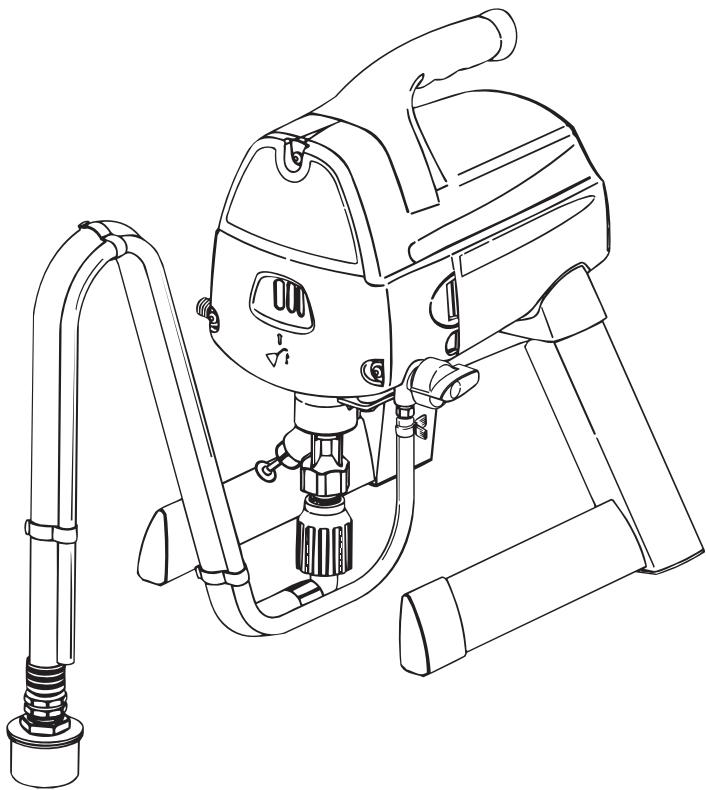

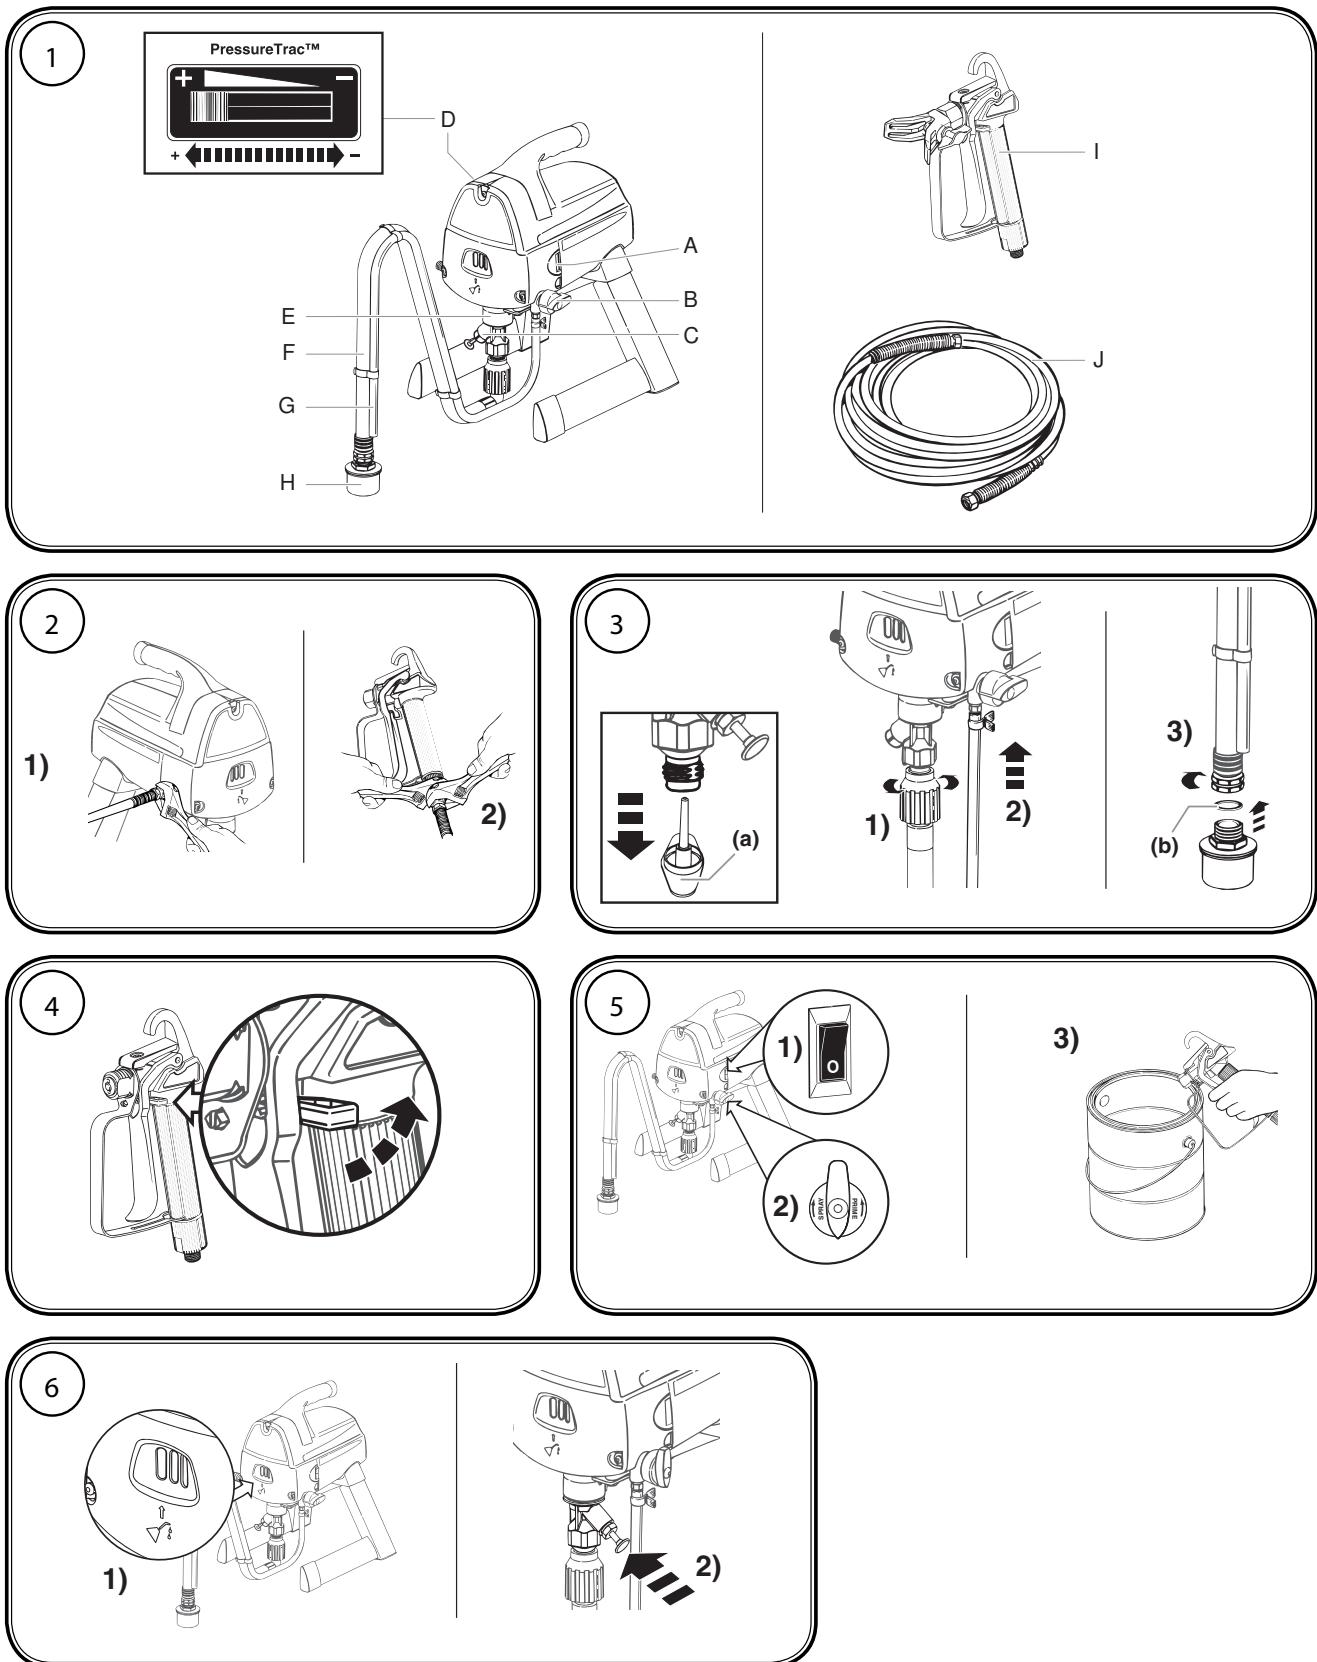


ProjectPro 117 - 0418B

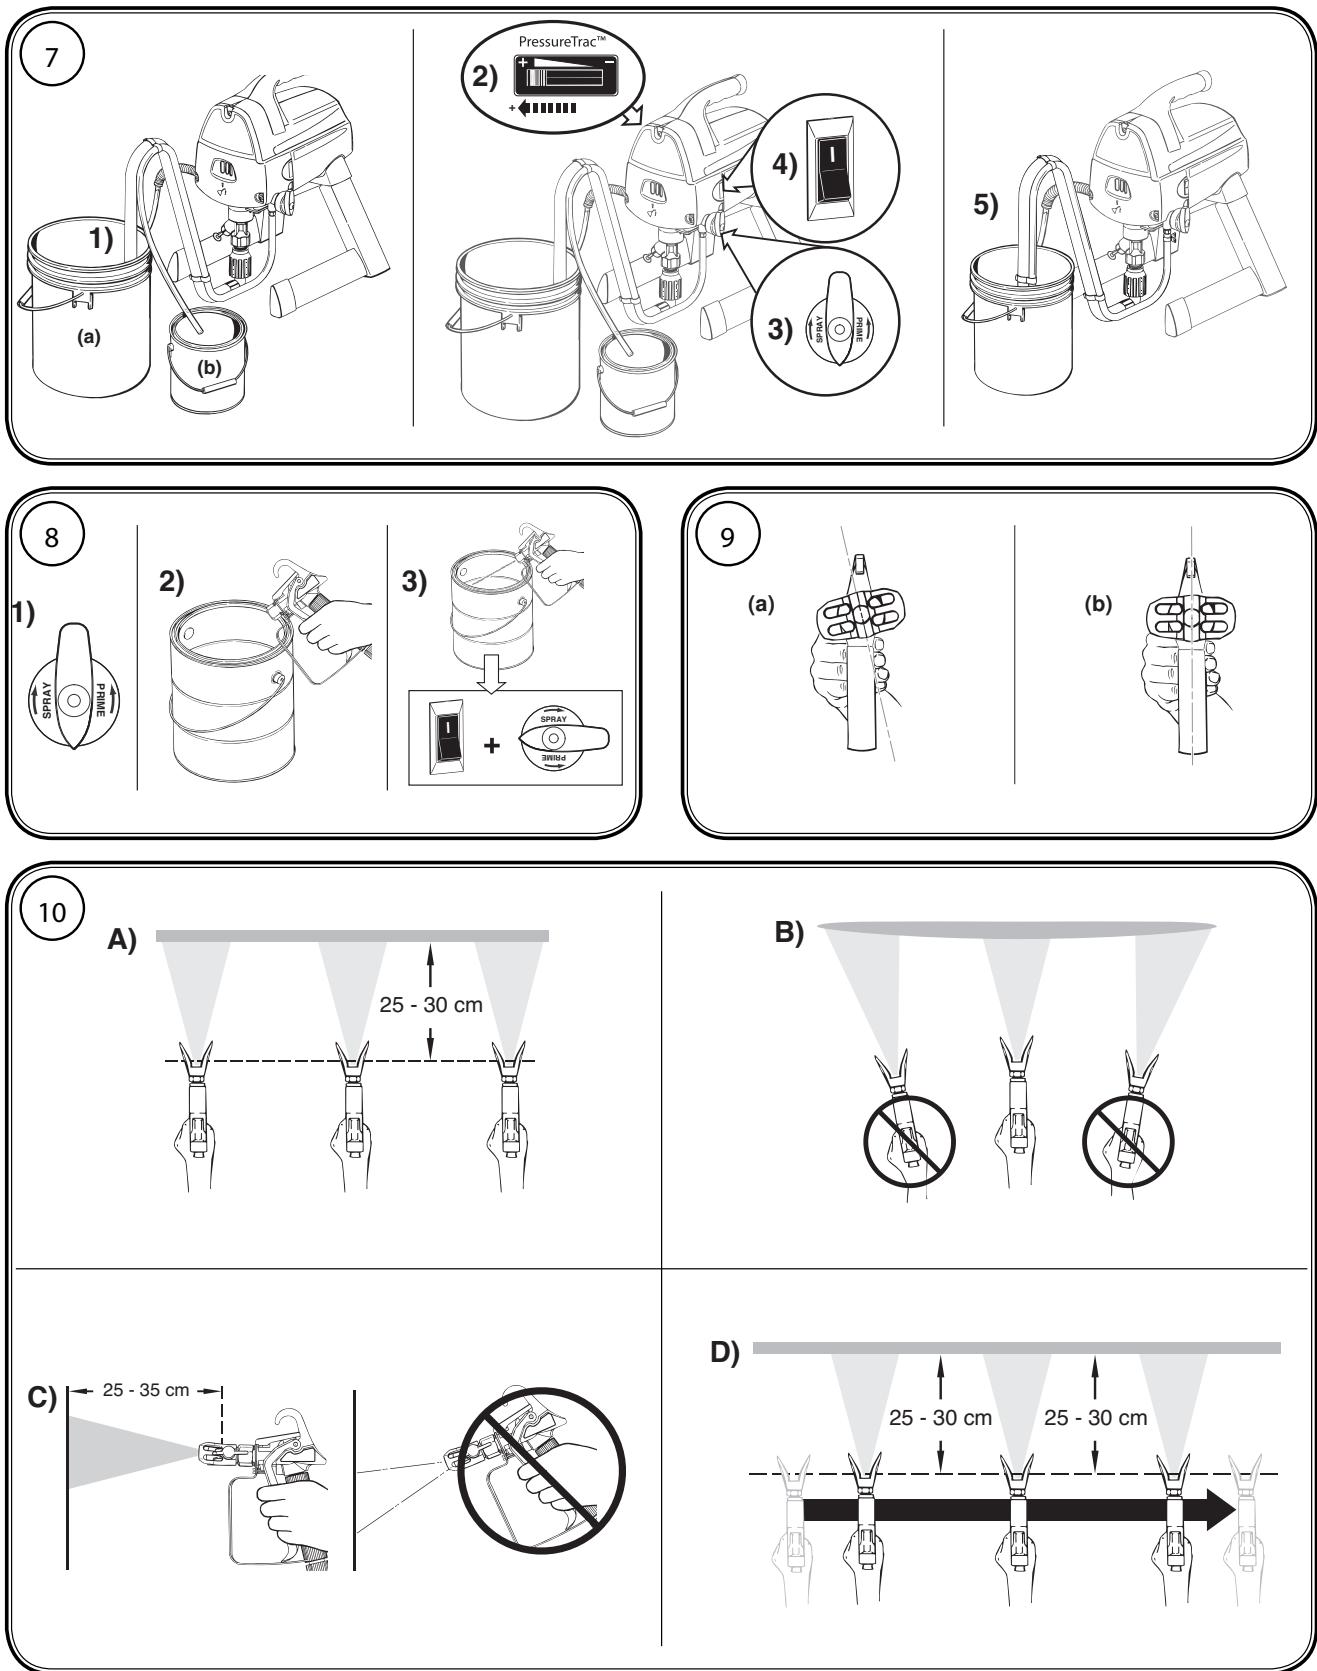


11




12

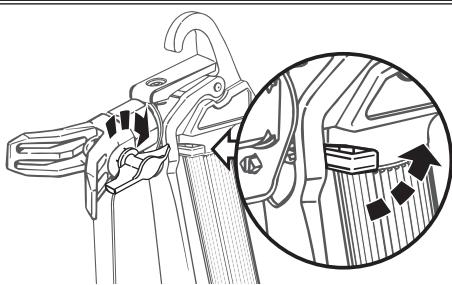

13

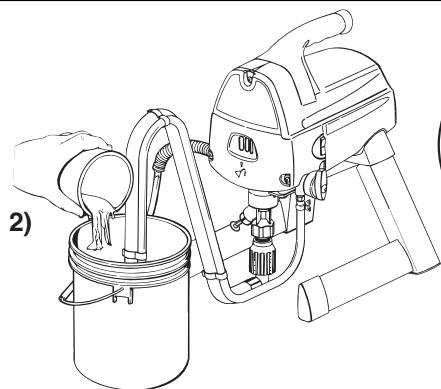


A)

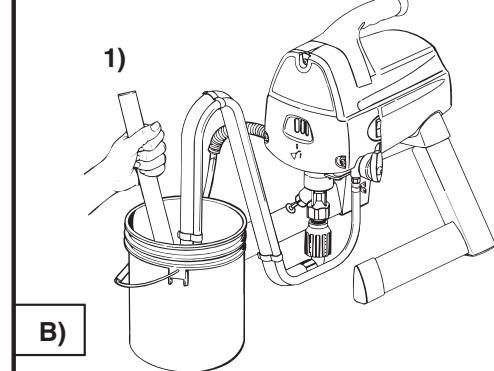


B)

14

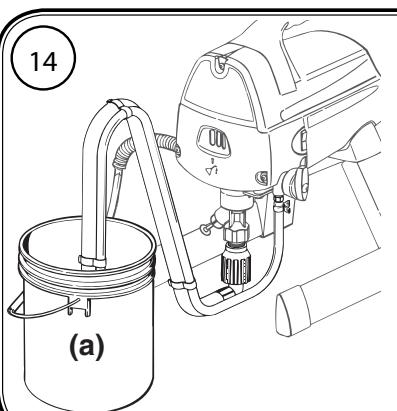


(a)


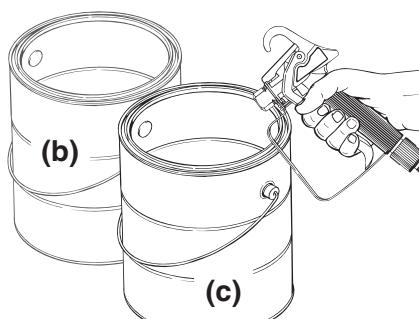



(b)

(c)

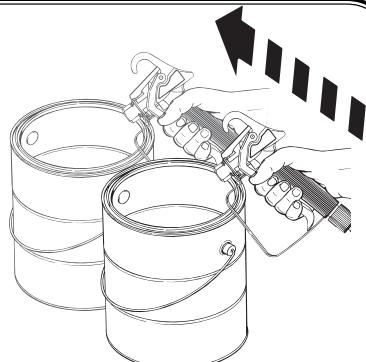


15

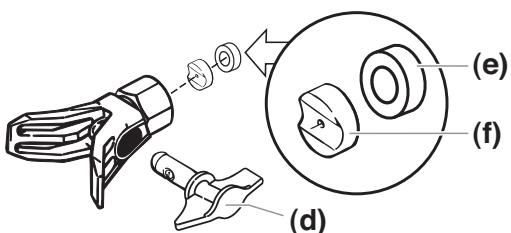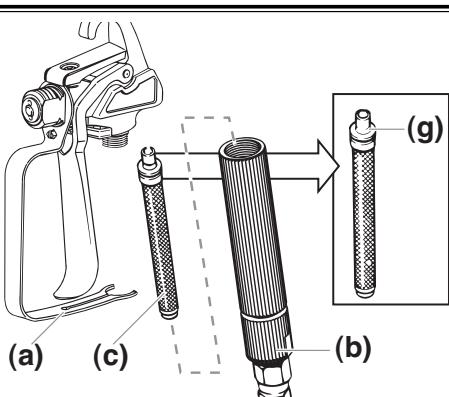

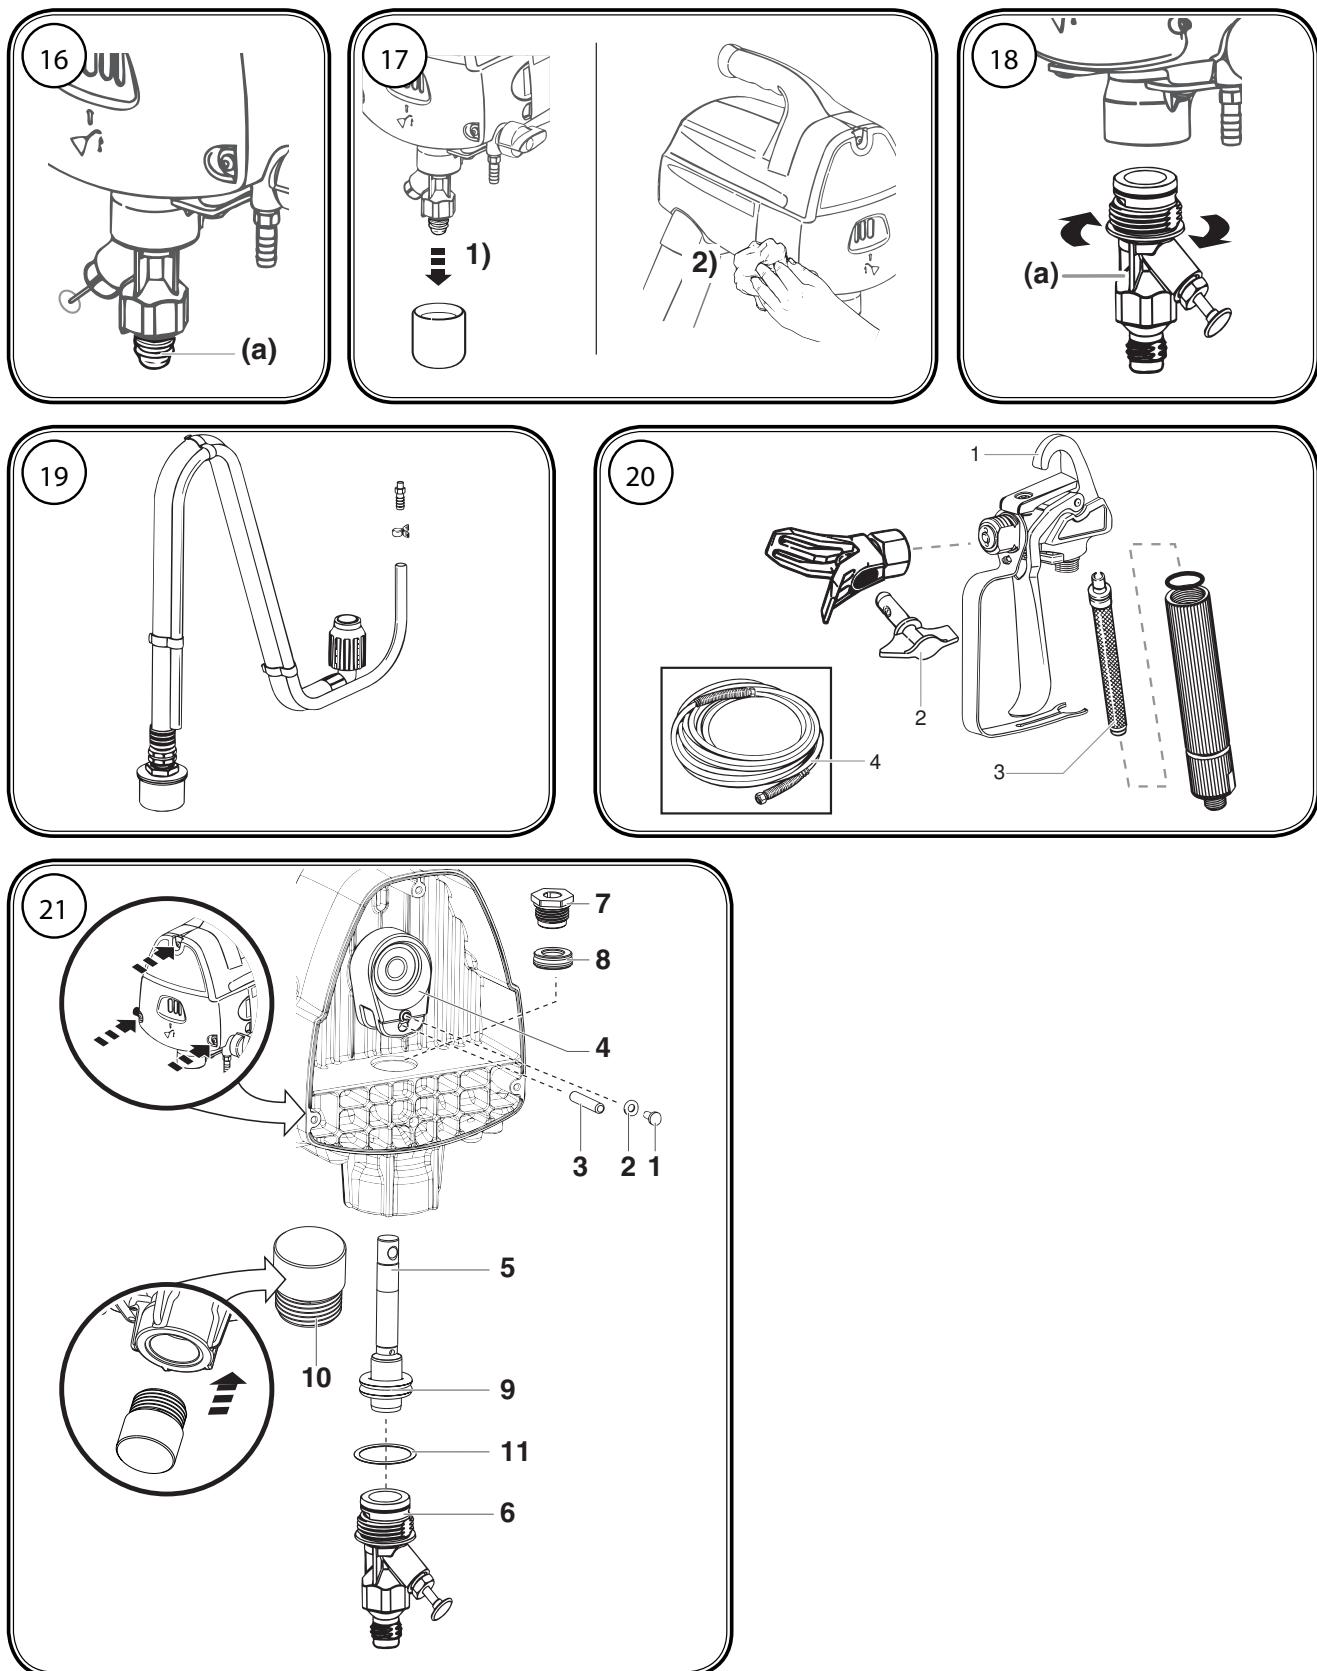

Varování!

**Pozor, nebezpečí úrazu injektáží nástřikové látky!
Přístroje Airless generují extrémně vysoké stříkací tlaky.**

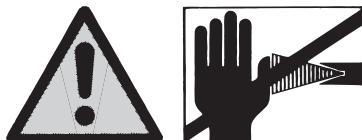**1**

Nikdy se nedotýkejte prsty, rukama nebo jinými částmi těla paprsku stříkaného materiálu!

Nikdy nemírejte stříkací pistolí proti sobě, ostatním osobám a zvířatům

Nikdy nepoužívejte stříkací pistoli bez ochrany proti nebezpečnému dotyku.

Neošetřujte úraz stříkacím zařízením stejně jako neškodné pořezání.

V případě poranění pokožky nanášeným materiélem nebo ředidlem okamžitě vyhledejte lékaře a nechejte se rádně a rychle ošetřit. Informujte lékaře o používaných nanášených materiálech nebo o použitém ředidle.

2

Před každým uvedením do provozu je nezbytné provést podle návodu k obsluze následující činnosti:

- 1. Poškozené přístroje je zakázáno nadále používat.**
- 2. Zajistěte stříkací pistoli Wagner pomocí pojistné páky na spoušti**
- 3. Zajistěte uzemnění – přípojka musí být provedena pomocí preventivně uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem.**
- 4. Zkontrolujte dovolený provozní tlak vysokotlaké hadice a stříkací pistole**
- 5. Zkontrolujte těsnost všech spojů**

3

**Je nezbytné přesně dodržovat návod k provedení pravidelné údržby a čištění přístroje.
Před zahájením jakýchkoliv prací na přístroji a při každé přestávce v práci se musíte řídit následujícími pravidly:**


- 1. U stříkací pistole a vysokotlaké hadice snižte tlak**
- 2. Zajistěte stříkací pistoli Wagner pomocí pojistné páky na spoušti**
- 3. Vypněte přístroj.**

Dodržujte bezpečnost!

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Je třeba si přečíst veškeré pokyny. Zanedbání dále uvedených pokynů může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru anebo k závažnému poranění. Výraz "elektrické náradí" používaný v následujícím textu se vztahuje na elektrické náradí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické náradí napájené z akumulátorové baterie (bez síťového kabelu).

Vysvětlení použitých symbolů

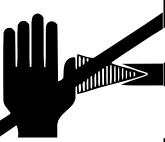	Nebezpečí Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud se mu nezabrání, může následkem toho dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.
	Označuje tipy k použití a jiné obzvláště užitečné informace.
	Nebezpečí výbuchu
	Pozor, nebezpečí úrazu injektáží nástříkové látky!

1. Pracoviště

- Na svém pracovišti udržujte čistotu a pořádek.** Nepořádek a neosvětlená místa na pracovišti mohou vést k nehodám.
- S přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.** Elektrické náradí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.
- S přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.** Elektrické náradí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.

2. Elektrická bezpečnost

- Připojovací vidlice přístroje musí odpovídat zásuvce.** Vidlice se nesmí žádným způsobem upravovat. Spolu s přístroji chráněnými zemněním nepoužívejte žádné přizpůsobovací adaptéry (vidlice). Originální vidlice a odpovídající zásuvka snižují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Zabraňte dotyku těla s uzemněnými plochami, např. potrubím, topením, kamny a chladničkami.** Pokud je tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.
- Přístroj chráňte před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Nezneužívejte kabel k nošení přístroje, zavěšování ani k vytahování vidlice ze zásuvky.** Kabel

chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími se díly přístroje. Poškozený nebo překroucený kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

e) Pokud s elektrickým náradím pracujete na volném prostranství, používejte pouze prodlužovací kabel, který je povoleno používat také při práci ve venkovním prostředí. Použití vhodného prodlužovacího kabelu pro práci ve venkovním prostředí snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob

a) Při práci s elektrickým náradím budte pozorní, soustředěte se na prováděnou činnost a postupujte uvážlivě. Nepoužívejte přístroj, pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při použití přístroje může vést k závažnému zranění.

b) Používejte osobní ochranné pomůcky a stále noste ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako je maska proti prachu, bezpečnostní neklouzavá obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu, podle druhu a použití elektrického náradí, snižuje riziko zranění.

c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Předtím, než zasunete vidlici do zásuvky se pøesvědčte, že je spínač v poloze "VYPNUTO". Jestliže máte prst na spínači při přenášení přístroje nebo je k napájení připojován zapnutý přístroj, může dojít k nehodě.

d) Než přístroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo montážní klíče. Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčejícím se dílu přístroje, může způsobit zranění.

e) Nepřeceňujte své možnosti. Dbejte na bezpečný postoj a neustále udržujte rovnováhu. Tako můžete mít přístroj lépe pod kontrolou i v neočekávaných situacích.

f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.

g) Tento přístrojem nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi. Výjimky jsou možné tehdy, když jsou tyto osoby pod dozorem osoby, která nese zodpovědnost za jejich bezpečnost, anebo jim dává pokyny, jak přístroj používán. Aby bylo zaručeno, že si děti nebudou s přístrojem hrát, je třeba na ně dohlížet.

4. Uvážlivé zacházení s elektrickým náradím a jeho používání

a) Nepřetěžujte přístroj. Pro daný druh práce použijte elektrické náradí, které je k tomu určeno. S vhodným elektrickým náradím budete v odpovídajícím výkonovém rozsahu pracovat lépe a bezpečněji.

b) Elektrické náradí nepoužívejte, pokud je jeho spínač vadný. Elektrické náradí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Před seřizováním přístroje, výměnou dílů příslušenství nebo před odložením přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky. Toto bezpečnostní opatření zabrání neočekávanému spuštění přístroje.

d) Nepoužívané elektrické náradí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby přístroj používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřečetly tento návod. Elektrické náradí je nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.

e) Pečlivě ošetřujte přístroj. Kontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně pracují a nepříčí se, zda některé díly nejsou zlomené nebo poškozené natolik, že to nepříznivě ovlivňuje funkci

přístroje. Před použitím přístroje poškozené díly opravte. Příčinou řady nehod je špatně udržované elektrické nářadí.

f) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s těmito pokyny a jak je předepsáno pro tento speciální typ přístroje. Přitom berte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí pro účely jiné než pro které je určeno, může vést nebezpečným situacím.

5. Servis

a) Přístroj svěrte k opravě jen kvalifikovaným odborníkům a s použitím originálních nahradních dílů.
Takto je zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost přístroje.

b) V případě poškození kabelu síťového připojení přístroje musí být kabel vyměněn výrobcem nebo servisem pro zákazníky či jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení zdraví.

K bezpečné manipulaci s vysokotlakými základními přístroji Airless je nezbytné dodržovat následující bezpečnostní předpisy.

Ochrana zdraví



Nebezpečí

Pozor! Používejte ochranu dýchacího ústrojí: Míha z barvy a výpary rozpouštědla jsou zdraví škodlivé. Pracujte jen v dobře větraných prostorách nebo s použitím nuceného větrání. Doporučuje se nošení pracovního oděvu, ochranných brýlí, chráničů sluchu a rukavic.

Bod vzplanutí



Nebezpečí

K nástřiku kapalin s bodem vzplanutí 21 °C a vyšším pracujte pouze bez dalšího zahřívání.

Bod vzplanutí je nejnižší teplota, při které se začnou z nanášeného materiálu uvolňovat výpary.

Tyto výpary stačí k tomu, aby vytvořily spolu s okolním vzduchem hořlavou směs.

Ochrana proti explozi



Nebezpečí

Nepoužívejte přístroj v provozovnách, které spadají pod vyhlášku o ochraně před explozí.

Nebezpečí exploze a požáru při stříkacích pracích v důsledku nebezpečného zdroje vznícení



Nebezpečí

V okolí přístroje nesmějí být žádné zdroje vznícení, jako je např. otevřený plamen, cigarety a dýmky, jiskry, žhavé dráty, horké předměty apod.

Elektrostatické výboje (jiskry nebo plameny)



Nebezpečí

Podmíněno elektrostatickým nabitím a rychlostí proudění u tlaku nástríku může za určitých okolností na přístroji dojít ke vzniku elektrostatických nabíjení. Tato mohou při vybíjení způsobit vznik jisker nebo plamenů. Z tohoto důvodu je nezbytné, abyste přístroj vždy uzemnili pomocí elektrické instalace. Připojení musí být provedeno pomocí preventivně uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem.

Větrání

Aby se zabránilo nebezpečí výbuchu, jakož i poškození zdraví při stříkacích pracích, musí se zajistit dostatečné přirozené nebo umělé větrání.

Zajistěte přístroj a stříkací pistoli.

Veškeré hadice, přípojky a filtrační prvky musejí být před uvedením čerpadla stříkacího zařízení do provozu zajištěny. Nezajištěné součásti se mohou působením velké síly uvolnit nebo může dojít k vystříknutí kapaliny pod vysokým tlakem. Následkem toho může dojít k vážným zraněním.

Stříkací pistoli vždy zajistěte během montáže a demontáže trysky a při přerušení práce.

Zpětný ráz stříkací pistole



Nebezpečí

V případě vyššího provozního tlaku vytvoří stisknutí spouště zpětný ráz o intenzitě až 15 N.

Pokud na to nebudete připraveni, může vám ruka nečekaně cuknout nebo dokonce můžete ztratit rovnováhu. To může vést k úrazům.

Dlouhodobé zatížení tímto zpětným nárazem může způsobit trvalou zdravotní újmu

Max. provozní tlak

Dovolený provozní tlak pro stříkací pistole, příslušenství stříkacích pistolí a vysokotlakých hadic nesmí být nižší nebo maximální provozní tlak, uvedený na přístroji – 200 barů (20 MPa).

Nátěrový materiál

Dejte pozor na nebezpečí, které může pocházet od nastříkávané látky a řídte se rovněž popisem na obalu nebo postupujte dle pokynů výrobce dané látky.

V žádném případě nenastříkujte látky, jejichž nebezpečnost není známa.

Vysokotlaká hadice (bezpečnostní upozornění)

Elektrostatické výboje ze stříkací pistole a vysokotlaké hadice jsou odváděny vysokotlakou hadicí. Z tohoto důvodu musí být elektrický odpor mezi přípojkami vysokotlaké hadice roven nebo menší než $197 \text{ k}\Omega/\text{m}$ ($60 \text{ k}\Omega/\text{ft.}$).



K zajištění funkčnosti, bezpečnosti a dlouhodobé životnosti používejte pouze originální vysokotlaké hadice a stříkací trysky značky WAGNER. Přehled je uvedený v „Seznamech náhradních dílů“.

Připojení přístroje

Připojení musí být provedeno pomocí preventivně uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem. Přípojka musí být vybavená ochranným zařízením proti chybnému proudu $\text{INF} \leq 30 \text{ mA}$.

Umístění přístroje

Při práci v místnostech:



Nebezpečí

V okolí přístroje se nesmějí vytvářet žádné výpary, které obsahují rozpouštědla.

Postavte přístroj na stranu odvrácenou od stříkaného objektu.

Dodržujte minimální vzdálenost 5 m mezi přístrojem a stříkací pistolí.

Při práci venku:



Nebezpečí

Směrem k přístroji nesmějí být přiváděny žádné výpary, obsahující rozpouštědla.

Respektujte směr větru.

Instalujte přístroj tak, aby se k němu nemohly dostat žádné výpary ředidel a aby se zde nemohly shromažďovat.

Dodržujte minimální vzdálenost 5 m mezi přístrojem a stříkací pistolí.

Uzemnění stříkaného objektu

Objekt, který stříkáte, musí být uzemněný.

Čištění přístroje ředidly



Nebezpečí

Při čištění přístroje pomocí rozpouštědel nesmíte stříkat nebo čerpat do nádob s malým otvorem (otvor zavřený zátkou). Nebezpečí vytvoření výbušné směsi plynu a vzduchu.

Nádoba musí být uzemněná.

Přístroj ani příslušenství se nesmějí čistit hořlavými ředidly, která mají bod vzplanutí nižší než 21 °C.

Čištění přístroje



Nebezpečí

Nebezpečí zkratu po vniknutí vody!

Přístroj nikdy nečistěte pomocí vysokotlaké nebo parní čističky.

Součásti a popis

Kartón se systémem nanášení barev obsahuje následující součásti:

- Základní přístroj
- Nasávací vedení a zpětný odvod (včetně filtračního koše a 3 kovových spon)
- Bezpečnostní spony hadice zpětného toku (v sáčku přiloženém k návodu k obsluze)
- Stříkací pistole se dvěma filtry (L-XXL; jeden v pistoli, jeden samostatně)
- Jednotka stříkací trysky
- Tlaková hadice, délka 7,5 m, Vnitřní průměr 6,35 mm
- Lahvička s olejem
- Návod na obsluhu

Obrázek 1 - Ovládací prvky a funkce

(další podrobný popis jednotlivých pozic naleznete v příslušné části návodu k obsluze)

Poz.	Součást	Popis
A)	Zap / Vyp spínač.....	Pomocí spínače Zap/Vyp zapněte nebo vypněte stříkací zařízení (O = vyp, I = zap).
B)	Přepínač PRIME/SPRAY..	Pokud je přepínač PRIME/SPRAY v poloze SPRAY, je kapalina přivedena do stříkací hadice. Pokud je přepínač v poloze PRIME, bude kapalina přivedena do zpětného rozvodu. Šipka na přepínači PRIME/SPRAY vyznačuje směr otáčení do poloh PRIME a SPRAY. Přepínač PRIME/SPRAY se navíc používá k uvolnění tlaku, který se vytvořil ve stříkací hadici (viz návod k uvolnění tlaku).
C)	Ventil Quickflo™	Ventil Quickflo™ udržuje napouštěcí ventil otevřený a zabraňuje přilepení ke schnoucím materiálům. Ventil Quickflo™ aktivuje ručně uživatel.
D)	PressureTrac.....	Pomocí regulátoru PressureTrac™ nastavíte sílu, která má být použita k čerpání kapaliny.
E)	Čerpadlová skupina	V rámci čerpadlové skupiny se pohybuje píst nahoru a dolů tak, aby byl vytvořen podtlak, který vede kapalinu nasávacím potrubím.
F)	Nasávací potrubí	Kapalina je přiváděna pomocí nasávacího potrubí do čerpadla.
G)	Rozvod zpětného toku..	Kapalina je pomocí zpětného rozvodu vedena do výchozí nádrže, pokud je přepínač PRIME/SPRAY v poloze PRIME.
H)	Filtracní koš	Pomocí filtračního koše je provedena filtrace nástřikového materiálu tak, aby nedošlo k upcání systému.
I)	Stříkací pistole.....	Pomocí stříkací pistole je regulováno množství dávky kapaliny.
J)	Stříkací hadice.....	Stříkací hadice propojuje pistoli s čerpadlem.

Technické údaje

Druh čerpadla	Pístové čerpadlo
Napětí	230-240 V~ 50 Hz
Příkon	670 W
Zajištění	Připojení na elektrickou zásuvku Fl se zabezpečením proti chybnému proudu (16 A).
Dvojitá izolace:	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. tlak stříkání	200 bar
Max. dodávané množství	1,0 l/min
Hladina akustického tlaku	71,4 dB (A)
Úroveň vibrací	< 2,5 m/s ²
Max. teplota nátěrového materiálu	40°C
Max. Velikost trysek	XL (0,019")
Délka hadice	7,5 m
Hmotnost	7,8 kg

Nátěrové hmoty vhodné ke zpracování

Laky a lazury obsahující vodu a rozpouštědla. Lakové barvy, oleje, dělicí prostředky, umělé pryskyřice, PVC laky, předlaky, základní laky, plniva a antikorozní barvy.

Disperzní a latexové barvy pro interiér.

Nátěrové hmoty nevhodné ke zpracování

Materiály, které obsahují silně brousicí částice, fasádové barvy, louhy a nátěrové barvy s obsahem kyselin. Materiál s bodem vzplanutí nižším než 21°C.



Aby se v případě pochybností mohla zabezpečit snášenlivost nátěrového materiálu s materiály použitými při výrobě přístroje, obraťte se prosím na servis společnosti Wagner.

Oblast použití

Nátěry stěn v interiéru, jakož i menších a středních objektech ve vnější oblasti (např. zahradní ploty, garážová vrata atd.).

Montáž

Obrázek 2 - Instalace hadice



Přesvědčte se, že je čerpadlo vypnuté (poloha O) a stříkací přístroje je odpojený od elektrické sítě.

Nebezpečí

1. Našroubujte závit vysokotlaké hadice na přípojku stříkací hadice. Utáhněte závit nastavitelným klíčem.
2. Našroubujte závit na druhém konci hadice na přípojku stříkací pistole. Podržte stříkací pistoli nastavitelným klíčem za rukojet' a utáhněte matici hadice použitím dalšího klíče.



Stříkací trysku instalujte až v okamžiku, kdy byly stříkací zařízení a stříkací hadice vypláchnuty

Obrázek 3 - Instalace sací jednotky

1. Sundejte víko z napouštěcího ventilu (a). Našroubujte sací vedení na napouštěcí ventil a zašroubujte je pevně rukou. Dbejte, aby byly závity správně zašroubované tak, aby se šroubení volně protáčelo.
2. Použijte černou bezpečnostní sponu na hadici pro zpětný tok (je ve stejném platovém sáčku jako návod k obsluze) a nasadte ji na konec hadice. Stiskněte spony k sobě a nasadte na hrdlo zpětného toku hadici.
3. Zkontrolujte, že je těsnění (b) nasávacího rozvodu usazeno mezi hadici a filtrační koš. Našroubujte filtrační koš na konec nasávacího vedení.

Příprava

Obrázek 4 - Zajistěte stříkací pistoli



Spoušť zajistěte vždy, když instalujete stříkací trysku, nebo když stříkací pistoli nepoužíváte.

Nebezpečí

1. Pistole je zajištěna, pokud je pojistka spouště umístěna v úhlu 90°(tedy v pravém úhlu) vzhledem ke spoušti.

Obrázek 5 - Návod k uvolnění tlaku



Při vypínání přístroje vždy dodržujte návod k uvolnění tlaku. Na základě tohoto postupu uvolníte tlak ze stříkací hadice.

Nebezpečí

1. Zajistěte stříkací pistoli. Přepněte spínač Zap/Vyp do pozice OFF.
2. Otočte přepínač PRIME/SPRAY do polohy PRIME.
3. Odjistěte stříkací pistoli a přitiskněte spoušť na okraj nádoby s materiélem. Zajistěte stříkací pistoli.

Předběžné napuštění (zaplavení)

Obrázek 6 - Příprava k provedení předběžného napuštění

1. Odstříkněte trochu oleje z přiložené lahvičky do označeného otvoru (tip: přístroj přitom naklopte dozadu) Pokud je to nutné, můžete použít i běžný lehký olej pro domácnosti.
2. Zatlačte ventil Quickflo™ do tělesa tak, aby bylo zajištěno, že se bude napouštěcí kulička volně pohybovat.



Horní nádrž může být velmi těžká, pokud je plná nástřikového materiálu. Zvedejte nádrž pomocí svalstva nohou a ne zády, tím předejdete úrazům.

Nebezpečí

Obrázek 7 - Předběžné napuštění (zaplavení) stříkacího zařízení

1. Postavte pod nasávací vedení (a) plnou nádobu nástřikového materiálu. Ke druhé nádobě připevněte zpětné vedení (b).
2. Nastavte na regulátoru PressureTrac™ maximální tlak (+).
3. Otočte přepínač PRIME/SPRAY do polohy PRIME.
4. Připojte stříkací přístroj a otočte přepínač Zap/Vyp do pozice ON (I).



Přístroj začne čerpat materiál sacím potrubím do čerpadla a do zpětného odtoku. Nechejte přístroj běžet, dokud nebude nástřiková kapalina vyčerpána ze zpětného odtoku.

5. Vypněte čerpadlo (poloha O). Odpojte zpětné vedení od nádoby a uveďte je do provozní pozice nad nádobu s nástřikovou kapalinou. Použijte 3 kovové spony k tomu, abyste obě hadice vzájemně spojili.

Obrázek 8 - Napuštění (zaplavení) stříkací hadice

1. Odjistěte stříkací pistoli a přepněte přepínač PRIME/SPRAY do polohy PRIME.



Stříkací tryska nesmí být při vyplachování stříkací hadice instalována na pistoli.

2. Stiskněte spoušť a namiřte stříkací pistoli na boční stěnu odpadní nádrže. Při použití materiálů na bázi oleje musíte stříkací pistoli při proplachování uzemnit (viz výstraha níže).



Nedržte ruce v paprsku stříkaného materiálu. Uzemněte pistoli tím, že ji při proplachování přitisknete k okraji kovové nádoby. V opačném případě by mohlo dojít k výboji statické elektřiny a následkem toho k požáru.

3. Stiskněte a podržte spoušť, zapněte čerpadlo (poloha I) a přepněte přepínač PRIME/SPRAY do polohy SPRAY. Podržte spoušť, dokud ze stříkací hadice zcela neunikne vzduch, voda a ředitlo a dokud hadicí nezačne volně proudit nástřikový materiál.



Pokud je přepínač PRIME/SPRAY v poloze SPRAY, je hadice a stříkací pistole pod silným tlakem, dokud přepínač PRIME/SPRAY nepřepnete do polohy PRIME.

4. Povolte spoušť. Otočte přepínač PRIME/SPRAY do polohy PRIME. Vypněte čerpadlo (poloha O). Nasměrujte stříkací pistoli na odpadní nádrž a povolte ji, abyste se ujistili, že hadice již není pod tlakem.

Obrázek 9 - Instalace stříkací trysky



Nebezpečí

NEBEZPEČÍ ÚRAZU INJEKTÁŽÍ NÁSTŘIKOVÉHO MATERIÁLU. Nikdy nestříkejte bez nasazeného chránítka proti postříkání. Stříkací zařízení nesmíte aktivovat, pokud tryska není v poloze pro stříkání nebo vyplachování. Spoušť zajistěte vždy před tím, než sundáte trysku, budete ji měnit nebo ji budete čistit.

1. Zajistěte stříkací pistoli.
2. Našroubujte chránítka trysky na pistoli.



Když instalujete na pistoli chránítka trysky, nasměrujte je tak, jak je vidět na obrázku 9 (a) a utáhněte je pevně rukou (b).

Stříkání

Obrázek 10 - Technika stříkání

- A) Klíčem k úspěšnému lakování je rovnoměrné nanášení povrchové úpravy po celé ploše. Pohybujte paží konstantní rychlostí a držte stříkací pistoli v neustálém stejném vzdálenosti nad povrchem. Optimální je vzdálenost 25 až 30 cm mezi stříkací tryskou a povrchem.
- B) Udržujte stříkací pistoli paralelně s povrchem. Pohyb provádějte celou paží a ne pouze zápěstím.
- C) Udržujte stříkací pistoli v pravém úhlu vzhledem k povrchu. V opačném případě bude vrstva na jednom konci silnější než na druhém.
- D) Aktivujte pistoli až začnete s pohybem. Povolte spoušť dříve, než dokončíte pohyb. Stříkací pistole musí být neustále v pohybu, když je spoušť stisknutá nebo když ji pouštíte. Snažte se, aby se jednotlivé pruhy zhruba z 30 % překryvaly. Tím vytvoříte rovnoměrný povrch.



Postupujte podle **návodu k provedení uvolnění tlaku**, jakmile dokončíte stříkací práce.



Pokud stříkací práce přerušíte na dobu delší než jedna hodina, provedte **čištění pro kratší přerušení provozu** (viz část „Čištění“ tohoto návodu k obsluze).

Obrázek 11 - Použití

1. Dbejte, aby nedošlo k zalomení hadice rozvodu barvy a aby v její blízkosti nebyly žádné předměty s ostrými hranami.
2. Přepněte regulátor PressureTrac™ na nejnižší stupeň.
3. Přepněte přepínač PRIME/SPRAY do polohy SPRAY.
4. Přepněte regulátor PressureTrac™ na nejvyšší stupeň. Hadice na barvu musí ztuhnout, jakmile začne proudit kapalina.
5. Odjistěte stříkací pistoli.
6. Aktivujte stříkací pistoli, tím vypláchnete z hadice zbytek vzduchu.
7. Jakmile se kapalina dostane do stříkací trysky, provedte pokusný nástřik, abyste zjistili jeho vzhled.
8. Používejte co nejnižší tlak, který stačí k vytvoření požadovaného vzhledu (A). Pokud je tlak příliš silný, působí nástřik jako příliš řídký. Pokud je tlak příliš nízký, vytvářejí se pruhy nebo barva stříká ve velkých kapkách, místo aby vytvářela mlhu.

Obrázek 12 - Čištění ucpané stříkací trysky



Pokud se vzhled stříkání zhorší nebo pokud z trysky přestane proudit barva, ačkoliv je pistole aktivována, postupujte podle návodu níže.



Nikdy se nepokoušejte očistit trysku prstem. Kapalina je pod vysokým tlakem a může dojít k úrazům injektáží nástřikového materiálu.

Nebezpečí

1. Povolte spoušť a zajistěte pistoli. Otočte nastavitelnou trysku o 180° tak, aby špička šipky směřovala k zadní straně pistole (viz obrázek 12).



Když je tryska pod tlakem, je možné, že bude velmi těžké s ní otočit. Přepněte přepínač PRIME/SPRAY do polohy PRIME a aktivujte pistoli. Tím dojde k uvolnění tlaku a tryskou bude možné snadněji otáčet.

2. Přepněte přepínač PRIME/SPRAY do polohy SPRAY.
3. Odjistěte pistoli a stiskněte spoušť. Pistolí přitom miřte na nepotřebný kus dřeva nebo na kartón. Tlak ve stříkací hadici tak uvolní ucpání. Jakmile je tryska čistá, začne barva opět proudit v rovnoramenném vysokotlakém paprsku.
4. Povolte spoušť a zajistěte pistoli. Otočte trysku, aby šipka směřovala dopředu. Odjistěte pistoli a pokračujte ve stříkání.

Čištění



V případě, že používáte vodou ředitelné materiály, používejte k čištění stříkacího zařízení teplý mýdlový roztok. Pokud používáte nástřikové látky obsahující rozpouštědla, použijte k čištění vhodné rozpouštědlo s bodem vzplanutí vyšším než 21°C.



Nepoužívejte rozpouštědla pro vodou rozpustné materiály, protože se jinak směs změní v takovou látku, kterou bude možné jen těžko odstranit.

Obrázek 13 - Čištění při krátkém přerušení stříkání



Postupujte podle tohoto návodu pouze při použití vodou rozpustných materiálů. V případě, že používáte materiály obsahující rozpouštědla, postupujte podle návodu k čištění a trvalému uskladnění.

A) Vypnutí

1. Postupujte podle návodu k uvolnění tlaku (viz obrázek 5) a odpojte stříkací zařízení od sítě.

2. Pomalu nalévejte cca 200 ml vody na barvu. Tím zabráníte tomu, aby barva zaschlala.

3. Omotejte jednotku stříkací pistole do navlhčené utěrky a vložte ji do plastového sáčku. Sáček utěsněte. Průběžně skladujte stříkací zařízení na bezpečném místě, chráněném proti přímému slunečnímu záření.

B) Uvedení do provozu

1. Vyjměte pistoli z plastového sáčku. Přimíchejte do barvy vodu.
2. Otočte přepínač PRIME/SPRAY do polohy PRIME.
3. Zapojte opět zástrčku do síťové zásuvky.
4. Otočte spínač hlavního napájení do polohy ON (I).
5. Přepněte přepínač PRIME/SPRAY do polohy SPRAY. Proveďte zkoušku funkce stříkacího zařízení na zkušební plochu a zahajte proces stříkání.

Obrázek 14 - Propláchnutí systému

1. Zajistěte pistoli a odstraňte jednotku se stříkací tryskou. Vložte sací jednotku do kýble s vhodným čisticím roztokem (a).
2. Postavte vedle nádrže s nástřikovou kapalinou (b) nádobu (c). Nádoby se musejí vzájemně dotýkat. Nasměrujte stříkací pistoli na okraj nádoby s nástřikovou kapalinou (c) a podržte spoušť.
3. Podržte spoušť stisknutou, zapněte čerpadlo (poloha I) a otočte přepínač PRIME/SPRAY do polohy SPRAY tak, aby materiál vytékal z hadice do nádoby s nástřikovou kapalinou. **Spoušť držte stisknutou i během dalších kroků.**
4. Zatímco čisticí roztok proudí stříkací pistolí, podržte spoušť i nadále stisknutou a nasměrujte stříkací pistoli na okraj **nádoby (při proplachování hořlavými rozpouštědly musíte pistoli uzemnit pomocí kovové nádrže)**.
5. Pistole musí být aktivní, dokud z ní nezačne vytékat čirá kapalina. Čisticí roztok musíte rovněž zlikvidovat a vyměnit.
6. Přepněte přepínač PRIME/SPRAY do polohy PRIME a aktivujte pistoli tak, aby došlo k jejímu natlakování.

Obrázek 15 - Čištění stříkací pistole

1. **Zkontrolujte, zda je čerpadlo vypnuto (pozice O). Zkontrolujte, zda je přepínač PRIME/SPRAY v poloze PRIME. Odpojte stříkací zařízení od sítě.**
2. Odpojte stříkací pistoli pomocí nastavitelného klíče od hadice na přívod barvy.
3. Odstraňte spony z chránítka spouště (a) na krytu filtru (b) jejich vytažením z krytu filtru. Odšroubujte kryt filtru.
4. Odstraňte filtr (c) z tělesa stříkací pistole a vyčistěte jej vhodným čisticím roztokem (teplý mýdlový roztok na vodu ředitelné materiály, vhodné rozpouštědlo s bodem vzplanutí vyšším než 21°C pro látky obsahující rozpouštědla).
5. Odstraňte stříkací trysku (d) z jednotky krytu. Očistěte stříkací trysku kartáčkem s měkkými štětinami a pomocí vhodného čisticího roztoku. Zkontrolujte, zda byly odstraněny a vyčištěny také podložky (e) a sedlo (f) na zadní straně jednotky trysky.
6. Nasadte vyčištěný filtr kónickou stranou směrem vpřed opět do tělesa pistole. Kónická strana (g) filtru musí být řádně nasazena do pistole. V případě nesprávně provedené montáže dojde k upcání trysky nebo z pistole není čerpána žádná kapalina.
7. Namontujte stříkací trysku (d), sedlo (f) a podložku (e) a opět nasadte jednotku stříkací trysky.
8. Našroubujte stříkací pistoli na hadici pro přívod barvy. Utáhněte ji pomocí klíče.

Obrázek 16 - Čištění nasávací jednotky

1. **Zajistěte pistoli a vypněte čerpadlo (poloha O). Otočte přepínač PRIME/SPRAY do polohy PRIME.**
2. Odmontujte nasávací hadici a zpětný odvod a provedte hrubé očištění vnějšku zařízení vhodným čisticím roztokem. Navíc očistěte závity napouštěcí matice (a) utěrkou a vyjměte filtrační koš a očistěte jej.
3. Jakmile jste očistili nasávací jednotku, opět našroubujte nasávací hadici na napouštěcí ventil a nasadte zpětný odvod opět na hrdlo zpětného toku (v souladu s popisem uvedeným na obrázku 3).
4. Vložte sací hadici a zpětný odtok do kýble s vhodným čisticím roztokem.
5. Otočte přepínač PRIME/SPRAY do polohy PRIME. Zapněte čerpadlo (pozice I), nasměrujte pistoli do nádoby a aktivujte ji, tím uvolníte tlak.
6. Nechejte čisticí roztok dvě až tři minuty čerpat sací jednotkou. Vypněte čerpadlo.

Obrázek 17 - Trvalé uskladnění

1. Naplňte nádobku nebo jinou nádrž trohou antiadhezního oleje nebo lehkým, běžným domácím olejem. Podržte pod napouštěcím ventilem misku. Otvor ventilu přitom musí být zcela ponořen v olejové lázni.
2. Položte přes přípojku stříkací hadice hadr a otočte přepínač do pozice I. Jakmile bude z misky vyčerpán olej, čerpadlo vypněte (poloha O).

3. Očistěte celou jednotku, hadici a pistoli mírně zvlhčenou utěrkou a odstraňte zbytky barev. Našroubujte závit vysokotlaké hadice na přípojku hadice na přívod barvy.

Obrázek 18 - Čištění napouštěcího ventilu



V případě, že při prvotním plnění jednotky vzniknou potíže, musíte očistit také napouštěcí ventil nebo provést jeho údržbu. Problémům při prvotním plnění můžete předcházet, pokud budete stříkací zařízení rádně čistit a budete dodržovat pokyny návodu k čištění a trvalému uskladnění.

1. Odstraňte nasávací hadici a zpětný rozvod.
2. Odpojte jednotku s napouštěcím ventilem (a) pomocí nastavitelného klíče ze základního přístroje. Vizuálně zkонтrolujte jednotku napouštěcího ventilu zevnitř a zvenčí. Odstraňte zbytky barev pomocí vhodného čisticího roztoku.
3. Opět našroubujte jednotku napouštěcího ventilu na stříkací zařízení.

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Obrázek 19 - Sací jednotka

Č. součásti	Popis	Ks
0418722	Sací jednotka.....	1

Obrázek 20 - Stříkací pistole /stříkací hadice

Poz.	Č. součásti	Popis	Ks
1	0418717	Jednotka pistole (bez trysky).....	1
2	0418708	Tryska, L.....	1
3	0418713	Filtr, L-XXL+ (bílý).....	2
4	0418719	Stříkací hadice, 7,5 m, žlutá	1

Příslušenství

Číslo součásti	Popis	
0418705	Stříkací tryska, XS	Vodou ředitelné laky a laky obsahující rozpouštědla, lazury a lakové bary, oleje, antiadheziva
0418706	Stříkací tryska, S	Laky z umělých pryskyřic, laky PVC
0418707	Stříkací tryska, M	Laky, přípravné laky, základové laky, plniva, latexové a disperzní barvy pro vnitřní části
0418708	Stříkací tryska, L	Laky, přípravné laky, základové laky, plniva, latexové a disperzní barvy pro vnitřní části, barvy jako ochrana proti korozi
0418709	Stříkací tryska, XL	Laky, přípravné laky, základové laky, plniva, latexové a disperzní barvy pro vnitřní části, barvy jako ochrana proti korozi
0418711	Filtr, XS-S (červený, 2 ks)	
0418712	Filtr, M (žlutý, 2 ks)	
0418713	Filtr, L-XXL+ (bílý, 2 ks)	
0418715	Sada k provedení údržby čerpadlové skupiny (č. 5,6,7,8,9,10,11)	

Všechny výše uvedené náhradní díly jsou opotřebitelné součásti a nevztahuje se na ně záruka!

Obrázek 21 - Návod na výměnu těsnění v čerpadle

Číslo sady 0418715



Nebezpečí

Vždy používejte vhodnou ochranu očí, když provádíte údržbu čerpadla. Při vypínání přístroje vždy dodržujte návod k uvolnění tlaku. Po uvolnění tlaku vždy pamatujte, že musíte přístroj před zahájením údržby nebo nastavení odpojit od sítě. Okolí zařízení nesmí obsahovat rozpouštědla a výparы barev.

Demontáž čerpadla

1. Odstraňte nasávací jednotku.
2. Odstraňte přední kryt a tři šrouby, jejichž pomocí je kryt upevněn, klíčem Torx T20.
3. Vyšroubujte šroub (1) a sundejte podložku (2). Tímto šroubem je zajištěn válcový kolík (3). Válcový kolík spojuje třmen (4) s pístem (5).
4. Vytáhněte válcový kolík pomocí kleští.
5. Otáčejte hřídelí čerpadla, dokud se píst nedostane do horní úvrati. Zatlačte přitom na třmen. Tento postup je předpokladem k tomu, abyste mohli demontovat všechny součásti.
6. Vyšroubujte jednotku napouštěcího ventilu (6) ze základního přístroje.
7. Odstraňte jednotku pístu tím, že zatlačíte píst v blízkosti třmenu směrem dolů.
8. Odšroubujte horní matici (7) pomocí nastavitelného klíče.
9. Odstraňte všechna opotřebovaná těsnění pomocí šroubováku nebo vhodného trnu. Vyjměte horní těsnění (8) z horní strany a spodní těsnění (9) ze spodní strany tím, že zezadu zatlačíte proti těsnění a vytáhněte je tak. Dbejte přitom, aby nedošlo k poškození tělesa v místě dosedacích ploch pro těsnění.
10. Očistěte oblast, do které budete instalovat nová těsnění.

Montáž čerpadla

1. Namažte nové horní těsnění (8) antiadhezním olejem nebo lehkým běžným olejem pro domácnosti a nasadte těsnění (vydutou stranou těsnění dolů) do horní strany tělesa.
2. Naneste malé množství mazacího tuku na závit horní matici (7). Nasadte horní matici do tělesa a utáhněte ji pomocí nastavitelného klíče. Tím dojde k zatlačení horního těsnění do správné polohy.
3. Otočte čerpadlo horní stranou dolů. Namažte těsnění pístu a těsnici jednotku (5,9) tak, jak je uvedeno v popisu pro horní těsnění. Nasadte píst spolu s těsnicí jednotou do spodní části tělesa.



NIKY se nepokoušejte odstranit spodní těsnění z nového pístu.

4. Zavedte montážní nástroj (10) a otáčejte jím do příslušné pozice tak, aby se píst a těsnění správně usadily. Zašroubujte jej pevně. Odstraňte montážní nástroj.
5. Nasměrujte píst (5) a třmen (4) do vzájemně správné pozice. Dbejte, aby přitom nedošlo k poškození pístu.
6. Ošetřete otvor v třmenu, do kterého potom nasadíte válcový kolík (3), ložiskovým tukem.
7. Nasadte válcový kolík (3) tak, aby došlo ke spojení třmene s pístem. Pístem přitom musíte případně pohybovat nahoru nebo dolů. Případně budete muset demontovat napouštěcí ventil, abyste mohli pístem pohybovat.
8. Našroubujte šroub třmenu (1), nezapomeňte na podložku (2). tím zajistíte válcový kolík.
9. Použijte nový kroužek O (11) a instalujte jej do jednotky napouštěcího ventilu, namažte jej antiadhezním olejem nebo lehkým běžným olejem pro domácnosti. Našroubujte celek do spodní části (vstup) tělesa a utáhněte jej pomocí nastavitelného klíče. Tím dojde k zatlačení spodního těsnění do správné polohy.
10. Opět otočte čerpadlo horní stranou nahoru a přidejte několik kapek antiadhezního oleje nebo lehkého běžného domácího oleje mezi horní matici (7) a píst (5). Tím prodloužíte životnost těsnění.

11. Nasaděte přední kryt a našroubujte tři upevňovací šrouby.
12. Instalujte nasávací jednotku.

Pomoc v případě poruch

Druh poruchy	Možná příčina	Opatření k odstranění
A. Stříkací zařízení se nerozběhne.	<ul style="list-style-type: none"> • Stříkací zařízení není připojeno k napájení. • Spínač Zap/Vyp je vypnutý. • Stříkací zařízení bylo vypnuto, když bylo pod tlakem. • V zástrčce není napětí. • Prodlužovací kabel je poškozen nebo má příliš nízkou kapacitu. • Ve stříkacím přístroji došlo k vyhoření pojistky. • Vznikl problém s motorem. 	<ul style="list-style-type: none"> → Nasaděte stříkací zařízení. → Otočte vypínač Zap/Vyp do polohy ON. → Přepněte regulátor PressureTrac™ na maximální tlak (+) nebo uvolněte tlak tím, že přepnete ventil PRIME/SPRAY do polohy PRIME. → Zkontrolujte síťové napětí. → Vyměňte prodlužovací kabel. → Obrátěte se na vaši prodejnu / prodejce. → Obrátěte se na vaši prodejnu / prodejce.
B. Stříkací zařízení se rozběhne, ale nečerpá žádnou barvu, když je přepínač PRIME/START v poloze PRIME.	<ul style="list-style-type: none"> • Jednotka nebyla správně naplněna (zaplavena) nebo došlo ke ztrátě kapaliny v jednotce. • Nádoba s barvou je prázdná nebo sací hadice není zcela ponořena do barvy. • Sací jednotka je ucpaná. • Sací hadice se uvolnila z napouštěcího ventilu. • Napouštěcí filtr přischnul. • Napouštěcí ventil je opotřebovaný nebo poškozený. • Ventil PRIME/SPRAY je ucpaný. 	<ul style="list-style-type: none"> → Zkuste znovu naplnit (zaplavit) zařízení. → Naplňte nádobu nebo ponořte sací hadici do barvy. → Vyčistěte sací jednotku. → Očistěte přípojku vedení a pevně ji utáhněte. → Vyčistěte napouštěcí ventil. Napouštěcí jednotka je pravděpodobně ucpaná starou barvou. Použijte ventil Quickflo™. → Instalujte servisní jednotku pro čerpadlovou jednotku*. → Obrátěte se na vaši prodejnu / prodejce.
C. Stříkací zařízení nasává barvu, ale tlak poklesne, jakmile dojde k použití pistole.	<ul style="list-style-type: none"> • Stříkací tryska je opotřebovaná. • Filtrační koš je ucpaný. • Filtr pistole je ucpaný. • Barva je příliš hustá nebo má hrubé zrno. • Jednotka napouštěcího ventilu je opotřebovaná nebo poškozená. 	<ul style="list-style-type: none"> → Vyměňte stříkací trysku za novou.* → Očistěte filtrační koš. → Očistěte příslušný filtr nebo jej vyměňte. Náhradní filtr je vhodné mít vždy skladem. → Zředte barvu nebo ji přefiltrujte. → Instalujte servisní jednotku pro čerpadlovou jednotku*.

* K provedení těchto prací se dodávají zvláštní servisní sady s návodem. V části „Příslušenství“ tohoto návodu najdete seznam sad a jejich čísla součástí.

Druh poruchy	Možná příčina	Opatření k odstranění
D. Ventil PRIME/SPRAY je v poloze SPRAY a barva vytéká do zpětného vedení.	• Ventil PRIME/SPRAY je znečištěný → Obratě se na vaši prodejnu / prodejce.	
E. Jednotka trysky prosakuje.	• Součásti v pistoli jsou opotřebované nebo znečištěné.	→ Obratě se na vaši prodejnu / prodejce.
F. Stříkací pistole nestříká.	<ul style="list-style-type: none"> • Tryska nebyla správně smontována. • Těsnění je znečištěné. • Stříkací tryska nebo filtr pistole jsou ucpaný. • Stříkací tryska je namontovaná naopak. 	<ul style="list-style-type: none"> → Zkontrolujte jednotku trysky a proveděte její správnou montáž. → Vyčistěte těsnění. → Očistěte stříkací trysku nebo filtr pistole. → Otočte trysku do správné polohy.
G. Vzhled nástřiku je špatný.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavený tlak je příliš nízký. • Filtr pistole, tryska nebo nasávací filtr jsou ucpané. • Sací hadice se uvolnila z napouštěcího ventilu. • Tryska je opotřebovaná. • Barva je příliš hustá. • Pokles tlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> → Zvyšte tlak. → Vyčistěte příslušné součásti. → Utáhněte šroubení nasávacího vedení. → Vyměňte stříkací trysku. → Zředte barvu. → Viz příčiny a řešení u problému C.

* K provedení těchto prací se dodávají zvláštní servisní sady s návodem. V části „Příslušenství“ tohoto návodu najdete seznam sad a jejich čísla součástí.

Každodenní údržba Jediná nezbytná denní údržba je rádné vyčištění. Postupujte podle návodu k čištění, který je uveden v tomto návodu k použití.

Další údržba Určité části čerpadla se mohou opotřebovávat a je nezbytné je vyměnit. Výkon čerpadla je však jediným spolehlivým indikátorem okamžiku, kdy je nezbytné součásti vyměnit. Další informace o použití této sady najdete v části „Pomoc v případě poruch“.

Důležité upozornění o ručení za výrobek

Z důvodu nařízení ES platného od 01.01.1990 ručí výrobce za výrobek pouze v tom případě, pokud pocházejí všechny díly od výrobce nebo ním byly uvolněny,

příp. jsou přístroje odborně namontovány, provozovány a udržovány.

V případě použití cizího příslušenství a náhradních dílů může být ručení zcela nebo z části vyloučeno. V extrémních případech mohou příslušné orgány (profesní sdružení živnostenský dozor) zakázat používání celého zařízení.

S originálním příslušenstvím WAGNER máte záruku, že jsou splněny všechny bezpečnostní předpisy.

Pokyny k likvidaci



Podle evropské směrnice 2002/96/ES o likvidaci starých elektrických přístrojů a její převedení na národní právo, se likvidace tohoto výrobku neprovádí společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné ho odevzdat do sběrny pro ekologickou recyklaci!

Váš starý přístroj značky Wagner vezmeme zpět nebo naši zástupci a necháme ho za vás ekologicky zlikvidovat. V tom případě se obratě na naše servisní centrum příp. naše obchodní zastoupení nebo přímo na nás.

Záruka

Záruka je při použití k soukromým účelům poskytována v délce 24 měsíců, při komerčním využití je záruka 12 měsíců. V případě, že překročí množství barvy, které budete pomocí přístroje zpracovávat, 1000 litrů, je takové množství považováno za použití ke komerčním účelům.

Na tento přístroj poskytujeme záruku v následujícím rozsahu:

Podle naší volby se zdarma opraví nebo nově dodají ty díly, které se během záruční doby prokázaly z důvodu stavu nepoužitelnými nebo značně omezenými, pokud jde o použití - obzvláště kvůli chybnému druhu konstrukce, špatných konstrukčních látek nebo závadnému provedení - ke kterému došlo před tímto předáním.

Nepřebíráme žádnou záruku za škody, které byly způsobeny z dále uvedených důvodů:

Nevhodné nebo neodborné použití, nesprávné provedená montáž nebo uvedení do provozu objednatelem nebo třetí osobou, přirozené opotřebování součástí s rychlou spotřebou, na které se nevztahuje záruka společnosti WAGNER, nesprávné nebo nedbalé ošetřování, chybná manipulace nebo údržba, nevhodné nanášené látky, výměnné materiály a chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, pokud nejsou škody způsobené naší vinou. Abrazivní nanášené materiály, jako jsou například disperze, glazury, křemíkový základ apod. snižují životnost ventilů, součástí, stříkací pistole, trysek, válců, pístů, filtru, hadic, těsnění apod.. Opotřebení, která se tím způsobem zapříčiní, se ze záruky vylučují. Přístroj není koncipován k použití ve směnném provozu nebo k pronájmu a zapůjčení – na takový způsob použití se nevztahuje záruka.

Výměna dílů neprodlužuje dobu záruky přístroje.

Přístroj se musí ihned po příjmu zkontolovat. Zřejmě nedostatky je nutné oznámit písemně dodací firmě nebo nám během 14 dnů po obdržení přístroje, aby se zabránilo ztrátě nároku na záruku.

Vyhrazujeme si právo pověřit plněním záruky smluvní podnik.

Opravy a provedení údržby, které jsou nad rámec tohoto návodu k obsluze, si vyhrazujeme provést v našem závodě. V případě uplatnění nároků na záruční plnění nebo v případě oprav se obraťte na specializovaného prodejce, který vám výrobek prodal.

Předpokladem pro plnění záruky je, aby zákazník předložil doklad o nabytí výrobku - fakturu nebo dodací list.

Pokud se po prověření zjistí, že daný případ nespadá pod záruční plnění, hradí náklady za opravu zákazník.

Nároky vůči firmě Wagner, založené nebo odůvodněné výpadkem přístroje nebo jeho vadou, nelze uplatňovat.

Upozorňuje se na to, že toto záruka nepředstavuje žádné omezení zákonných nároků příp. nároků sjednaných na základě našich všeobecných obchodních podmínek.

J. Wagner GmbH

Prohlášení o konformitě

Tímto prohlašujeme, že způsob konstrukce zařízení

WAGNER Project Pro 117 - 0418B

splňuje příslušná ustanovení:

73/23 EEC, 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, 98/37 EEC.

Použité harmonizované normy, zejména:

EN ISO 12100, EN 1953, EN 55014, EN 60204-1, EN 61000-3,

EN 294, EN ISO 13850, EN 60417

Použití národní technické specifikace, obzvláště:

datum: 17.12.2007

Jednatel

Podpis

Vedoucí vývoje