

WINBOT 950™

SK Návod na používanie



Blahoželáme vám k zakúpeniu zariadenia ECOVACS ROBOTICS DEEBOT!

Dúfame, že s ním budete mnoho rokov spokojní. Veríme, že vďaka kúpe nového robota bude vaša domácnosť čistá a že vďaka tomuto robotovi budete mať viac času robiť niečo iné.

Žíte inteligentne. Vychutnajte si život.

Ak sa vyskytnú situácie, ktoré nie sú správne opísané v tomto návode na používanie, kontaktuje naše stredisko zákazníckeho servisu, v ktorom môže technik vyriešiť váš špecifický problém alebo otázku.

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke ECOVACS ROBOTICS:
www.ecovacs.com

Spoločnosť si vyhradzuje právo urobiť technologické a/alebo dizajnové zmeny tohto produktu týkajúce sa vylepšenia produktu.

Ďakujeme vám, že ste si vybrali robota DEEBOT!

Obsah

1. Dôležité bezpečnostné pokyny	2
2. Obsah balenia a technické údaje	5
2.1 Obsah balenia	5
2.2 Technické údaje	5
2.3 Nákras produktu	6
3. Prevádzka robota WINBOT	7
3.1 Poznámky pred čistením	7
3.2 Pripojenie čistiacej podušky	8
3.3 Montáž sieťového adaptéra	8
3.4 Inštalácia bezpečnostného povrazu	9
3.5 Umiestnenie bezpečnostného zariadenia	10
3.6 Čistiaci roztok v spreji	11
3.7 Štart	11
3.8 Pauza	13
3.9 Zastavenie	13
4. Údržba	15
4.1 Čistiaca poduška	15
4.2 Ventilátor, senzory a stierač	15
4.3 Hnacie behúne	16
5. Kontrolka stavu a zvuky	17
6. Riešenie problémov	18

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických zariadení by ste vždy mali dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

1. Toto zariadenie smú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom bezpečného používania zariadenia a chápu riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Ak zariadenie spadlo, ak na ňom spozorujete viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho niečo uniká, nepoužívajte ho. Keď je zariadenie pod prúdom, udržiajte ho mimo dosahu detí.
2. Zariadenie nepoužívajte v mimoriadne teplých, chladných alebo vlhkých prostrediach (pod 0 °C/32 °F, nad 40 °C/104 °F, vlhkosť nad 65 %). Zariadenie sa dá použiť na čistenie vonkajších skiel okien, ak je správne pripevnené k bezpečnostnému zariadeniu, nie je silný vietor a neprší ani nesneží.
3. Uistite sa, že je zariadenie počas čistenia pripojené. Zariadenie má záložnú batériu, ktorá ho poháňa počas používania. Záložná batéria poháňa zariadenie, ak sa zariadenie odpojí alebo ak dôjde k výpadku elektrickej energie.
4. Keď je zariadenie pripojené, nenechávajte ho bez dozoru.
5. IBA na použitie v domácnosti. Nepoužívajte zariadenie v komerčných ani priemyselných prostrediach.
6. Zariadenie nepoužívajte na prasknutom skle.
7. Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo dodávané výrobcom. Používajte iba sieťový adaptér dodávaný výrobcom.
8. Uistite sa, že vaše napájacie napätie zodpovedá napájacíemu napätiu vyznačenému na napájacom adaptéri.
9. Zariadenie nepoužívajte na zarámovanom okne s rámom menším ako 5 mm (0,2 palca).
10. Zariadenie nepoužívajte na mokrých alebo mastných oknách.
11. Zariadenie skladujte mimo dosahu tepla a horľavých materiálov.
12. Ak sa zariadenie nepriľne pevne ku sklu, alebo ak vykazuje viditeľné známky poškodenia, nepoužívajte ho.
13. Aby sa znížilo riziko poranenia elektrickým prúdom, nedávajte zariadenie do vody ani inej kvapaliny. Zariadenie nedávajte ani neskladujte na mieste, kde by mohlo spadnúť alebo sa dostať do vane alebo do umývadla.

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

14. Nedotýkajte sa zástrčky ani zariadenia mokrými rukami.
15. Zariadenie nenabíjajte v mimoriadne teplých ani chladných prostrediach, mohlo by to mať zlý vplyv na životnosť batérie. Pri nabíjaní zariadenia ho nedávajte na iné elektrické zariadenia a udržiajte ho mimo ohňa a kvapalín.
16. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani nenoste zariadenie za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako rúčku, nezatvárajte okno, cez ktoré vedie napájací kábel, ani na napájací kábel nedávajte ťažké závažia. Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
17. Nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo elektrická zásuvka. Ak zariadenie nefunguje správne, ak spadlo, poškodilo sa, alebo ak sa dostalo do kontaktu s vodou, nepoužívajte ho. Musí ho opraviť výrobca alebo jeho servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
18. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. Zabráni sa tak nebezpečenstvu.
19. Pred čistením alebo údržbou zariadenia vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky. Neodpájajte napájací adaptér ťahaním za napájací kábel.
20. Záložnú batériu musí vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. Zabráni sa tak nebezpečenstvu.
21. Pred likvidáciou zariadenia musíte záložnú batériu odstrániť a zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
22. Pred vybratím batérie kvôli likvidácii zariadenia musíte zariadenie odpojiť z elektrickej zásuvky.
23. Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
24. Nepáľte zariadenie ani vtedy, ak je vážne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
25. Zariadenie musíte používať v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie. Spoločnosť ECOVACS ROBOTICS nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo poranenia spôsobené nesprávnym používaním.
- 26. VÝSTRAHA:** Na nabíjanie batérie použite iba odpojiteľnú jednotku napájania EA10952 dodanú s týmto zariadením.
27. Robot obsahuje batérie, ktoré smú vymeniť iba skúsené osoby.
28. V diaľkovom ovládači sú predinštalované dve nedobíjateľné batérie typu AAA R03. Ak chcete vymeniť batériu v diaľkovom ovládači, otočte diaľkový ovládač, stlačte a odstráňte jeho kryt

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

batérie. Odstráňte batérie a vložte nové batérie so správnou polaritou. Zmontujte opäť kryt batérie.

29. Nedobíjateľné batérie nie sú určené na opätovné nabitie.
30. Nesmiete miešať rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
31. Batérie diaľkového ovládača treba vložiť so správnou polaritou. Vybité batérie treba zo zariadenia odstrániť a bezpečne zlikvidovať.
32. Ak diaľkový ovládač chcete uložiť a dlhšie ho nebudete používať, vyberte batérie.
33. Prívodné svorky nesmiete skratovať.
34. Zástrčku a sieťový adaptér musíte používať vo vnútri budovy.

Pre krajiny v EÚ




Správna likvidácia tohto produktu


Toto označenie znamená, že sa tento produkt nesmie v celej EÚ likvidovať s iným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia človeka vplyvom nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte tento produkt, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie zdrojov materiálu. Ak chcete recyklovať svoje použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber tovaru alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Predajca by mal tento produkt bezpečne recyklovať.

2. Obsah balenia a technické údaje

2.1 Obsah balenia

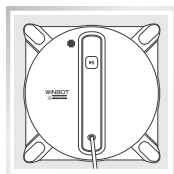


Robot WINBOT

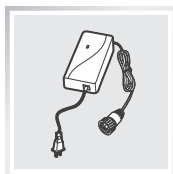


Sieťový adaptér




Návod na používanie

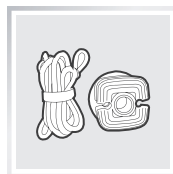


Bezpečnostné zariadenie a povraz

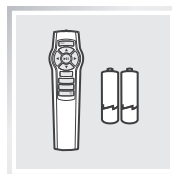


Diaľkový ovládač s batériami

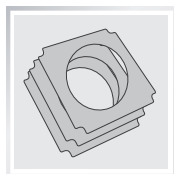


(3) Čistiace podušky

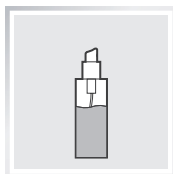

Čistiaci roztok na robota WINBOT

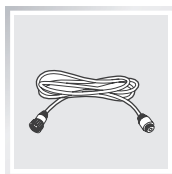

(1) Predlžovací kábel robota WINBOT (1,5 m/4'11")

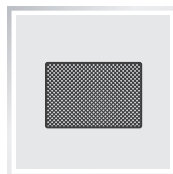

Handrička na povrchovú úpravu

2.2 Technické údaje



Model robota WINBOT	W950		
Prevádzkové napätie	24 V, jednosmerný prúd	Menovitý výkon	75 W
Model batérie	HCC1450-4S1P	Technické údaje batérie	Lítiová 14,8 V, 600 mAh
Diaľkový ovládač			
Model batérie diaľkového ovládača	AAA R03		
Menovité výstupné napätie batérie diaľkového ovládača	1,5 V, jednosmerný prúd		
Sieťový adaptér: EA10952			
Vstup: 100 – 240 V, striedavý prúd 50/60 Hz 2,5 A	Výstup: 24 V, jednosmerný prúd 3,75 A		

* Technické údaje a dizajn sa môžu zmeniť vplyvom nepretržitého vylepšovania produktu.

2. Obsah balenia a technické údaje


2.3 Nákres produktu

Robot WINBOT

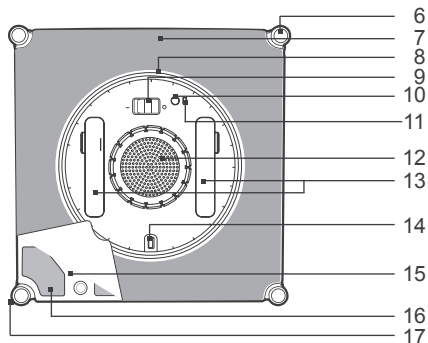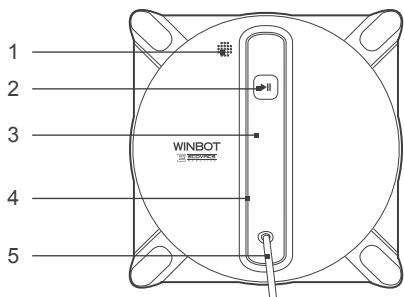

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Reproduktor | 10. Spodná kontrolka stavu |
| 2. Kontrolka stavu / tlačidlo ŠTART/PAUZA | 11. Senzor satia |
| 3. Rúčka | 12. Ventilátor |
| 4. Port na inováciu (pre popredajný servis) | 13. Hnacie behúne |
| 5. Napájaci kábel | 14. Zotrvačník |
| 6. Sensory na detekciu okraja | 15. Doštička na čistiacu podušku |
| 7. Čistiaca poduška | 16. Suchý zips na čistiacu podušku |
| 8. Stierač | 17. Bočné kolieska |
| 9. Spodný vypínač | |


Diaľkový ovládač

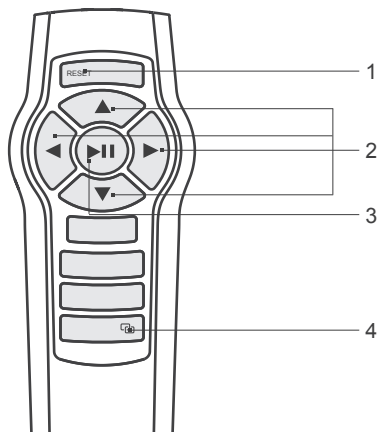


- | |
|---|
| 1. Tlačidlo RESET |
| 2. Tlačidlá ovládania smeru |
| 3. Tlačidlo ŠTART/PAUZA |
| 4. Tlačidlo párovania diaľkového ovládača |

3. Prevádzka robota WINBOT


3.1 Poznámky pred čistením

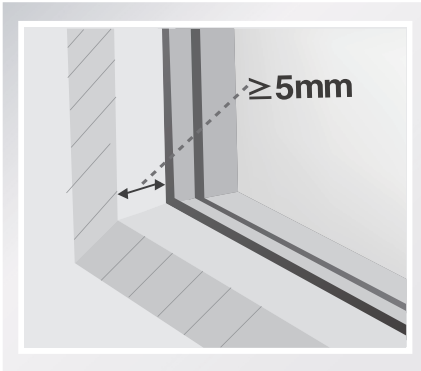


Robota WINBOT nepoužívajte na zarámovanom okne s rámom menším ako 5 mm (0,2").

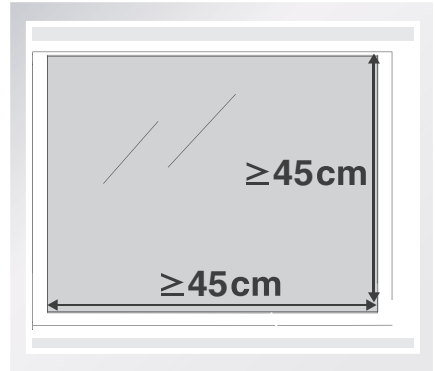

Robot WINBOT dokáže čistiť zarámované aj nezarámované sklo väčšie ako 45 cm x 45 cm (17,7" x 17,7").

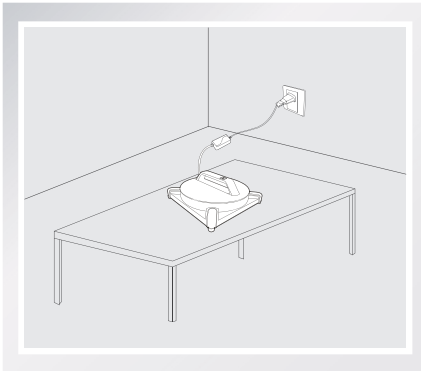

Ak kontrolka stavu robota WINBOT bliká po zapnutí ZELENE, treba nabiť záložnú batériu. Nechajte robota WINBOT zapojeného, aby sa nabila záložná batéria, až kým kontrolka stavu začne blikáť MODROU farbou. Robot WINBOT potom môže začať čistiť. Keď kontrolka stavu prestane svietiť, záložná batéria je úplne nabitá.

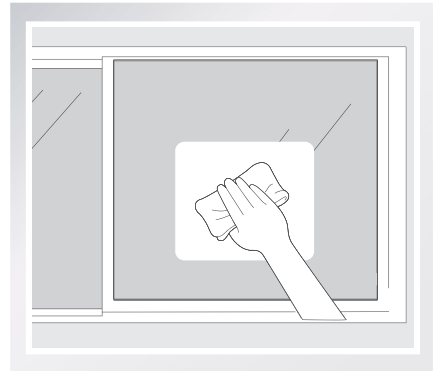


Ak je okno pokryté špinou, pred použitím a umiestnením robota WINBOT na okno vyčistite malú oblasť na skle.

3. Prevádzka robota WINBOT


- Robot WINBOT je určený na čistenie bežných okien. Produkt nie je určený na veľkú záťaž ani prvé čistenie.
- Uistite sa, že medzi sklom a prekážkami v miestnosti, ako sú záclony alebo nábytok, je vzdialenosť aspoň 15 cm (5,9").
- Robot WINBOT dokáže čistiť horizontálne umiestnené sklo, ale musíte vtedy použiť tlačidlá ovládania smeru na diaľkovom ovládači.
- Robot WINBOT dokáže čistiť sklo upevnené pod uhlom, ale nemusí fungovať normálne; v takom prípade musí byť v blízkosti osoba, ktorá pri probléme môže robotovi pomôcť.
- Nepoužívajte robota WINBOT hore nohami.
- Pred použitím robota WINBOT na skle s nerovným povrchom, ako je matné, textúrované, vzorované alebo potiahnuté sklo, si pozrite pokyny výrobcu skla ohľadom údržby a čistenia. Spoločnosť ECOVACS ROBOTICS nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím na týchto povrchoch.

3.2 Pripojenie čistiacej podušky

Dajte robota WINBOT hore nohami a pripojte k spodnej časti robota WINBOT čistiacu podušku. Biela strana čistiacej podušky sa pripojí k suchému zipsu a sivá strana z mikrovlákna má smerovať von. Uistite sa, že čistiaca poduška neprekryva stierač ani senzory na detekciu okraja.

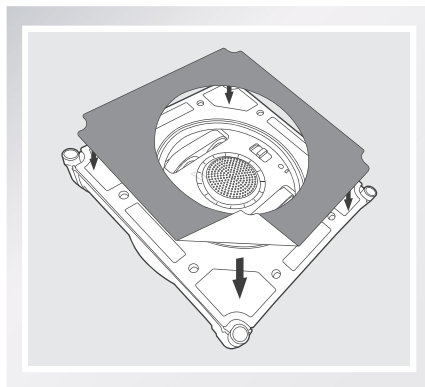


3.3 Montáž sieťového adaptéra

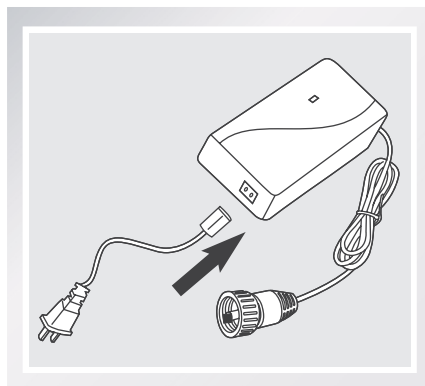

3. Prevádzka robota WINBOT


3.4 Inštalácia bezpečnostného povrazu

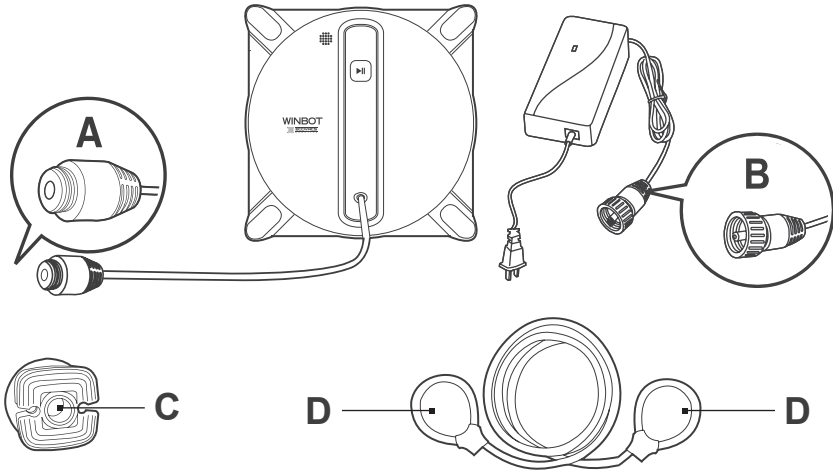


Koniec A: Napájací kábel robota WINBOT
Koniec C: Bezpečnostné zariadenie

Koniec B: Napájací kábel sieťového adaptéra
Koniec D: Bezpečnostný povraz

- 1 Oviňte jeden koniec bezpečnostného povrazu ku koncu A napájacieho kábla robota WINBOT a utiahnite.**

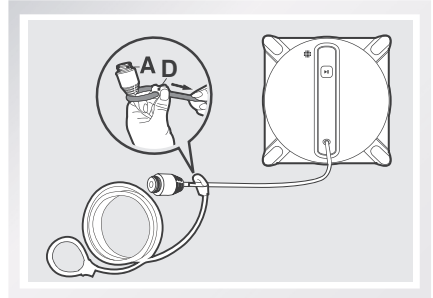


- 2 Spojte koniec A a koniec B a utiahnite.**

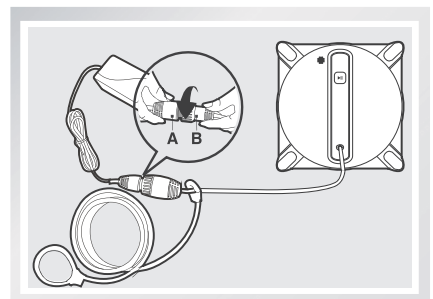

3. Prevádzka robota WINBOT

- 3** Oviňte druhý koniec bezpečnostného povrazu okolo bezpečnostného zariadenia a poriadne utiahnite.

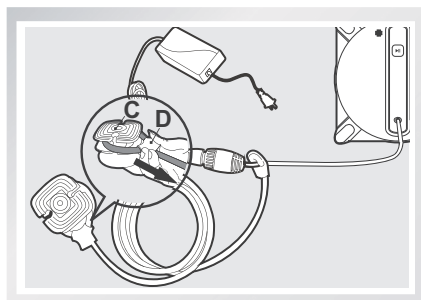

* Ak dĺžka napájacieho kábla obmedzuje pohyb robota WINBOT, môžete použiť predĺžovací kábel WINBOT. Odpojte koniec A a koniec B, spojte s nimi obidva konce predĺžovacieho kábla a utiahnite.


* S robotom WINBOT môžete použiť iba jeden predĺžovací kábel.

3.5 Umiestnenie bezpečnostného zariadenia

Otrite dočista povrch prísavného držiaka bezpečnostného zariadenia pomocou dodanej handričky na povrchovú úpravu.

Ak robota WINBOT použijete na čistenie vnútornej časti okna: Zatlačte bezpečnostné zariadenie **DÔKLADNE** v hornom rohu vnútornej časti okna. Uistite sa, že bezpečnostné zariadenie drží bezpečne na mieste.

Ak robota WINBOT použijete na čistenie vonkajšej časti okna: Zatlačte bezpečnostné zariadenie **DÔKLADNE** na vnútornej strane čisteného okna. Uistite sa, že bezpečnostné zariadenie drží bezpečne na mieste.

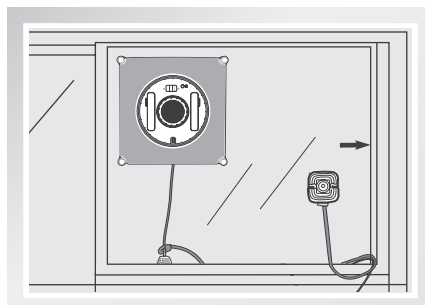


3. Prevádzka robota WINBOT


3.6 Čistiaci roztok v spreji

* Robota WINBOT odporúčame používať s čistiacim roztokom WINBOT od spoločnosti ECOVACS. Používanie vody z kohútika alebo iných čistiacich prostriedkov môže mať nepriaznivý vplyv na výkon pri čistení. Používanie iných čistiacich roztokov môže spôsobiť zneplatnenie záruky.

Postriekajte 8-krát obidve strany čistiacej podušky dodaným čistiacim roztokom WINBOT.

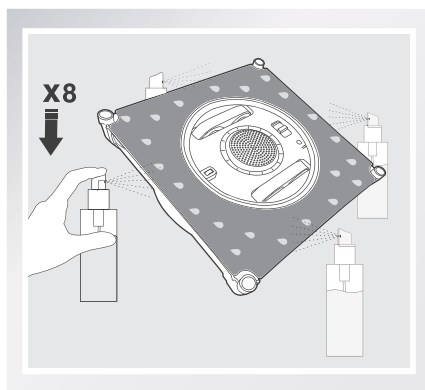


Po nastriekaní otrite spodok robota WINBOT dodanou handričkou na povrchovú úpravu.

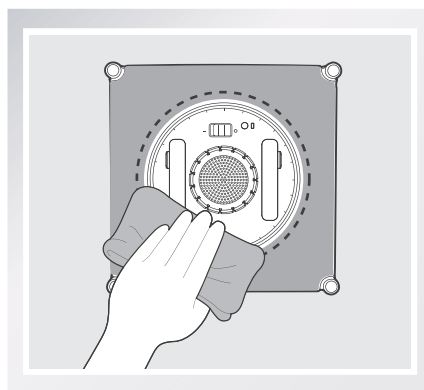

3.7 Štart

1 Zapojte robota WINBOT

* Počas čistenia neodpájajte robota WINBOT.

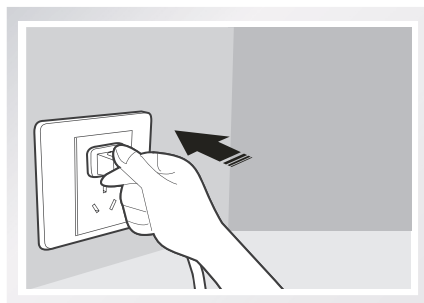


3. Prevádzka robota WINBOT

2 Zapnutie

- Dajte vypínač do polohy „—“. Keď kontrolka stavu bliká MODROU farbou, robot WINBOT je zapnutý.


* Udržujte predmety preč od ventilátora robota WINBOT, aby sa nezablokoval.

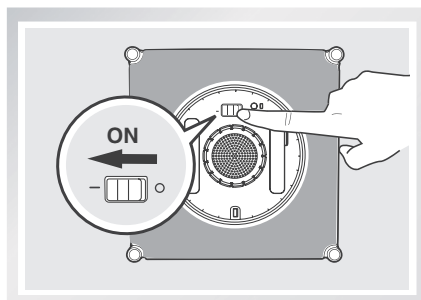

3 Položte na sklo


- Dajte robota WINBOT na okno aspoň 10 cm (4") od rohov okna a iných prekážok. Keď kontrolka stavu nepretržite svieti MODROU farbou, robot WINBOT sa úspešne prisal na okno.

* Uistite sa, že medzi sklom a prekážkami v miestnosti, ako sú záclony alebo nábytok, je vzdialenosť aspoň 15 cm (5,9").

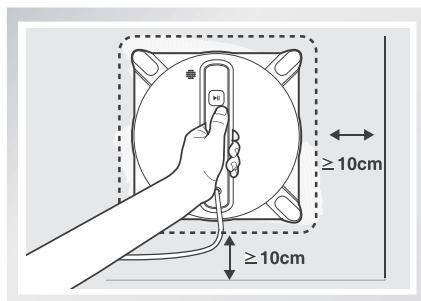

4 Štart


- Ak chcete robota WINBOT spustiť, stlačte na robotovi alebo na diaľkovom ovládači tlačidlo ŠTART/PAUZA.

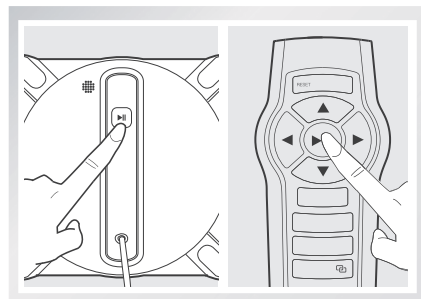


3. Prevádzka robota WINBOT

3.8 Pauza

Ak chcete počas čistenia robota WINBOT pozastaviť, stlačte na robotovi alebo na diaľkovom ovládači tlačidlo ŠTART/PAUZA.

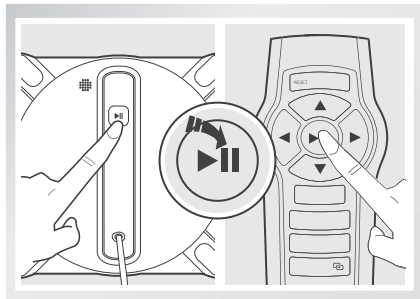

Keď je robot WINBOT pozastavený, nasmerujte ho pomocou tlačidiel ovládania smeru na diaľkovom ovládači tak, aby sa pohyboval dopredu, dozadu, doľava a doprava. Keď použijete tlačidlá ovládania smeru, robot WINBOT čistí.

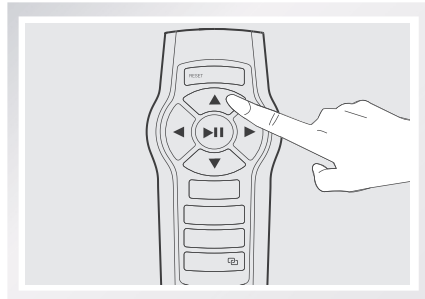


3.9 Zastavenie

Keď robot WINBOT dokončí cyklus čistenia, vráti sa na miesto, kde začal, a zapípa.


1 Odstránenie robota WINBOT

- Uchopte rúčku robota. Stlačte a približne na 5 sekúnd podržte na robotovi tlačidlo ŠTART/PAUZA. Ventilátor sa zastaví. Odstráňte robota WINBOT z okna. Pomocou dodanej handričky na povrchovú úpravu odstráňte zo skla všetky škrvny, ktoré zostali po odstránení robota.

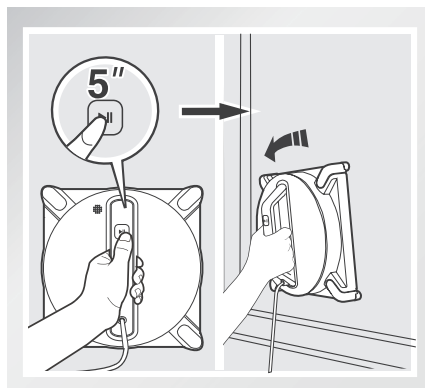

2 Vypnutie



- Dajte vypínač do polohy „0“.

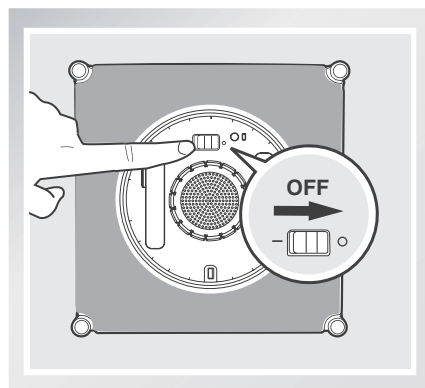

3. Prevádzka robota WINBOT

3 Odstráňte bezpečnostné zariadenie 4 Odpojte robota WINBOT

- Pomocou dodanej handričky na povrchovú úpravu odstráňte zo skla všetky škvvrny, ktoré zostali po odstránení bezpečnostného zariadenia.

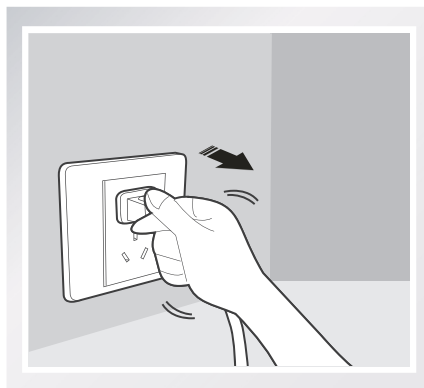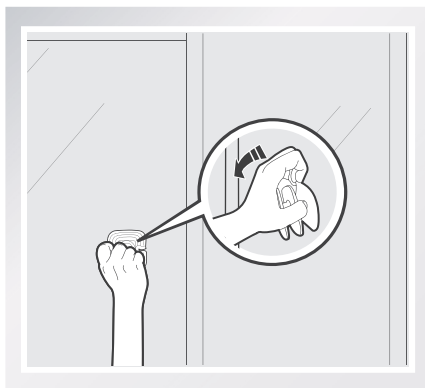


Poznámky: Ak má robot WINBOT problém a kontrolka blíká ČERVENE, dá sa resetovať stlačením tlačidla RESET na diaľkovom ovládači. Podrobnosti nájdete v časti „Riešenie problémov“.

Pred čistením a údržbou na robotovi WINBOT vypnite robota WINBOT a odpojte ho z elektrickej zásuvky.

4.1 Čistiaca poduška

Dajte robota WINBOT hore nohami a odstráňte čistiacu podušku. Namočte čistiacu podušku na 2 minúty v studenej čistej vode. Umyte ručne s jemným čistiacim prostriedkom a nechajte vystreté vyschnúť. Pred jej opätovným pripojením k robotovi WINBOT ju nechajte úplne vyschnúť.

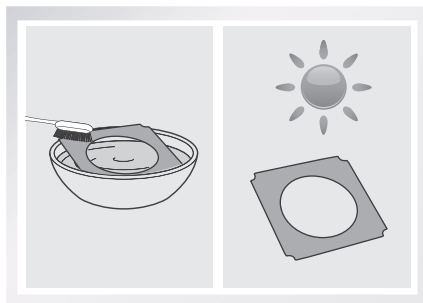


- * NEPOUŽÍVAJTE na robotovi WINBOT mokrú čistiacu podušku, mohol by sa zošmyknúť z okna.
- * Pravidelné umývanie čistiacej podušky môže predĺžiť jej životnosť.
- * Ak sa čistiaca poduška opotrebuje alebo už nezapadá presne do oblasti so suchým zipsom, vymeňte ju za novú, aby ste pri čistení dosiahli najlepší výkon.

4.2 Ventilátor, senzory a stierač


Ventilátor

Dajte robota WINBOT hore nohami a pomocou dodanej handričky na povrchovú úpravu otrite z ventilátora všetky nečistoty, aby sa udržal podtlak.

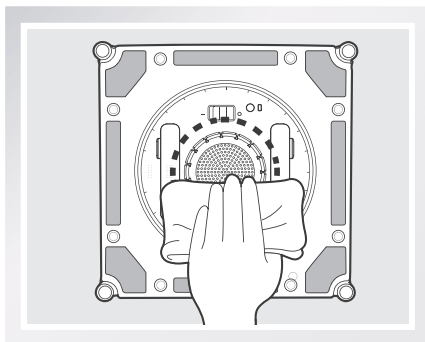

Bočné kolieska


Otrite pomocou dodanej handričky na povrchovú úpravu štyri bočné kolieska, aby sa udržala ich účinnosť.

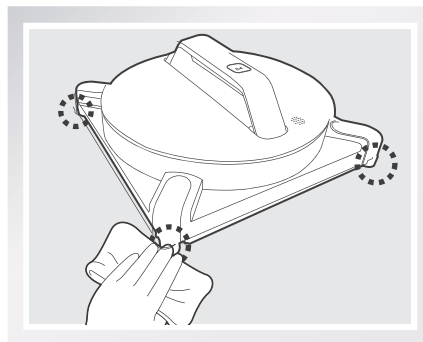

4. Údržba


Senzory na detekciu okraja

Dajte robota WINBOT hore nohami a dodanou handričkou na povrchovú úpravu otrite štyri senzory na detekciu okraja, aby boli aj naďalej účinné.

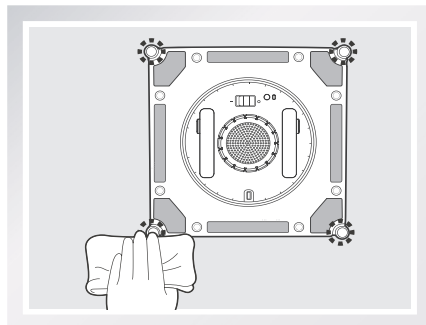


Stierač

Dajte robota WINBOT hore nohami a dodanou handričkou na povrchovú úpravu otrite stierač, aby bol aj naďalej účinný.

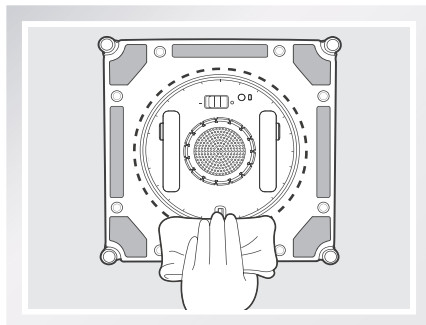


4.3 Hnacie behúne


Zapojte robota WINBOT. Dajte robota WINBOT hore nohami a dajte vypínač do polohy „—“. Stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA, aby sa zastavil ventilátor.

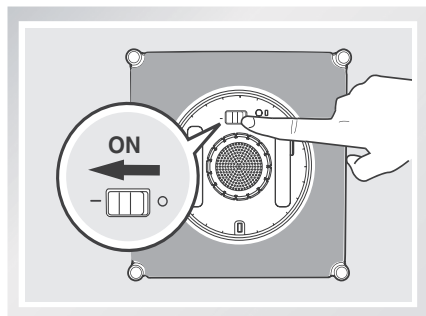


Dajte vypínač do polohy „O“.

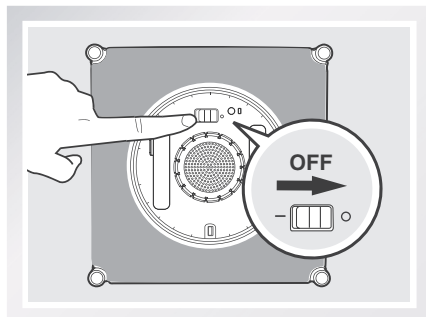

Skontrolujte hnacie behúne pomocou tlačidiel ▲ a ▼ na diaľkovom ovládači. Ak na behúňoch spozorujete špinu, zastavte hnacie behúne.

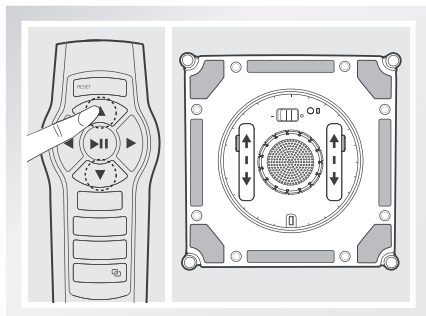

Pomocou dodanej handričky na povrchovú úpravu očistite hnacie behúne, aby na nich nebola špina.

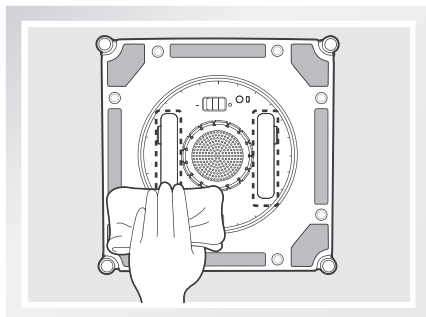

5. Kontrolka stavu a zvuky

Indikátor	Opis
Kontrolka stavu bliká ZE-LENE	Záložná batéria je slabá a nabíja sa. Robot WINBOT nebude čistiť, kým nie je dostatočne nabitá záložná batéria.
Kontrolka stavu prestala svietiť	Keď je záložná batéria úplne nabitá, kontrolka stavu prestane svietiť. To je normálne.
Kontrolka stavu bliká MODROU farbou	Robot WINBOT je zapnutý a pripravený na umiestnenie na sklo.
Kontrolka stavu nepretržite svieti MODROU farbou	Robot WINBOT sa úspešne prisal ku sklu a je pripravený na čistenie.
Kontrolka stavu bliká ČERVENÉ	Robot WINBOT má problém. Podrobnosti nájdete v časti 6. Riešenie problémov.
Kontrolka stavu nepretržite svieti ČERVENÉ	Na robotovi WINBOT bol aktivovaný režim ručného ovládania. Podrobnosti nájdete v časti 6. Riešenie problémov.
Robot WINBOT pípa	Robot WINBOT pípa v týchto situáciách: Robot WINBOT je zapnutý. Robot WINBOT dokončil čistenie. Robot WINBOT má problém.

6. Riešenie problémov

Č.	Porucha	Možné príčiny	Riešenia
1	Diaľkový ovládač nefunguje	Robot WINBOT čistí. Keď robot WINBOT čistí, na diaľkovom ovládači funguje iba tlačidlo ŠTART/PAUZA.	Pozastavte robota WINBOT stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA na robotovi alebo diaľkovom ovládači. Ostatné tlačidlá na diaľkovom ovládači budú fungovať, keď je robot WINBOT pozastavený.
		Diaľkový ovládač nie je spárovaný s robotom WINBOT. Robot WINBOT sa z výroby dodáva spárovaný so svojim diaľkovým ovládačom. Ak zrušíte spárovanie diaľkového ovládača alebo ak ho vymeníte, môžete ho znovu spárovať.	Zapnite robota WINBOT. Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA na robotovi WINBOT a súčasne stlačte tlačidlo párovania na diaľkovom ovládači. Keď tlačidlo ŠTART/PAUZA zabliká ČERVENOU, MODROU a ZELENOU farbou, párovanie je dokončené.
		V diaľkovom ovládači nie sú vložené batérie alebo ich treba vymeniť.	Vložte alebo vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
		Ak diaľkové ovládanie nefunguje a kontrolka stavu bliká ČERVENOU, možno treba robota WINBOT resetovať.	Stlačením tlačidla RESET na diaľkovom ovládači resetujte robota WINBOT.
2	Po umiestnení produktu na sklo bliká kontrolka stavu MODROU farbou	Čistiaca poduška je nesprávne pripojená a prekrýva stierač alebo senzory na detekciu okraja.	Odstráňte čistiacu podušku a znovu ju pripojte, aby ste sa uistili, že je umiestnená presne v oblasti uchytienia suchým zipsom a neprekrýva stierač ani senzory na detekciu okraja.
		Porucha senzora na detekciu okraja.	A. Odstráňte čistiacu podušku a znovu ju pripojte, aby ste sa uistili, že neprekrýva ani neovplyvňuje senzory na detekciu okraja. B. Očistite senzory na detekciu okraja podľa opisu v časti 4. C. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
		Porucha ventilátora.	A. Očistite ventilátor podľa opisu v časti 4. B. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
		Sklo je príliš špinavé na to, aby sa robot WINBOT správne prisal.	Pred použitím a umiestnením robota WINBOT na okno vyčistite malú oblasť na skle alebo okno pri prvom čistení vyčistite ručne a robota WINBOT použite potom na pravidelné čistenie. * Robot WINBOT je určený na čistenie bežných okien. Produkt nie je určený na veľkú záťaž ani prvé čistenie.

6. Riešenie problémov

Č.	Porucha	Možné príčiny	Riešenia
3	Kontrolka stavu produktu bliká ČER- VENE	Počas čistenia došlo k prerušeniu prísunu elektriny k robotovi WINBOT vplyvom výpadku elektrickej energie, odpojenia zástrčky alebo straty spojenia so sieťovým adaptérom.	<p>A. Pripojte robota WINBOT k sieťovému adaptéru a zapojte ho do elektrickej zásuvky v stene. Stlačte na robotovi WINBOT alebo na diaľkovom ovládači tlačidlo Štart/Pauza. Robot WINBOT obnoví čistenie.</p> <p>B. Ak došlo k výpadku elektrickej energie a vyššie uvedené riešenie nefunguje, použite tlačidlá ovládania smeru na diaľkovom ovládači na nasmerovanie robota WINBOT do pozície na okne, kde naňho môžete bezpečne dočiahnuť, vypnite ventilátor a odstráňte ho z okna. Ak sa obnoví prísun elektrickej energie, dajte robota WINBOT opäť na okno a reštartujte ho.</p>
		Robot WINBOT sa presunul do problémovej oblasti a stráca podtlak.	<p>A. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo RESET. Pomocou tlačidiel ovládania smeru na diaľkovom ovládači presuňte robota WINBOT preč z problémovej oblasti a aspoň 10 cm/4" od rohov okna a prekážok. Reštartujte robota WINBOT.</p> <p>B. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo RESET, potom pomocou tlačidiel ovládania smeru nasmerujte robota WINBOT tak, aby čistil okolo problémovej oblasti.</p>
		Doštička na čistiacu podušku sa otočila skôr ako robot WINBOT dosiahol okraj okna.	<p>A. Odstráňte robota WINBOT z okna a vypnite ho. Nastriekajte na čistiacu podušku viac čistiaceho roztoku, zapnite robota a reštartujte ho.</p> <p>B. Odstráňte robota WINBOT z okna a vypnite ho. Ak doštička na čistiacu podušku nie je vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe, uchopte rúčku robota a otáčajte doštičku, až kým sa nezastaví. Zapnite robota WINBOT a reštartujte ho.</p> <p>C. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.</p>
		Senzory na detekciu okraja sú špinavé.	Otrite štyri senzory na detekciu okraja podľa opisu v časti 4. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
		Záložná batéria je poškodená.	Kontaktujte zákaznícky servis.

6. Riešenie problémov

Č.	Porucha	Možné príčiny	Riešenia
4	Robot WINBOT sa počas čistenia pohybuje v nepravidelnom vzorci.	Na okne je príliš veľa špiny a nečistôt.	<p>A. Nastriekajte na čistiacu podušku viac čistiaceho roztoku.</p> <p>B. Očistite hnacie behúne podľa opisu v časti 4.</p> <p>C. Vymeňte čistiacu podušku a reštartujte cyklus čistenia.</p> <p>D. Stláčaním tlačidiel ovládania smeru na diaľkovom ovládači ovládajte čistenie.</p> <p>E. Pri prvom čistení okna ho vyčistite ručne a robota WINBOT použite potom na pravidelné čistenie.</p> <p>* Robot WINBOT je určený na čistenie bežných okien. Produkt NIE JE určený na veľkú záťaž ani prvé čistenie.</p>
5	Robot WINBOT uviazol, kontrolka bliká a robot sa nemôže pohnúť, nedá sa ovládať diaľkovým ovládačom, ani resetovať stlačením tlačidla RESET.	Nedostatočný podtlak alebo anomália v signáli senzora na detekciu okraja.	<p>A. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo RESET.</p> <p>B. Ak sa robot WINBOT neresetuje, musíte aktivovať režim ručného ovládania. Podržte na diaľkovom ovládači tlačidlo RESET, až kým kontrolka stavu nezačne nepretržite svietiť ČERVENOU farbou. V režime ručného ovládania sa aktivujú tlačidlá ovládania smeru na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel ovládania smeru presuňte robota WINBOT do polohy preč od okrajov tak, aby ste naňho mohli bezpečne dočiahnuť. Odstráňte robota WINBOT z okna a vypnite ho. Zapnite ho a reštartujte.</p> <p>* Keď používate režim ručného ovládania, nenechávajte robota WINBOT pripojeného ku sklu.</p> <p>C. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.</p>

Declaration of Conformity

Manufacturer: ECOVACS ROBOTICS Co.,Ltd.

Address: No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.


Product designation:	Windows cleaner
Brand:	
Model:	W950
Specification:	Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

Low Voltage Directive - LVD	2014/35/EU(including amendments)
Electromagnetic compatibility	2014/30/EU(including amendments)
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEEE	Directive 2002/96/EC
REACH	Directive1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC
RED	Directive 2014/53/EU

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-54:2008+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
IEC 61558-2-16:2009
IEC 61558-1+A1:2009
IEC62321:2008

Signature: 
General Manager: Zhuang Jianhua
Date: 2016-08-18

