

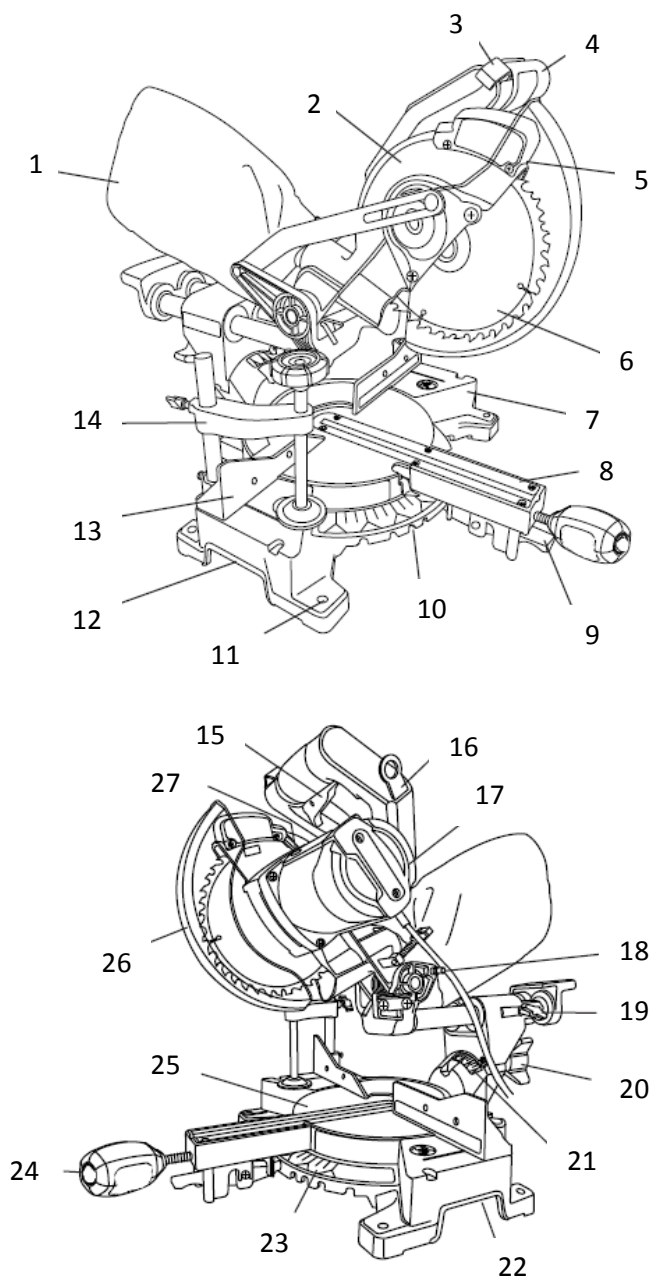


FIG. A

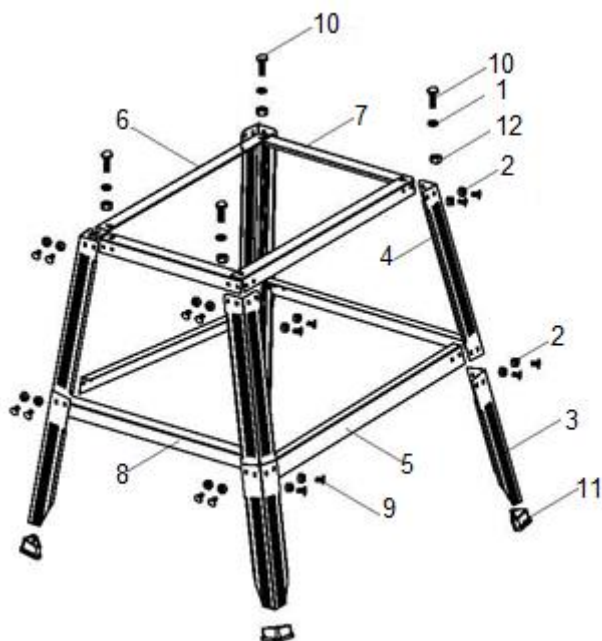


FIG. B

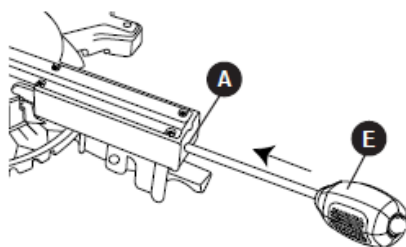


Fig. 1

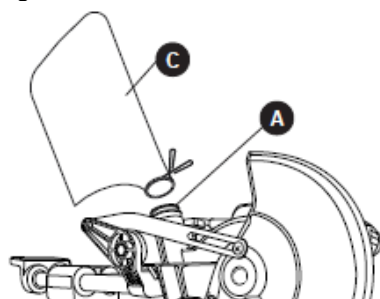


Fig. 2

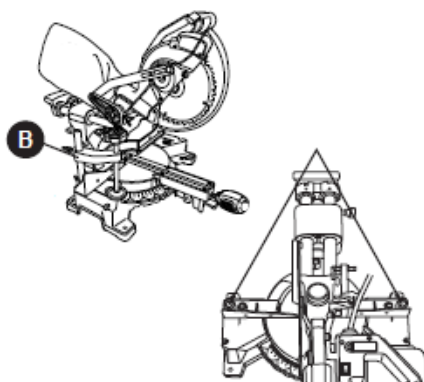


Fig. 3

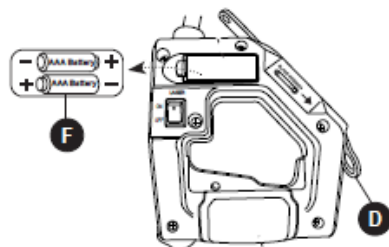


Fig. 4

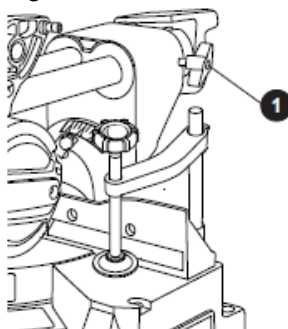


Fig. 5

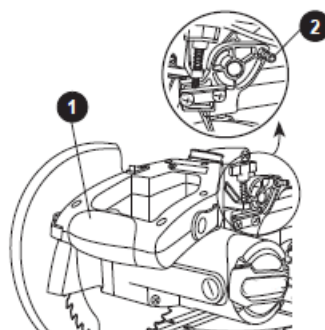


Fig. 6

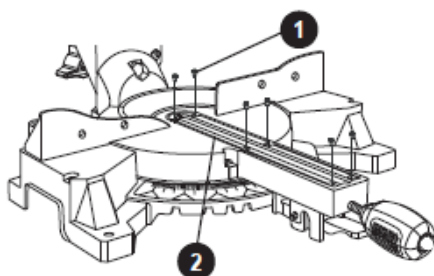


Fig. 7

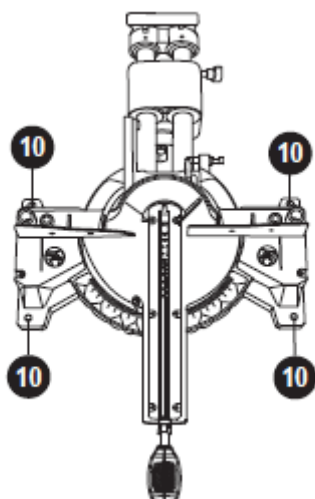


Fig. 8

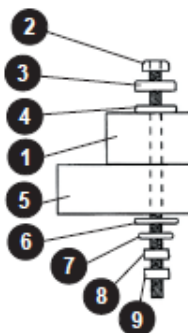


Fig. 9

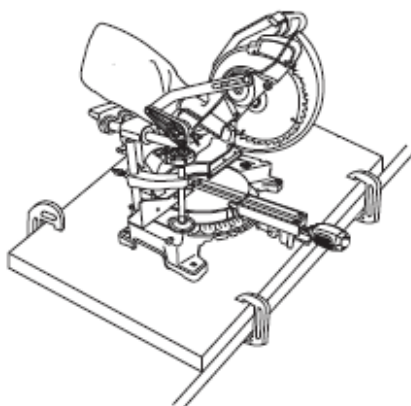


Fig. 10.

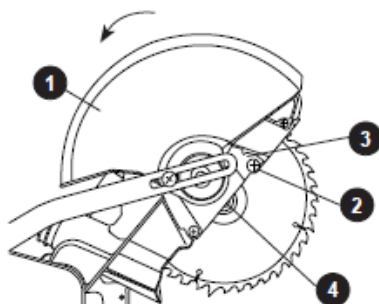


Fig. 11

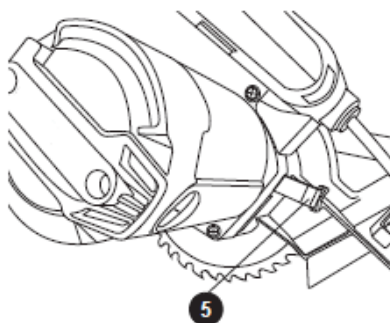


Fig. 12

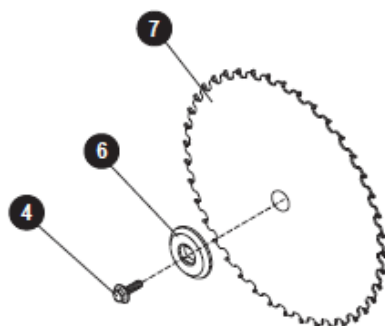


Fig. 13

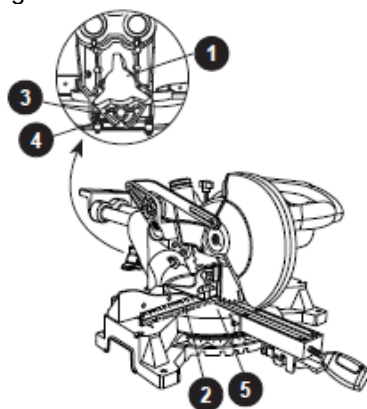


Fig. 14

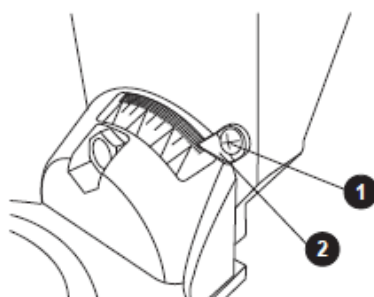


Fig. 15

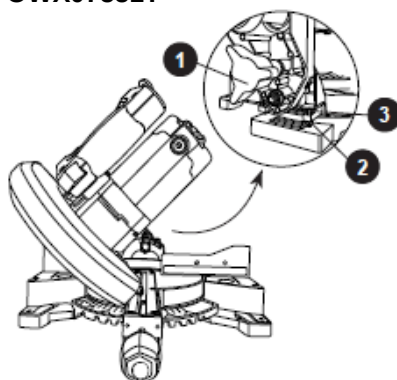


Fig. 16

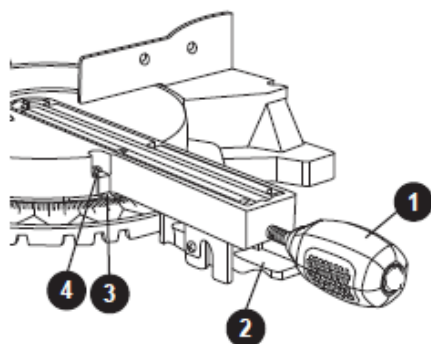


Fig. 17

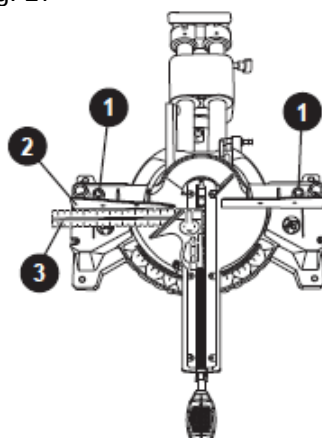


Fig. 18

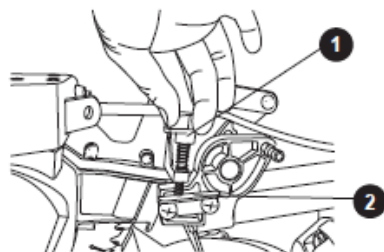


Fig. 19

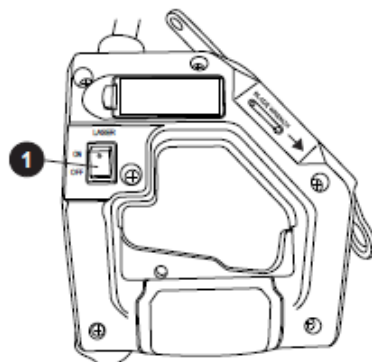


Fig. 20

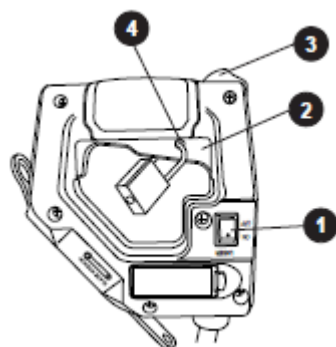


Fig. 21

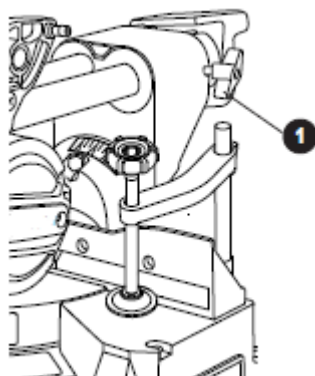


Fig. 22

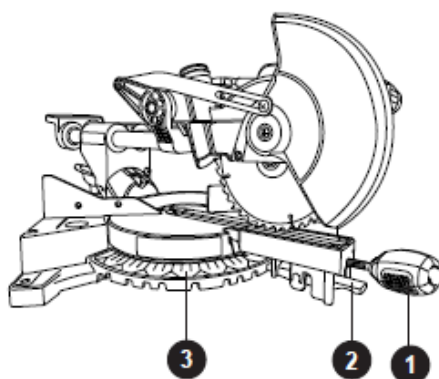


Fig. 23

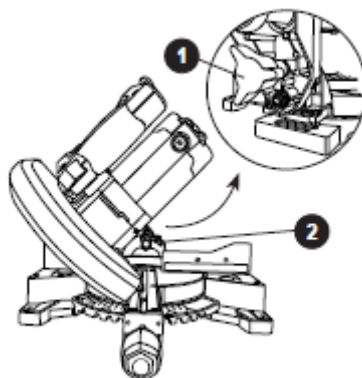


Fig. 24

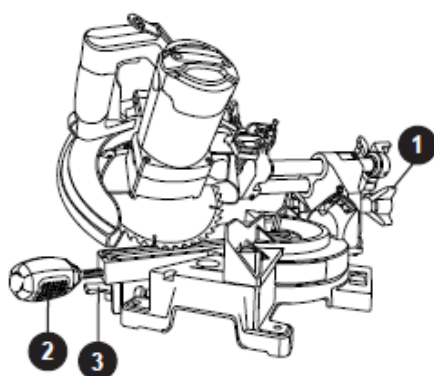


Fig. 25

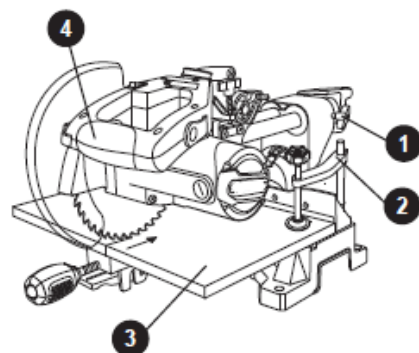


Fig. 26

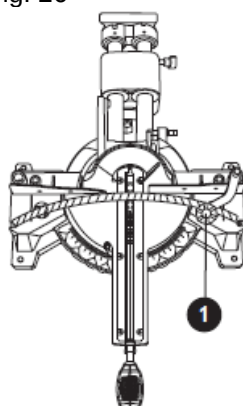


Fig. 27

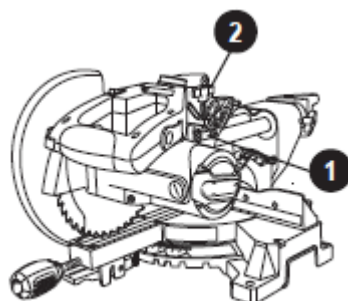


Fig. 28

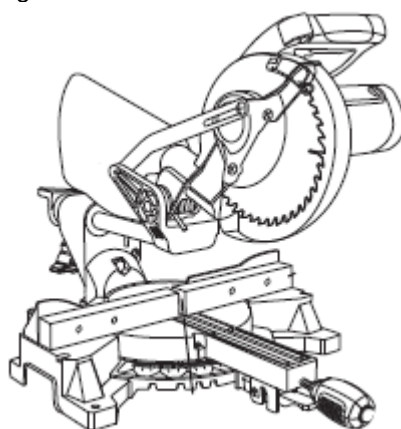


Fig. 29

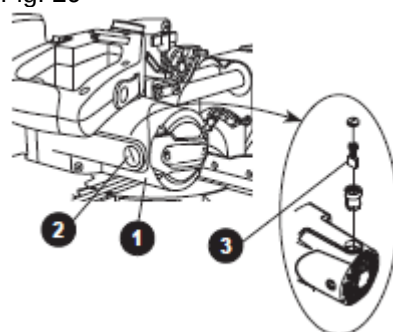


Fig. 30

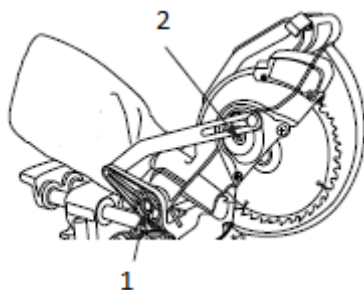


Fig. 31

1	POUŽÍVANIE	4
2	POPIS (OBR. A)	4
3	OBSAH BALENIA	4
4	VYSVETLENIE SYMBOLOV	5
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	5
5.1	Pracovná plocha	5
5.2	Elektrická bezpečnosť	5
5.3	Osobná bezpečnosť	6
5.4	Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň	6
5.5	Servis	7
6	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE SKRACOVACIE PÍLY	7
7	BEZPEČNOSŤ LASERA	7
8	MONTÁŽ	7
8.1	Inštalácia rukoväte pokosu (obr. 1)	7
8.2	Inštalácia vrečka na prach (obr. 2)	7
8.3	Inštalácia pridržiavacej svorky (obr. 3)	8
8.4	Kľúč pílového listu (obr. 4)	8
8.5	Vloženie a vybratie batérií pre laser (obr. 4)	8
8.6	Odistenie posuvného vozíka (obr. 5)	8
8.7	Odistenie a zaistenie rezacej hlavy (obr. 6)	8
8.8	Vybratie a inštalácia vložky stola (obr. 7)	9
8.9	Montáž pokosovej píly (obr. 8, 9 a 10)	9
8.10	Namontovanie stojana pokosovej píly (OBR. B)	10
8.11	Vybratie a inštalácia pílového listu (obr. 11, 12 a 13)	10
8.11.1	Vybratie pílového listu	10
8.11.2	Inštalácia pílového listu	11
8.12	Nastavenie zarážky zošíkmenia (obr. 14, 15 a 16)	11
8.12.1	90° (0°) nastavenie zošíkmenia (obr. 14)	12
8.12.2	Nastavenie ukazovateľa zošíkmenia 90° (obr. 15)	12
8.12.3	Nastavenie zošíkmenia 45° (obr. 16)	12

8.13	<i>Stupnica pokosu (obr. 17)</i>	12
8.13.1	<i>Nastavenie pokosových uhlov</i>	12
8.13.2	<i>Nastavenie ukazovateľa uhla pokosu</i>	13
8.14	<i>Nastavenie pravouhlosti bariéry (obr. 18)</i>	13
8.15	<i>Nastavenie hĺbky rezania (obr. 19)</i>	13
8.16	<i>Maximálna hĺbka rezania (obr. 19)</i>	13
8.17	<i>Laserový navádzač (obr. 20)</i>	13
9	PREVÁDZKA	14
9.1	<i>Základné prevádzky píly</i>	14
9.1.1	<i>Zapnutie laserového navádzača (obr. 21)</i>	14
9.1.2	<i>Zapnutie píly (obr. 21)</i>	14
9.2	<i>Posúvanie vozíkového systému (obr. 22)</i>	14
9.3	<i>Pokosový rez (obr. 23)</i>	15
9.4	<i>Šikmý rez (obr. 24)</i>	15
9.5	<i>Zložený rez (obr. 25)</i>	15
9.6	<i>Posuvné rezanie širokých dosiek (obr. 26)</i>	15
9.7	<i>Rezanie nakloneného materiálu (obr. 27)</i>	15
9.8	<i>Rezacie drážky (obr. 28)</i>	16
9.9	<i>Doplňková drevená bariéra (obr. 29)</i>	16
10	ČISTENIE A ÚDRŽBA	16
10.1	<i>Čistenie</i>	16
10.2	<i>Výmena uhlíkových kief (obr. 30)</i>	17
10.3	<i>Mazanie (obr. 31)</i>	17
11	TECHNICKÉ ÚDAJE	17
12	HLUK	17
13	RIEŠENIE PROBLÉMOV	17
13.1	<i>Motor</i>	17
13.2	<i>Prevádzka píly</i>	18
14	SERVISNÁ SLUŽBA	18
15	SKLADOVANIE	18
16	ZÁRUKA	19

17	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	19
18	VYHLÁSENIE O ZHODE	20

KOMBINOVANÁ POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA SO STOJANOM 1400 W POWX07551T

1 POUŽÍVANIE

Táto pokosová píla bola navrhnutá na rezanie dreva a drevených výrobkov.
Nie je určená na komerčné použitie.



VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|--|--|
| 1. Vrečko na prach | 15. Hlavný vypínač |
| 2. Horný chránič pílového listu | 16. Kľúč pílového listu |
| 3. Bezpečnostný zámok | 17. Motor |
| 4. Rukoväť spínača | 18. Pridržiavacia západka hlavy |
| 5. Laserový navádzač | 19. Zaisťovací gombík posuvného vozíka |
| 6. Pílový list | 20. Zaisťovacia rukoväť zošíkmenia |
| 7. Základňa | 21. Stupnica zošíkmenia |
| 8. Stolová vložka | 22. Rukoväť na prepravu |
| 9. Zaisťovacia páka zarážky pozitívneho pokosu | 23. Mierka pokosu |
| 10. Zarážka pozitívneho pokosu | 24. Rukoväť pokosu |
| 11. Montážny otvor | 25. Stôl |
| 12. Rukoväť na prepravu | 26. Spodný chránič píl. listu |
| 13. Bariéra | 27. Kefka motora |
| 14. Pridržiavacia svorka | |

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetky materiály obalu
- Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú)
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia
- Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a všetko príslušenstvo.
- Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej lehoty. Neskôr obaly vyhodte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu.



VAROVANIE Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecami!

- 1 pokosová píla + stojan
1 vrečko na prach
1 svorka

- 1 kľúč na pílový list
1 rukoväť pokosu
1 návod na používanie



Nebezpečenstvo udusení! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely chýbajú alebo sú poškodené.

4 VYSVETLENIE SYMBOLOV

In V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		Noste ochranné rukavice
	Pozorne si prečítajte pokyny		Noste ochranné okuliare
	V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc		Stroj II. triedy – dvojitá izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmnie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

Vždy skontrolujte, či sa napätie napájacieho zdroja zhoduje s napätím na výkonovom štítku.

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vytáhovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..

- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripravené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámene s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané pilové nástroje s ostrými pilovými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE SKRACOVACIE PÍLY

- Presvedčte sa, že všetky zariadenia zabezpečujúce pílový kotúč sú v bezchybnom prevádzkovom stave.
- Uistite sa, že pílový kotúč je vhodne zakrytý.
- Nikdy neblokujte chránič pílového kotúča. Pred opätovným použitím skracovacej píly opravte zaseknutý chránič pílového kotúča.
- Nepoužívajte pílové kotúče vyrobené z rýchloreznej (HSS) ocele.
- Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré sú ohnuté, zdeformované alebo inak poškodené.
- Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré nevyhovujú špecifikáciám uvedeným v tejto príručke.
- Pred pílením odstráňte z obrobku klnce a iné kovové objekty.
- Nikdy nezačínajte píliť skôr ako pílový kotúč dosiahne plnú rýchlosť.
- Obrobok riadne upnite.
- Nikdy nerežte príliš malé obrobky.
- Skracovaciu pílu možno opustiť iba po vypnutí a úplnom zastavení pílového kotúča. Potiahnite hlavicu nadol a stlačte zaistovacie tlačidlo.
- Nikdy sa nepokúšajte zastaviť pílový kotúč tlakom z boku.
- Pred vykonávaním údržby stroja vytiahnite prírodný kábel zo zásuvky.

7 BEZPEČNOSŤ LASERA

Varovanie! Laserový lúč môže zapríčiniť vážne poranenia oka. Nikdy sa nedívať priamo do laserového lúča.

- Pri používaní nemierte laserovým lúčom priamo na iné osoby, ale ani nepriamo cez odrazové plochy.
- Jednotka nemá žiadne diely, ktoré by si vyžadovali údržbu. Za žiadnych okolností neotvárajte kryt. Ak je stroj poškodený, zverte ho autorizovanému servisnému zástupcovi.

8 MONTÁŽ

VAROVANIE! Aby ste predišli zraneniu, nepripájajte túto pokosovú pílu k zdroju elektrického napätia, kým nebude úplne zmontovaná a nastavená a kým ste si neprečítali návod na obsluhu a neporozumeli mu.

8.1 Inštalácia rukoväte pokosu (obr. 1)

- Navlečte rukoväť pokosu (E) do otvoru, ktorý sa nachádza na prednej strane pokosovej píly (A).

8.2 Inštalácia vrečka na prach (obr. 2)

- Stlačte krídla kovovej objímky na vrečku na prach (C).
- Otvor hrdla vrečka na prach umiestnite okolo výfukového otvoru na pokosovej píle (A) a krídla kovovej objímky uvoľnite.



POZNÁMKA: Na vyprázdnenie vrečka na prach stlačte krídla kovovej objímky a odstráňte ho z výfukového otvoru. Otvorte zips na spodnej strane vrečka a vrečko vyprázdňte do odpadkového koša.



POZOR: Vrečko často kontrolujte a vyprázdňujte ešte predtým, ako sa úplne naplní.



VAROVANIE! Túto pílu nepoužívajte na pílenie a/alebo obrusovanie kovov. Horúce úlomky alebo iskry môžu spôsobiť zapálenie pilín z vrečka.

8.3 Inštalácia pridržiavacej svorky (obr. 3)



POZNÁMKA: Pre pridržiavaciu svorku sú k dispozícii dva montážne otvory. Nachádzajú sa hneď za bariérou na ľavej a pravej strane základne.

- Povoľte skrutku krížovým skrutkovačom.
- Položte pridržiavaciu svorku (B) do želaného montážneho otvoru.
- Uťahnite skrutku, aby ste podržali pridržiavaciu svorku.

8.4 Kľúč pílového listu (obr. 4)

- Pre pohodlné uskladnenie a zabránenie strate existujte na boku rukoväte spínača drážka na uskladnenie kľúča pílového listu (D), keď sa kľúč nepoužíva.

8.5 Vloženie a vybratie batérií pre laser (obr. 4)

- Pokosovú pílu odpojte od el. siete.



VAROVANIE! V prípade neodpojenia nástroja by mohlo dôjsť k náhodnému spusteniu a prípadnému vážnemu zraneniu.

- Otvorte kryt batérií, ktorý sa nachádza na rukoväti spínača.
- Vložte dve batérie typu AAA (F) tak, ako ukazuje schéma. Ak vymieňate batérie, vyberte staré batérie a nahradte ich novými batériami typu AAA. Staré batérie náležite zlikvidujte.
- Zatvorte kryt na batérie.



POZNÁMKA: Vymieňajte za nové batérie, ktoré majú menovité napätie 1,5 V (séria č. 4 a veľkosť AAA alebo ekvivalentné).



UŽITOČNÁ RADA: Obe batérie vyberte, ak sa píla dlhší čas nepoužíva. Zníži sa tým poškodenie laserového navádzača batériami, ktoré počas skladovania korodujú.

8.6 Odistenie posuvného vozíka (obr. 5)

- Po vybratí píly z kartónového obalu povoľte zaistovací gombík posuvného vozíka (1). Pri preprave alebo skladovaní pokosovej píly musí byť posuvný vozík vždy zaistený na svojom mieste. Zaistovací gombík posuvného vozíka (1) sa nachádza na pravej strane posuvného vozíka.

8.7 Odistenie a zaistenie rezacej hlavy (obr. 6)

Odistenie rezacej hlavy:

- Na zvýšenie rezacej hlavy z úložnej/prepravnej polohy: mierne stlačte rukoväť spínača (1).
- Potiahnite gombík zastavovacej západky (2).
- Rezaciu hlavu nechajte zdvihnúť do hornej polohy.

Zaistenie rezacej hlavy:

Pri preprave alebo skladovaní pokosovej pily musí byť rezacia hlava vždy zaistená v spodnej polohe.

- Rezáciu hlavu zatlačte dole do najnižšej polohy.
- Zatlačte gombík zastavovacej západky (2) do zaist'ovacieho otvoru.



UPOZORNENIE: Aby ste predišli zraneniu a poškodeniu pily, pokosovú pilu prepravujte a skladujte tak, aby bola rezacia hlava zaistená v spodnej polohe. Nikdy nepoužívajte zastavovaciu západku na podržanie rezacej hlavy v dolnej polohe počas rezania.



POZOR: Aby ste predišli poškodeniu, nikdy nenoste pokosovú pilu za rúkavť spínača, rezacie rameno ani rúkavť pokosového stola. Na prepravu **VŽDY** používajte rúkavte na prepravu.

8.8 Vybratie a inštalácia vložky stola (obr. 7)



POZNÁMKA: Pokosová píla sa dodáva s už nainštalovanou vložkou stola. Tieto pokyny sú určené na výmenu alebo nastavenie oboch strán vložky.



VAROVANIE! Aby ste predišli zraneniu: 1) Vždy odpojte pilu od elektrickej zásuvky, aby ste predišli jej náhodnému spusteniu. Pred akýmkoľvek rezaním odstráňte všetky malé kusy materiálu z dutiny stola. Vložka stola sa môže na tento účel odstrániť, ale vždy pred vykonaním rezania vložku stola znovu nainštalujte. 2) Kombinovanú posuvnú pokosovú pilu nespúšťajte bez toho, aby ste skontrolovali, či sa pilový list a vložka stola navzájom nekrížia. Ak by počas rezania došlo k stretu s pilovým listom, mohli by sa pilový list, vložka stola alebo točňa poškodiť.

- Vyberte povolením a vybratím šiestich skrutiek (1) na vložke stola (2) pomocou krížového skrutkovača a vložku vyberte.
- Inštalujte opätovným umiestnením vložky stola na svoje miesto, zasuňte šesť skrutiek a utiahnite ich.
- Skontrolujte voľný priechod pilového listu posunutím posuvného vozíka v celom rozsahu pohybu pilového listu v štrbine stola. Ak jedna strana vložky narazí do pilového listu, povolte tri skrutky tejto strany a nastavte. Uťahnite skrutky a znovu skontrolujte, či má pilový list voľný priechod.

8.9 Montáž pokosovej pily (obr. 8, 9 a 10)



VAROVANIE! Na zabránenie zranenia z neočakávaného pohybu pily: 1) Odpojte napájací kábel od výstupu a zaistite rezáciu hlavu v spodnej polohe pomocou zastavovacej západky. 2) Zaistite posuvný vozík na svojom mieste utiahnutím zaist'ovacieho gombíka posuvného vozíka. 3) Aby ste predišli poraneniu chrbta, pilu zdvíhajte pomocou rúkavti na prepravu. Pokrčte kolená, chrbát neohýbajte. 4) Nikdy neprenášajte pokosovú pilu za napájací kábel ani za rúkavť spínača. Prenášanie nástroja za napájací kábel by mohlo spôsobiť poškodenie izolácie alebo káblových spojení s následným zásahom elektrického proudu alebo požiarom. 5) Aby ste predišli zraneniu spôsobenému odletujúcimi úlomkami, zabráňte tomu, aby návštevníci stáli v blízkosti pily, keď reže.

Pokyny na montáž:

- Pri stacionárnom použití položte pílu na želané miesto, priamo na pracovný stôl, kde je miesto pre manipuláciu a správnu oporu obrobku. Základňa píly má štyri montážne otvory (10 - obr. 8). Základňu pokosovej píly (1) pripevníte skrutkami k pracovnému povrchu (5) pomocou odporúčanej metódy upevnenia, ako znázorňuje obr. 9.
- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Základňa | 4. Plochá podložka | 8. Šesťhranná |
| pokosovej píly | 5. Pracovný povrch | /zaistovacia matica |
| 2. Skrutka so | 6. Plochá podložka | 9. Samosvorná |
| šesťhrannou hlavou | 7. Zaistovacia | matica |
| 3. Gumená | podložka | |



POZNÁMKA: S týmto nástrojom sa nedodáva montážne náradie. Svorníky, matice, podložky a skrutky musia byť zakúpené zvlášť.

- Pri prenosnom používaní umiestnite pílu na 3/4 palca hrubý kus lepenky. Základňu pokosovej píly riadne pripevnite k lepenke pomocou montážnych otvorov (10 - obr. 8) na základni. Svorky C použite na prisvorkovanie tejto montážnej dosky k stabilnému pracovnému povrchu na pracovisku. (obr. 10)



POZNÁMKA: Ak sa použije stojan pokosovej píly, namontujte ho tak, ako ukazuje OBR. B.

8.10 Namontovanie stojana pokosovej píly (OBR. B)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Veľká plochá podložka Ø8 | 7. Bočná doska (krátka) stojana (hore) |
| 2. Matica M6 | 8. Priečne rameno stojana (dole) |
| 3. Noha stojana (dole) | 9. Svorník M6x10 |
| 4. Noha stojana (hore) | 10. Skrutka M8x50 |
| 5. Bočná doska stojana (dole) | 11. Podložka nohy |
| 6. Bočná doska (dlhá) stojana (hore) | 12. Matica M8 |

8.11 Vybratie a inštalácia pílového listu (obr. 11, 12 a 13)



VAROVANIE! Používajte iba pílový list s priemerom 18,4 cm (7-1/4 in). Aby ste predišli zraneniu pri náhodnom spustení, skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe vypnutia a zástrčka je odpojená od elektrickej zásuvky.

8.11.1 Vybratie pílového listu

- Odpojte pílu od el. zásuvky.
- Rezaciú hlavu pokosovej píly nechajte zdvihnúť do vzpriamenej polohy. Dolný chránič pílového listu (1) zdvihnite do hornej polohy.
- Križovým skrutkovačom povoľte skrutku krycej dosky (2).



POZNÁMKA: Túto skrutku nevyberajte.

- Otáčajte dosku krytu (3) nahor, aby ste odhalili skrutku hriadeľa (4).
- Kľúč pílového listu umiestnite na skrutku hriadeľa.
- Lokalizujte tlačidlo zámku hriadeľa (5) na zadnej strane motora, pod rukoväťou spínača pokosovej píly. (obr. 12)
- Stlačte tlačidlo zámku hriadeľa, podržte ho riadne stlačené a súčasne otáčajte kľúčom pílového listu v smere hodinových ručičiek. Záмок hriadeľa zapadne po otočení kľúča.

Tlačidlo zámku hriadeľa držte naďalej stlačené, aby bolo aktivované a súčasne otáčajte kľúčom v smere hodinových ručičiek, aby ste povolili skrutku hriadeľa.

- Vyberte skrutku hriadeľa (4), objímku pilového listu (6) a pilový list (7). Nevyberajte vnútornú objímku pilového listu. (obr. 13)



POZNÁMKA: Venujte pozornosť vybraným súčastiam, poznačte si ich polohu a smerovanie. Pred inštaláciou nového pilového listu objímku pilového listu poutierajte od pilín.

8.11.2 Inštalácia pilového listu

- Pred výmenou/inštaláciou pilového listu odpojte pokosovú pílu od elektrickej siete.
- Nainštalujte pilový list veľkosti 18,41 cm (7-1/4 in.) pomocou hriadeľa veľkosti 1,58 cm (5/8 in.), pričom dbajte na to, aby sa šípka rotácie na pilovom liste zhodovala so šípkou rotácie smeru hodinových ručičiek na hornom chrániči.
- Objímku pilového listu (6) umiestnite proti pilovému listu a na hriadeľ. Navlečte skrutku hriadeľa (4) na hriadeľ (obr. 13) proti smeru hodinových ručičiek.



POZOR: Zabezpečte, aby plochy objímok pilového listu zapadli do plôch na hriadeľ. Plochá strana objímky pilového listu musí byť tiež umiestnená proti pilovému listu.

- Kľúč pilového listu umiestnite na skrutku hriadeľa.
- Stlačte tlačidlo zámku hriadeľa (5), podržte ho pevne stlačené a súčasne otáčajte pilovým listom proti smeru hodinových ručičiek. Keď sa zámok hriadeľa aktivuje, pokračujte v stláčaní a súčasne riadne uťahujte skrutku hriadeľa. (obr. 12)
- Otáčajte dosku krytu (3) späť do pôvodnej polohy, až kým sa drážka v doske krytu nespojí so skrutkou dosky krytu (2). Pri pridržovaní dolného chrániča pilového listu utiahnite skrutku krížovým skrutkovačom. (obr. 11)



POZNÁMKA: Dolný chránič pilového listu musí byť zvýšený do vzpriamenej polohy, aby bol možný prístup k skrutke dosky krytu.

- Chránič pilového listu (1) znížte a overte, či používanie chrániča neviazne. (obr. 11)
- Zabezpečte, aby bol zámok hriadeľa uvoľnený a pilový list sa tak mohol pred použitím pily voľne otáčať.



VAROVANIE! 1) Aby ste predišli zraneniu, nikdy nepoužívajte pílu bez riadne namontovanej dosky krytu. Zabráňuje, aby skrutka hriadeľa vypadla, ak sa náhodne uvoľní, a zabráni odpadnutiu točiaceho sa pilového listu z pily. 2) Zabezpečte, aby boli objímky čisté a správne zoradené. Znížte pilový list na dolný stôl a skontrolujte prípadný kontakt s kovovou základňou alebo pokosovým stolom. 3) Aby ste predišli zraneniu pri náhodnom spustení, skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe vypnutia a zástrčka je odpojená od elektrickej zásuvky. 4) Týmto nástrojom nikdy nerežte kovy ani murivo. Táto pokosová píla je určená na len použitie s drevenými a drevu-podobnými produktmi.

8.12 Nastavenie zarážky zošíkmenia (obr. 14, 15 a 16)



VAROVANIE! Aby ste predišli zraneniu pri náhodnom spustení, skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe vypnutia a zástrčka je odpojená od elektrickej zásuvky.

8.12.1 90° (0°) nastavenie zošíkmenia (obr. 14)

- Povoľte zaistovaciu rukoväť zošíkmenia (1) a nakloňte rezacie rameno úplne doprava. Uťahnite zaistovaciu rukoväť zošíkmenia.
- Umiestnite kombinovaný príložník (2) na pokosový stôl tak, aby bolo pravítko proti stolu a päta príložníka proti pílovému listu.
- Ak pílový list nie je pod uhlom 90° k pokosovému stolu (5), povoľte zaistovaciu rukoväť zošíkmenia (1), nakloňte rezáciu hlavu doľava, povoľte zaistovaciu maticu (4) a otočte nastavovacou skrutkou uhla zošíkmenia (3) dnu alebo von s 10 mm kľúčom, kým pílový list nebude kolmo k stolu.
- Nakloňte rezacie rameno naspäť doprava do uhla 90° (0°) zošíkmenia a znovu skontrolujte zarovnanie.
- Zopakujte kroky 1 až 4, ak sú potrebné ďalšie nastavenia.
- Uťahnite zaistovaciu rukoväť zošíkmenia a zaistovaciu maticu (4), keď je zarovnanie dosiahnuté.

8.12.2 Nastavenie ukazovateľa zošíkmenia 90° (obr. 15)

- Keď je pílový list presne pod uhlom 90° k stolu, povoľte skrutku indikátora zošíkmenia (1) pomocou krížového skrutkovača.
- Nastavte indikátor zošíkmenia (2) na značku „0“ na stupnici zošíkmenia a znovu utiahnite skrutku.



VAROVANIE: Aby ste predišli zraneniu pri náhodnom spustení, skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe vypnutia a zástrčka je odpojená od elektrickej zásuvky.

8.12.3 Nastavenie zošíkmenia 45° (obr. 16)

- Povoľte zaistovaciu rukoväť zošíkmenia (1) a nakloňte rezáciu hlavu úplne doľava.
- Pomocou kombinovaného príložníka skontrolujte, či je uhol pílového listu 45° k stolu.
- Ak pílový list nie je v uhle 45° k pokosovému stolu, nakloňte rezacie rameno doprava, povoľte zaistovaciu maticu (2) na nastavovacej skrutke uhla zošíkmenia (3) a použite 10 mm kľúč na nastavovaciu skrutku (3) na zvýšenie alebo zníženie uhla zošíkmenia.
- Nakloňte rezacie rameno doľava do uhla 45° zošíkmenia a znovu skontrolujte zarovnanie.
- Zopakujte kroky 1 až 4, až kým pílový list nebude v uhle 45° k pokosovému stolu.
- Uťahnite zaistovaciu rukoväť zošíkmenia (1) a zaistovaciu maticu (2), keď bude zarovnanie dosiahnuté.

8.13 Stupnica pokosu (obr. 17)

Zo stupnice kombinovanej posuvnej pokosovej píly sa dá ľahko čítať. Ukazuje pokosové uhly od 0° do 45° doľava a 0° až 45° doprava. Pokosový stôl má deväť najčastejších uhlových nastavení s pozitívnymi zarážkami pri uhloch 0°, 15°, 22,5°, 31,6 a 45°. Tieto pozitívne zarážky umiestňujú pílový list do želaného uhla rýchlo a presne. Postupujte podľa dolevedeného postupu pre čo najrýchlejšie a najpresnejšie nastavenie.

8.13.1 Nastavenie pokosových uhlov

- Odistite pokosový stôl otočením rukoväte pokosu (1) proti smeru hodinových ručičiek.

- Posuňte točnú a súčasne zdvíhajte zaistovaciu páku pozitívnej zarážky (2), aby ste zarovnali indikátor (3) a hodnotu želaného uhla.
- Ak je požadovaný uhol na jednej z deviatich pozitívnych zarážok, uvoľnite zaistovaciu páku pozitívnej zarážky, pričom sa ubezpečte, že páka zapadne do svojej polohy a potom ju zaistíte utiahnutím rukoväte pokosu.
- Ak požadovaný pokosový uhol nie je ani na jednej z deviatich pozitívnych zarážok, jednoducho zaistíte pokosový stôl do želanej polohy uhla otočením rukoväte pokosu v smere hodinových ručičiek.

8.13.2 Nastavenie ukazovateľa uhla pokosu

- Posuňte stôl na pozitívnu zarážku 0°.
- Křížovým skrutkovačom povoľte skrutku (4), ktorá drží indikátor.
- Nastavte indikátor (3) na značku 0° a skrutku znovu utiahnite.

8.14 **Nastavenie pravouhlosti bariéry (obr. 18)**

- Znížte rezacie rameno a zaistíte ho v tejto polohe.
- Povoľte dve zaistovacie skrutky bariéry (1) pomocou 8 mm inbusového kľúča.
- Pomocou príložníka (3), položte pätku príložníka proti pilovému listu a pravítko proti bariére, ako je zobrazené.
- Nastavte bariéru do uhla 90° k pilovému listu a utiahnite dve zaistovacie skrutky bariéry.



POZNÁMKA: Ak nebola píla v poslednom čase používaná, opätovne skontrolujte kolmosť pilového listu k bariére a v prípade potreby znovu nastavte.

- Po zarovnaní bariéry urobte rez pod uhlom 90° s použitím odpadového kusu dreva a skontrolujte kolmosť na obrobku. V prípade potreby znovu nastavte.

8.15 **Nastavenie hĺbky rezania (obr. 19)**

Pre rovnomerné a opakované plytké rezy je možné hĺbku rezu prednastaviť.

- Nastavte rezáciu hlavu nadol, až kým zuby pilového listu nebudú v požadovanej hĺbke.
- Horné rameno držte v tejto polohe a súčasne otáčajte gombíkom zarážky (1), až kým sa nedotkne dosky zarážky (2).
- Znovu skontrolujte hĺbku pilového listu posunutím rezacej hlavy spredu dozadu v celom rozsahu pohybu typického rezu pozdĺž ovládacieho ramena.

8.16 **Maximálna hĺbka rezania (obr. 19)**

Pohyb maximálnej hĺbky rezacej hlavy bol nastavený vo výrobe. Skontrolujte, či pilový list nepresahuje o viac ako 0,63 cm (1/4 in.) pod vložku stola a nedotýka vnútornej strany ovládacieho ramena ani žiadnej časti základne alebo stola. Ak je potrebné maximálnu hĺbku znovu upraviť:

- Povoľte skrutky dosky zarážky (2).
- Posuňte rezáciu hlavu dole, kým sa pilový list nevysunie len o 0,63 cm (1/4 in.) pod vložku stola.
- Nastavte miesto zarážky, aby sa dotýkalo spodku gombíka zarážky (1), keď bude gombík zarážky úplne vysunutý.
- Znovu skontrolujte hĺbku pilového listu posunutím rezacej hlavy spredu dozadu v celom rozsahu pohybu rezu pozdĺž ovládacieho ramena. Ak sa pilový list dotkne vnútornej strany ovládacieho ramena, nastavenie opätovne upravte.

8.17 **Laserový navádzač (obr. 20)**



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti nikdy nepripájajte zástrčku k elektrickej zásuvke, kým neboli vykonané všetky kroky nastavenia a kým ste si neprečítali bezpečnostné a prevádzkové pokyny a neporozumeli im.

Váš nástroj je vybavený laserovým navádzačom, ktorý používa laserový lúč triedy IIIa. Laserový lúč vám umožní prezrieť si dráhu pílového listu na obrobku pred spustením pokosovej píly. Tento laserový navádzač je napájaný dvomi batériami typu AAA 1,5 V.

- Na zapnutie lasera stlačte kolískový spínač zap./vyp. (1) do polohy zapnutia („ON“).
- Na vypnutie lasera stlačte kolískový spínač zap./vyp. do polohy vypnutia („OFF“).



POZNÁMKA: Všetky nastavenia na prevádzku tohto laserového navádzača boli vykonané vo výrobe. Laserový navádzač je kalibrovaný a nastavený na premietanie na pravú stranu od pílového listu.



VAROVANIE! Použitie ovládačov, nastavení alebo vykonanie iných postupov ako tých, ktoré sú tu špecifikované, môže spôsobiť vystavenie nebezpečnému žiareniu.



VAROVANIE! Použitie optických zariadení s týmto produktom zvýši riziko poškodenia zraku. Laser neskúšajte sami opravovať ani rozoberať. Ak sa o opravu tohto laserového výrobku pokúšajú ne kvalifikované osoby, môže dôjsť k závažnému zraneniu. Akékoľvek požadované opravy tohto laserového produktu by mal vykonávať oprávnený servisný personál.

9 PREVÁDZKA

9.1 Základné prevádzky píly

9.1.1 Zapnutie laserového navádzača (obr. 21)

Na zapnutie laserového navádzača stlačte kolískový spínač zap./vyp. (1) do polohy zapnutia („ON“).

9.1.2 Zapnutie píly (obr. 21)

Táto pokosová píla je vybavená spúšťacím spínačom zapnutia/vypnutia (2). Pri stlačení bezpečnostnom zámku (3) súčasne stlačte spúšťací spínač, aby ste pokosovú pílu zapli. Keď spúšťací spínač uvoľníte, pílový list sa do 10 sekúnd zastaví.



VAROVANIE! Aby ste predišli zraneniu, musíte po dokončení rezu a uvoľnení spúšťacieho spínača počkať a skontrolovať, či sa pílový list zastavil, a až potom môžete zdvihnúť rezaciu hlavu. Aby ste predišli zraneniu, pravidelne kontrolujte a utiahujte skrutku hriadeľa.

9.2 Posúvanie vozíkového systému (obr. 22)

- Na sekacie rezanie na malých obrobkoch posuňte zostavu rezacej hlavy úplne k zadnej časti zariadenia a utiahnite zaistovací gombík vozíka (1).
- Na rezanie širokých dosiek do 20,32 cm (8 in.) musíte zaistovací gombík vozíka (1) uvoľniť, aby ste umožnili voľné posúvanie rezacej hlavy.

9.3 Pokosový rez (obr. 23)

- Keď sa vyžaduje pokosový rez, odistite pokosový stôl otočením rukoväte pokosu (1) proti smeru hodinových ručičiek.
- Pri držaní rukoväte pokosu, zdvihnite zaistovaciu páku pozitívnej zarážky (2).
- Pomocou rukoväte pokosu otočte pokosový stôl doprava alebo doľava.
- Keď sa stôl nachádza v želanej polohe, ako ukazuje stupnica pokosu (3), uvoľnite zaistovaciu páku pozitívnej zarážky a utiahnite rukoväť pokosu. Stôl je teraz zaistený v želanom uhle. Pozitívne zarážky sa nachádzajú na uhloch 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°.



POZOR: Vždy utiahnite rukoväť zámku pokosového stola predtým, ako vykonáte akékoľvek rezanie.

9.4 Šikmý rez (obr. 24)

- Keď sa vyžaduje šikmý rez, povolte rukoväť zámku zošikmenia (1) jej otočením v smere hodinových ručičiek.
- Nakloňte rezáciu hlavu do požadovaného uhla, ako ukazuje stupnica zošikmenia (2).
- Pílový list je možné umiestniť do akéhokoľvek uhla, od 90° rovného uhla (0° na stupnici) po 45° zošikmenie doľava. Uťahnite rukoväť zámku zošikmenia (1), aby ste rezáciu hlavu zaistili v jej polohe. Pozitívne zarážky sa nachádzajú na uhloch 0° a 45°.

9.5 Zložený rez (obr. 25)

Zložený rez je kombinácia pokosového a zošikmeného rezu súčasne.

- Povoľte zaistovaciu rukoväť zošikmenia (1) a rezáciu hlavu umiestnite do želanej polohy zošikmenia. Uťahnite zaistovaciu rukoväť zošikmenia (1).
- Povoľte rukoväť pokosu (2). Zdvihnite zaistovaciu páku pozitívnej zarážky (3) a stôl umiestnite do požadovaného uhla. Uvoľnite zaistovaciu páku pozitívnej zarážky (3) a rukoväť pokosu (2) zaistíte.

9.6 Posuvné rezanie širokých dosiek (obr. 26)

UPOZORNENIE: Na udržanie kontroly a zníženie rizika poškodenia obrobku a osobného zranenia vždy použite upnutie obrobku.



VAROVANIE! Aby ste predišli zraneniu: 1) Pred rezaním čakajte, kým pílový list nedosiahne plnú rýchlosť. Zníži sa tým riziko vyvrhnutia obrobku. 2) Nerobte priečne rezy tak, že pílový list znížite a hlavu píly pretiahnete cez drevo smerom k vám. Pílový list sa môže snažiť vyliezť navrch obrobku a spôsobiť silný spätný náraz rezacej zostavy a točiaceho sa pílového listu.

- Odistite zaistovaciu rukoväť vozíka (1) a nechajte zostavu rezacej hlavy voľne sa pohybovať.
- Nastavte požadovaný uhol zošikmenia a/alebo pokosový uhol a zaistíte ho v tejto polohe.
- Na zaistenie obrobku (3) použite pridržiavaciu svorku (2).
- Uchopte a potiahnite rukoväť spínača (4) dopredu, kým stred pílového listu nebude nad prednou stranou obrobku (3).
- Pílu zapnite stlačením spúšte.
- Keď píla dosiahne plnú rýchlosť, pomaly stlačte rukoväť spínača nadol, pričom reže cez vodiacu hranu obrobku.
- Pomaly posúvajte rukoväť spínača smerom k bariére a dokončite rez.
- Uvoľnite spúšťač a počkajte, aby sa pílový list prestal točiť a až potom zdvihnite rezáciu hlavu a vyberte obrobok.

9.7 Rezanie nakloneného materiálu (obr. 27)

- Naklonený obrobok sa musí umiestniť proti bariére a zaistiť svorkou (1). Až potom sa má rezať tak, ako je znázornené. Obrobok neumiestňujte nesprávne ani sa nepokúšajte rezať obrobok bez opory bariéry. Spôsobí to uviaznutie pílového listu a prípadné osobné poranenie.

9.8 **Rezacie drážky (obr. 28)**



VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE DRÁŽKOVACÍ KOTÚČ, na toto použitie používajte iba štandardné pílové listy.

- Vyznačte čiary, aby ste identifikovali šírku a hĺbku požadovaného rezu na obrobku a obrobok položte na stôl a vnútornú špičku pílového listu namierte na čiaru. Obrobok zaistíte na stole pomocou zveráku.
- Znížte rezaciu hlavu tak, aby sa špička pílového listu dotýkala horného povrchu obrobku na vyznačenej čiare.
- Horné rameno držte v jeho polohe a súčasne otáčajte gombíkom zarážky (2), až kým sa nedotkne dosky zarážky (1).
- Režte dve paralelné drážky, ako je zobrazené.

9.9 **Doplnková drevená bariéra (obr. 29)**

Pri robení viacerých alebo opakovaných rezov, pri ktorých vznikajú odrezky veľkosti 2,5 cm (1 in.) alebo menej, je možné, že pílový list zachytí odrezok a vyhodí ho z píly von alebo do chrániča pílového listu a krytu, pričom môže spôsobiť škody alebo zranenie. Na zníženie tohto rizika je možné na pílu namontovať doplnkovú drevenú bariéru (1). V bariére píly sú poskytnuté otvory na pripevnenie doplnkovej drevenej bariéry (tá poskytuje dodatočnú hĺbku rezu). Táto bariéra by mala byť skonštruovaná z rovného doplnkového dreva s rozmermi: 1,9 cm (3/4 in.) hrúbky k 3,8 cm (1-1/2 in.) výšky k 40,6 cm (16 in.) dĺžky. Drevenú bariéru bezpečne pripevnite a urobte rez plnej hĺbky, aby ste urobili drážku pre pílový list. Skontrolujte, či medzi drevenou bariérou a spodným chráničom pílového listu nedochádza k stretom. V prípade potreby nastavte.



POZNÁMKA: Táto doplnková bariéra sa používa iba s pílovým listom v polohe zošikmenia 0° (90° k stolu). Doplnková drevená bariéra sa musí pri zošikmenom rezaní odstrániť.

10 **ČISTENIE A ÚDRŽBA**



Varovanie! Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrický zástrčku.

10.1 **Čistenie**

- Ventiláčné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ventiláčné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.



Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

10.2 Výmena uhlíkových kief (obr. 30)

Uhlíkové kefy (3) vymeňte, keď má niektorá menej ako 0,63 cm (1/4") dĺžky zostávajúceho uhlíka alebo ak sú poškodené alebo prepálené pružina alebo drôt. Ak idete kefy skontrolovať alebo vymeniť, pílú najskôr odpojte od elektrickej siete. Odstráňte čierne plastové viečko (2) na boku motora (1). Pri odstraňovaní viečka dávajte pozor, pretože je zaťažené pružinou. Vytiahnite kefu a vymeňte ju. Vymeňte na druhej strane. Pri opätovnej montáži postupujte v opačnom poradí krokov. Zatlačte kovovú časť uhlíkovej kefy do otvoru, kde zapadá uhlíková časť. Viečko priliehavo utiahnite, ale nie nadmerne.



POZNÁMKA: Ak chcete nainštalovať rovnaké kefy, najprv sa presvedčte, že kefy idú späť rovnako, ako vyšli. Predídete tým zabehávaciemu obdoby, ktoré znižuje výkon motora a zvyšuje opotrebovanie.

10.3 Mazanie (obr. 31)

Všetky ložiská motora v tomto nástroji sú namazané dostatočným množstvom vysokokvalitného maziva pre životnosť zariadenia za normálnych prevádzkových podmienok, a preto sa nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.

Podľa potreby namažte nasledovné časti:

- Sekací otočný bod (1): Na bod uvedený na obrázku (a protiľahlej strane) naneste ľahký strojov olej.
- Centrálny otočný bod plastového krytu (2): Použite ľahký olej pre domácnosti (olej na šijacie stroje) na kontaktných plochách chrániča kov-kov alebo kov-plast podľa potreby pre hladkú, tichú prevádzku. Vyhybajte sa nadmernému množstvu oleja, pretože sa naň budú lepíť piliny.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWX07551T
Sieťové napätie	220-240 V~50 Hz
Príkon	1400 W
Otáčky pri chode naprázdno	5000 min-1
Priemer pílového kotúča	Ø 190 x Ø 30 – 24T
Maximálna rezivosť	
0°-90°	50x210(wxh) mm
45°-90°	50x105(wxh) mm
0°-45°	35x210(wxh) mm
45°-45°	35x105(wxh) mm

12 HLUK

Hodnoty hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	105 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

13 RIEŠENIE PROBLÉMOV**13.1 Motor**

Problém	Príčina	Riešenie
---------	---------	----------

Pílový list sa nezastavuje do 10 sekúnd.	1. Kefky motora nie sú utesené alebo sa zľahka lepia. 2. Povolená skrutka hriadeľa 3. Iné	1. Skontrolujte, vyčistite a/alebo vymeňte kefy 2. Znovu utiahnite skrutku hriadeľa 3. Kontaktujte zákaznický servis
Motor sa nespúšťa	1. Vyhodilo poistku. 2. Opotrebovaná kefka 3. Iné	1. Použite a skontrolujte poistku časového oneskorenia 9A alebo prerušovač 2. Pozri časť ÚDRŽBA 3. Kontaktujte zákaznický servis
Pri uvoľnení spínača nadmerné iskrenie kefy	1. Opotrebovaná kefka	1. Vymeňte kefy

13.2 Prevádzka píly

Problém	Príčina	Riešenie
Pílový list naráža do stola	1. Zlé zarovnanie	1. Pozri časť MONTÁŽ
Uhol rezu je nepresný, nie je možné nastaviť pokos	1. Pokosový stôl zablokovaný 2. Piliny pod stolom	1. Stlačte zaistovacia páku pozitívnej zarážky nadol a otočte stôl 2. Povysávajte alebo vyfúkajte prach
Kmitanie rezacieho ramena	1. Povolené otočné body	1. Pozri časť MONTÁŽ
Rezacie rameno sa nezdvíha úplne alebo chránič pílového listu sa nezatvára úplne.	1. Zlyhanie časti 2. Po servise nebola otočná pružina správne nainštalovaná. 3. Nánosy pilín	1. Kontaktujte zákaznický servis 2. Kontaktujte zákaznický servis 3. Pozri časť ÚDRŽBA
Pílový list sa zasekáva, páli drevo	1. Nesprávna prevádzka 2. Tupý pílový list 3. Nesprávna veľkosť pílového listu 4. Zvlnený pílový list	1. Pozri časť PREVÁDZKA 2. Pílový list vymeňte alebo naostríte 3. Vymeňte pílový list 4. Vymeňte pílový list
Píla vibruje alebo sa trasie	1. Pílový list nie je okrúhly 2. Pílový list je poškodený 3. Pílový list je uvoľnený 4. Pílový list je zvlnený	1. Vymeňte pílový list 2. Vymeňte pílový list 3. Uťahnite skrutku hriadeľa 4. Vymeňte pílový list

14 SERVISNÁ SLUŽBA

- Poškodené vypínače musí vymeniť náš odbor popredajných služieb.
- Ak je pripojovací kábel (alebo sieťová vidlica) poškodený, musí byť vymenený za rovnaký pripojovací kábel, ktorý dodáva náš odbor popredajných služieb. Pripojovací kábel musí vymeniť iba naša servisná služba (pozri na poslednej strane) alebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikár).

15 SKLADOVANIE

- Priebežne čistíme celé zariadenie a jeho príslušenstvo

- Skladujte ho mimo dosahu detí, v stabilnej a bezpečnej polohe, na suchom a chladnom mieste, vyhňte sa privysokým a prí nízkym teplotám,
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Ak je možné, uschovajte na tmavom mieste
- Neudržiavajte v plastických taškách aby ste predišli nahromadeniu vlhkosti

16 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. číslo 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerespektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiel,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

17 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

18 VYHLÁSENIE O ZHODE



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že
Výrobok : KOMBINOVANÁ POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA SO STOJANOM 1400 W
Obchodná známka : POWERplus
Model : POWX07551T

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu);

2011/65/EU
2006/42/EC
2004/108/EC
2000/14/EC Annex V LwA 102dB(A) / 105dB(A)

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu);

EN61029-1 : 2009
EN61029-2-9 : 2012
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-11 : 2000

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolupodpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Philippe Vankerkhove
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
Dátum : 31/07/2014