



<b>1</b>	<b>POPIS (OBR. A)</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OBSAH BALENIA</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>SYMBOLY</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE</b> .....	<b>4</b>
4.1	<i>Pracovná plocha</i> .....	4
4.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i> .....	4
4.3	<i>Osobná bezpečnosť</i> .....	4
4.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i> .....	5
4.5	<i>Servis</i> .....	5
<b>5</b>	<b>ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA</b> .....	<b>6</b>
5.1	<i>Čo treba robiť</i> .....	6
5.2	<i>Čo sa nesmie robiť</i> .....	6
<b>6</b>	<b>PREVÁDZKA</b> .....	<b>7</b>
6.1	<i>Zapnutie a vypnutie</i> .....	7
6.1.1	<i>Zapnutie zariadenia</i> .....	7
6.1.2	<i>Vypnutie zariadenia</i> .....	7
6.2	<i>Pneumatická hadica s rýchl spojkou (5)</i> .....	8
6.2.1	<i>Pripojenie</i> .....	8
6.2.2	<i>Odpojenie</i> .....	8
6.3	<i>Nafukovanie</i> .....	8
6.3.1	<i>S adaptérom</i> .....	8
6.3.2	<i>Ventil Schrader, autoventil</i> .....	8
6.3.3	<i>Použitie adaptéra ventilu (13)</i> .....	9
6.3.4	<i>Ventil Presta, pretekársky ventil</i> .....	9
6.3.5	<i>Ventil dunlop, bicyklový ventil</i> .....	9
6.3.6	<i>Použitie ihly na lopty (12) / univerzálneho adaptéra (11)</i> .....	9
6.3.7	<i>Používanie súpravy adaptérov</i> .....	9
<b>7</b>	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>HLUK</b> .....	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>RIEŠENIE PROBLÉMOV</b> .....	<b>10</b>

10	ZÁRUKA.....	11
11	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	11
12	VYHLÁSENIE O ZHODE.....	12

# KOMPRESOR 1100 W (BEZOLEJOVÝ) + 8 KS POWX1703



**VAROVANIE!** Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

## 1 POPIS (OBR. A)

1. Hlavný vypínač s integrovanou kontrolkou
2. Prenosná rukoväť
3. Priechinok na príslušenstvo
4. Elektrická zástrčka
5. Pneumatická hadica s rýchlospojkou
6. Manometer s pištoľou
7. Uvoľňovací ventil
8. Konektor stlačeného vzduchu
9. Hadica s páčkovou rýchlospojkou
10. Spúšťač
11. Univerzálny adaptér
12. Ihla na loptu
13. Adaptér ventilu
14. Gumená hlavica
15. Adaptér vypúšťacieho ventilu
16. Skrutkovací adaptér
17. Prídavný adaptér

## 2 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



**VAROVANIE:** Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenía!

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1 kompresor<br>(vrátane pneumatickej hadice<br>a pripojovacieho kábla) | 1 univerzálny adaptér          |
| 1 pneumatická pištoľ (s manometrom)                                    | 1 návod na obsluhu             |
| 1 ihla na loptu  | 1 gumená hlavica               |
| 1 adaptér ventilu  | 1 adaptér vypúšťacieho ventilu |
|  | 1 skrutkovací adaptér          |
|  | 1 prídavný adaptér             |







**AK ZISTÍTE, ŽE CHÝBAJÚ NEJAKÉ SÚČASTI, ALEBO SÚ POŠKODENÉ, KONTAKTUJTE PROSÍM PREDAJCU.**

## 3 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na jeho použitie.		Varovanie, horúce povrchy!
	Noste chrániče sluchu.		Nebezpečenstvo - automatické spustenie !

	Pozor - elektrický prúd!		Používajte iba vnútri!
	Nespúšťajte.		Stroj II. triedy – dvojité izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.

## 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

### 4.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

### 4.2 Elektrická bezpečnosť



**Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku**

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### 4.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod

vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.

- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

#### **4.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň**

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

#### **4.5 Servis**

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

**5 ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA**

Tento symbol znamená upozornenia, ktoré si treba pozorne prečítať predtým, ako začnete používať výrobok, aby sa predišlo možným fyzickým úrazom užívateľa.



Stlačený vzduch je potencionálne nebezpečná forma energie, preto pri používaní kompresora a príslušenstiev je nutné venovať maximálnu pozornosť.



Pozor: Kompresor sa môže samočinne uviesť do prevádzky v prípade black-outu (výpadku prúdu) a nasledovného obnovenia napätia.

**5.1 Čo treba robiť**

- Kompresor sa musí používať vo vhodnom prostredí (dobre vetranom, s teplotou okolia v rozmedzí od +5 °C do +40 °C); nesmie sa používať v prítomnosti prachov, kyselín, výparov, výbušných alebo horľavých plynov.
- Pracovnú oblasť udržiavajte voľnú. Počas prevádzky musí byť kompresor položený na stabilnom povrchu.
- Pri práci s kompresorom odporúčame používať ochranné pracovné okuliare na ochranu zraku pred vniknutím cudzích teliesok do očí, spôsobených zdvihnutým vírom z prúdu stlačeného vzduchu.
- Pri používaní pneumatických príslušenstiev majte podľa možnosti oblečený bezpečnostný pracovný odev.
- Zachovávajúte vždy bezpečnostný odstup, aspoň 2 metre, medzi kompresorom a pracovnou zónou.
- Skontrolujte, či údaje na výrobnom štítku kompresora zodpovedajú údajom elektrickej siete; je povolená odchýlka napätia +/-10% vzhľadom na nominálnu hodnotu.
- Zasuňte vidlicu elektrického káblu do zásuvky, vhodnej čo do formy, napätia a frekvencie a pridržajte sa platných noriem.
- Používajte predlžovačky elektrického káblu s maximálnou dĺžkou 5 metrov a s prierezom káblu nie menším ako 1,5 mm<sup>2</sup>. Neodporúčame používať predlžovačky odlišných dĺžok a prierezov, ako aj nástavce a multizásuvky.
- Pri posúvaní kompresora používajte vždy a jedine nato určenú rukoväť.
- Pri inom ako dovolenom používaní stlačeného vzduchu (hustenie, pneumatické nástroje, lakovanie, umývanie s čistiacimi prípravkami len na vodnej báze, roznitovanie a pod.) musíte ovládať a dodržiavať normy, ktoré sú platné v jednotlivých prípadoch.
- Tento kompresor je vyrobený pre prevádzku so vzťahom prerušenia, špecifikovaným na štítku s technickými údajmi (napríklad: S3-15 znamená 1,5 minúty pracovnej činnosti a 8,5 minút prestávky), aby a
- predišlo nadmernému prehriatiu elektrického motora. V prípade, že by sa vyskytlo prehriatie, zasiahne tepelná ochrana, ktorou je motor vybavený a automaticky sa preruší prívod elektrického prúdu, keď je teplota príliš vysoká. Po návrate teploty do normálneho stavu sa motor automaticky reštartuje, znova uvedie do činnosti.

**5.2 Čo sa nesmie robiť**

- Nikdy nenasmerujte prúd vzduchu/kvapalín na osoby, zvieratá alebo smerom na vlastné telo.
- Neuvádzajte kompresor do styku s vodou alebo inými kvapalinami, okrem toho dôsledne zabráňte tomu, aby ste prúd tekutín striekajúcich z prístrojov, ktoré sú napojené na kompresor, nenamierili smerom na samotný kompresor. Prístroj je pod napätím a preto môže prísť k smrteľným úrazom elektrickým prúdom alebo ku skratom.

- Nikdy nemanipulujte s prístrojom s holými nohami alebo s mokrými rukami a nohami.
- Neťahajte napájací kábel pri vypínaní vidlice/zástrčky zo zásuvky alebo pri presúvaní kompresora.
- Nenechávajte prístroj vystavený atmosférickým vplyvom (dažďu, slnku, hmle, snehu).
- Ak sa bude kompresor používať vo vonkajšom prostredí, po použití ho vždy uložte na kryté alebo uzavreté miesto.
- Nikdy nepoužívajte kompresor vonku v prípade dažďa alebo iných nepriaznivých meteorologických podmienok.
- Nedovoľte používať kompresor neskúseným osobám bez adekvátneho dohľadu. Zabráňte zvieratám prístup do pracovnej zóny.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im nejaká osoba, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť, neposkytne dostatočnú kontrolu a usmernenie týkajúce sa používania zariadenia.
- Na deti je potrebné dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Stlačený vzduch, vyprodukovaný týmto strojným zariadením, sa nesmie používať vo farmaceutickom, potravinárskom alebo nemocničnom sektore a nesmie sa používať ani na plnenie potápačských bômb.
- Nekladte horľavé predmety alebo nylónové a látkové predmety do blízkosti a/alebo na kompresor.
- Nezakrývajte vzduchové otvory na kompresore.
- Neotvárajte alebo nepoškodzujte kompresor v žiadnej jeho časti. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## 6 PREVÁDZKA



**POZNÁMKA** Zariadenie počas prevádzky vibruje. Z tohto dôvodu ho počas prevádzky majte vždy položené.

Vyberte požadované príslušenstvo z priečinka na príslušenstvo (3).

### 6.1 Zapnutie a vypnutie

#### 6.1.1 Zapnutie zariadenia

Zariadenie zapnete presunutím hlavného vypínača (1) do polohy „I“. Integrovaná kontrolka sa rozsvieti.

#### 6.1.2 Vypnutie zariadenia

Zariadenie vypnete presunutím hlavného vypínača (1) do polohy „O“. Integrovaná kontrolka zhasne.



**Varovanie!** Toto zariadenie nie je určené na nepretržitú prevádzku. V záujme zabránenia prehriatiu motora sa zariadenie smie používať iba nasledovným spôsobom: v rámci obdobia 10 minút sa zariadenie smie prevádzkovať pri menovitom príkone iba 15 % z tohto času, inými slovami 1,5 minúty. Počas zvyšného obdobia (chladiača fáza 8,5 minúty) sa zariadenie znovu vychladí.

## 6.2 Pneumatická hadica s rýchlospojku (5)

### 6.2.1 Pripojenie:

Zatlačte konektor stlačeného vzduchu (9) do rýchlospojky pneumatickej hadice (5), objímka automaticky vyskočí dopredu.

### 6.2.2 Odpojenie:


Objímku na rýchlospojke pneumatickej hadice (5) potiahnite dozadu a vyberte konektor stlačeného vzduchu (9).



**Varovanie! Pri odpájaní rýchlospojky pneumatickej hadice (5) držte spojku pevne, aby ste zabránili zraneniu spôsobenému prudkým pohybom hadice.**

## 6.3 Nafukovanie

### 6.3.1 S adaptérom

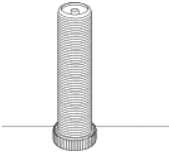

### 6.3.2 Ventil Schrader, autoventil

Oblasť použitia:


Táto aplikácia umožňuje jednoduché a presné nafúkanie autopneumatík. Manometer (6) sa používa na kontrolu tlaku v pneumatike. Vďaka integrovanému uvoľňovaciemu ventilu (7) je možné zredukovať tlak v pneumatike, ak je príliš vysoký.




**POZOR! Prosím pozor, manometer (6) nie je kalibrovaný! Po nafúkaní vždy okamžite skontrolujte tlak v pneumatike, napríklad na benzínovej stanici.**

- Zabezpečte, aby bol hlavný vypínač (1) nastavený do polohy „O“.
- Na pripojenie stlačte páčkovú rýchlospojku (9) nadol.
- Páčkovú rýchlospojku (9) umiestnite na ventil a potom páčku uvoľnite.
- Elektrickú zástrčku (4) kompresora zasuňte do elektrickej zásuvky.
- Prepnite hlavný vypínač (1) do polohy „I“. Integrovaná kontrolka sa rozsvieti.
- Na manometri si prečítajte tlak vzduchu (6).
- Prepnite hlavný vypínač (1) do polohy „O“ hneď ako bude dosiahnutý správny alebo prípustný tlak vzduchu. Integrovaná kontrolka zhasne.
- Stlačte páčkovú rýchlospojku (9) nadol a stiahnite ju z ventilu.
- Zástrčku (4) vyberte z el. zásuvky.

### 6.3.3 Použitie adaptéra ventilu (13)

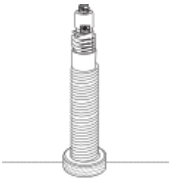

### 6.3.4 Ventil Presta, pretekársky ventil

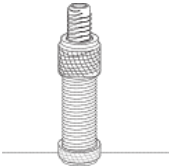

### 6.3.5 Ventil dunlop, bicyklový ventil

Oblasť použitia:

Adaptér ventilu (13) uľahčuje jednoduché nafúkanie pneumatík bicyklov.

- Adaptér ventilu (13) použite na pumpovanie do ventilov zobrazených vyššie.
- Adaptér ventilu (13) zapojte do páčkovej rýchlospojky (9) a potom ju uvoľnite.
- Začnite zatlačením adaptéra ventilu (13) na ventil.
- Nafukujte podľa vyššie uvedeného popisu.

### 6.3.6 Použitie ihly na lopty (12) / univerzálneho adaptéra (11)

Oblasť použitia:

Ihla na lopty (12) sa môže použiť na nafukovanie rôznych lôpt. Univerzálny adaptér (11) je možné použiť na nafukovanie vzduchových matracov a pod.

- Na pripojenie stlačte páčkovú rýchlospojku (9) nadol.
- Do páčkovej rýchlospojky (9) zapojte ihlu na lopty (12) alebo niektorý z univerzálnych adaptérov (11) a potom ju uvoľnite.
- Nafukujte podľa vyššie uvedeného popisu.



**POZNÁMKA Aby ste predišli poškodeniu ventilu, mali by ste ihlu na lopty (12) pred zavedením navlhčiť.**

### 6.3.7 Používanie súpravy adaptérov

Súprava adaptérov umožňuje používanie zariadenia na plnenie pneumatík pri nasledovných dodatočných aplikáciách:

- Nafukovanie bazénov alebo člnov pomocou prídavného adaptéra (17).
- Nafukovanie položiek so skrutkovacími ventilmi (napr. člny) pomocou adaptéra skrutkovacieho ventilu (16).
- Sfukovanie veľkoobjemových predmetov. Na tento účel použite adaptér vypúšťacieho ventilu (15).
- Dva závitové univerzálne adaptéry (14/11) je možné použiť na nafukovanie vzduchových matracov.

## 7 TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	230 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon	1100 W – 1,5 HP
Rýchlosť rotácie	3550 min <sup>-1</sup>
Menovitý tlak	8 bar
Vzduchová kapacita	180 l/min.
Ochranná trieda	II
Stupeň ochrany	IP20

## 8 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	75 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	97 dB(A)



**POZOR!** Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

## 9 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Porucha	Riešenie
Zariadenie nebeží	Skontrolujte zdroj napätia. Skontrolujte, či všetky káble, poistky a sieťová zásuvka riadne fungujú. Nepoužívajte nadmerne dlhé predlžovacie káble. Zariadenie nepoužívajte pri teplotách pod +5 stupňov. Zabráňte prehriatiu motora. Motor nechajte vychladnúť.
Príliš nízky pracovný tlak	Skontrolujte tesnenia a nevratný ventil. V prípade potreby ich vymeňte.
Nástroje nepracujú	Skontrolujte hadice, rýchlospojku a nástroje. V prípade potreby ich vymeňte.

## 10 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiel,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Nástroje musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

## 11 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

**12 VYHLÁSENIE O ZHODE**

**VARO N.V.** - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že  
výrobok: Kompresor 1100 W (bezolejový) – 1,5 HP + 8 ks  
obchodná známka: POWERplus  
model: POWX1703

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU

2006/42/EU

2014/30/EC

2000/14/EC Annex VI LwA 95dB(A) / 97dB(A)

testovací úrad : Eurofins-Modulo Uno /Torino (IT)

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN1012-1 : 2010

EN60204-1 : 2006

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Hugo Cuypers  
Regulačné záležitosti – Compliance Manager  
Dátum: 08/06/2017