

SUUNTO CORE

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1 BEZPEČNOST'	5
Typy bezpečnostných opatrení:	5
Bezpečnostné opatrenia:	5
2 Víťajte	7
3 Úvod	8
4 Začínáme	9
Základné nastavenia	9
Režimy	9
Zobrazenia	10
Menu	11
Presvetlenie	11
Zámok tlačidiel	12
Zmena hodnôt	12
5 Obecné nastavenia	13
5.1 Nastavenie dĺžky pásku	13
5.2 Zmena jednotiek:	13
5.3 Zmena obecných nastavení	14
5.3.1 Tón tlačidla	14
5.3.2 Vedenie tónom:	14
5.3.3 Presvetlenie	15
5.3.4 Jazyk	16
5.3.5 Aktivácia zámku tlačidiel	16
6 Používanie režimu času	17
6.1 Zmena nastavenia času	18
6.1.1 Nastavenie času	18

6.1.2 Nastavenie dátumu:	18
6.1.3 Nastavenie duálneho času	18
6.1.4 Nastavenie časov východu a západu slnka	19
6.2 Používanie stopiek	20
6.3 Používanie odpočítavacieho merača	20
6.4 Nastavenie budíka	21
7 Používanie režimu ALTI & BARO	23
7.1 Ako pracuje režim Alti & Baro	23
7.1.1 Získanie správnych údajov	24
7.1.2 Získanie nesprávnych údajov	24
7.2 Nastavenie profilov a referenčných hodnôt	25
7.2.1 Voľba vhodného profilu pre aktivitu	25
7.2.2 Nastavenie profilov	26
7.2.3 Nastavenie referenčných hodnôt	26
7.3 Použitie indikátoru tendencie počasia	27
7.4 Aktivácia funkcie storm alarm	28
7.5 Používanie profilu výškomeru	29
7.5.1 Používanie merača rozdielu nadmorskej výšky	29
7.5.2 Záznamy	30
7.6 Používanie profilu barometra	32
7.6.1 Záznamy	33
7.7 Používanie automatického profilu	34
7.8 Používanie profilu hĺbkomeru	35
7.8.1 Záznamy v profile hĺbkomer	35
8 Používanie režimu kompas	37

8.1 Získanie správnych údajov	37
8.1.1 Kalibrovanie kompasu	37
8.1.2 Nastavenie hodnoty deklinácie	40
8.2 Používanie kompasu	41
8.2.1 Používanie lunety	42
8.2.2 Používanie azimutu	42
9 Používanie pamäte	44
9.1 Pamäť Alti-baro	44
9.2 Zobrazenie a zamknutie záznamov	44
9.2.1 Zobrazenie záznamov	45
9.2.2 Zamknutie a odomknutie záznamov	46
9.3 Voľba intervalu zaznamenávania	46
10 Výmena batérie	48
11 Špecifikácie	50
11.1 Technické špecifikácie	50
11.2 Ochranná známka	51
11.3 Copyright	51
11.4 CE	52
11.5 Oznámenie o patente	52
12 Záruka	53
12.1 Obmedzená záruka Suunto	53
Index	55

1 BEZPEČNOST

Typy bezpečnostných opatrení:

 **VAROVANIE:** - je použité v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré spôsobia poranenia alebo smrť.

 **POZOR:** - je použité v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť poškodenie výrobku.

 **POZNÁMKA:** - je použité pre zdôraznenie dôležitých informácií.

Bezpečnostné opatrenia:

 **VAROVANIE:** NEPOUŽÍVAJTE PRE POTÁPANIE S PRÍSTROJOM.

 **VAROVANIE:** AJ KEĎ NAŠE VÝROBKY SPLŇAJÚ PRIEMYSLOVÉ ŠTANDARDY, MÔŽE PRI KONTAKTE VÝROBKU S POKOŽKOU DÔJSŤ K ALERGICKEJ REAKCII ALEBO PODRÁŽDENÍ POKOŽKY. V TÝCHTO PRÍPADOCH OKAMŽITE PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE LEKÁRA.

 **POZOR:** NEVYSTAVUJTE RÝCHLYM TEPLOTNÝM ZMENÁM.

 **POZOR:** NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ROZPÚŠŤADLÁ.

 **POZOR:** NEPOUŽÍVAJTE PRÍPRAVKY PROTI HMYZU.

 **POZOR:** PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI ZACHÁDZAJTE AKO S ELEKTRONICKÝM ODPADOM.

 **POZOR:** PREDCHÁDZAJTE NÁRAZU ALEBO PÁDU.

2 VÍTAJTE

“Už viac ako 70 rokov poskytuje firma Suunto presné a spoľahlivé informácie ľuďom, ktorí ich potrebujú. Naše prístroje umožňujú našim užívateľom efektívnejšie dosahovanie ich cieľov a ponúkajú ešte väčšie športové zážitky. Naše výrobky sú pre používateľov často rozhodujúce. Z tohto dôvodu sme my v Suunto pyšní, že si naše výrobky zachovávajú najvyššie štandardy kvality. “

Od založenia v roku 1936 je Suunto vedúci svetový výrobca presných kompasov, počítačov pre potápačov a zápästných meračov nadmorskej výšky. Outdoorové prístroje, na ktoré sa spoliehajú horolezci, potápači alebo prieskumníci zo všetkých kontinentov, prinášajú legendárny dizajn, presnosť a spoľahlivosť. V roku 1987 firma Suunto vyvinula prvý počítač pre potápačov, ktorý v roku 1998 nasledoval prvý zápästný prístroj ABC. Suunto teraz ponúka najnovšie technológie v oblasti meračov nadmorskej výšky, prístrojov pre udržiavanie kondície a prístrojov s GPS, a ostáva tak prvou voľbou dnešných outdoorových profesionálov. Ak sa chcete dozvedieť viac o outdoorových prístrojoch Suunto a o ľuďoch, ktorí ich používajú, navštívte www.suunto.com.

3 ÚVOD

Prístroj Suunto Core bol vytvorený pre ľudí, ako ste vy. Ľudí, ktorí si užívajú outdoorové aktivity, ako je horolezectvo, turistika, šnorchlovanie a množstvo ďalších, od rekreačných po extrémne. Prístroj Suunto Core vám pomôže dosiahnuť maximálnu zábavu pri vašich obľúbených outdoorových aktivitách. Prístroj Suunto Core poskytuje funkcie výškomeru, barometra a elektronického kompasu v jednom balíčku. Ponúka aj hodiny, stopky a funkcie kalendára. Táto Používateľská príručka vysvetľuje funkcie prístroja Suunto Core, spôsoby ich práce a postupy, ako k nim môžete pristupovať. Navyše uvádzame príklady ich používania v reálnych situáciách bežného života.


Každá kapitola popisuje používaný režim a jeho zobrazenia. Rovnako poskytuje postupy pre nastavenie a spôsoby používania týchto zobrazení.

Prístroj Suunto Core poskytuje údaje o čase, barometrickom tlaku a nadmorskej výške. U každej zobrazenej hodnoty sú ponúkané doplnkové informácie, takže si svoje outdoorové aktivity môžete maximálne vychutnať.

4 ZAČÍNAME

Základné nastavenia

Stlačením akéhokoľvek tlačidla aktivujete prístroj Suunto Core. Budete vyzvaní k zvolení jazyka, jednotiek (imperiólne alebo metrické), času a dátumu. Pre zmenu nastavení použite pravé horné [+] a pravé dolné [- Light] tlačidlo. Hodnotu potvrdíte a na ďalšiu položku ponuky sa presuniete stlačením pravého stredného tlačidla [Mode]. Na predchádzajúcu položku ponuky sa môžete kedykoľvek vrátiť stlačením ľavého dolného tlačidla [View]. Po úprave nastavení podľa vašich požiadaviek môžete začať používať základné funkcie času prístroja Suunto Core.

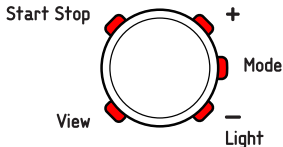

 **POZNÁMKA:** Pre získanie správnych nameraných hodnôt musíte nastaviť výškomer, barometer a kompas. Detailné informácie o správnom nastavení týchto funkcií nájdete v Používateľskej príručke.


Režimy

Prístroj Suunto Core má tri režimy: **TIME**, **ALTI & BARO** a **COMPASS**. Tieto režimy sú podrobne popísané v Používateľskej príručke. Aktívny režim je indikovaný rámčekom okolo názvu režimu. Medzi hlavnými režimami môžete prepínať pravým stredným tlačidlom [Mode]. Skúste to!

TIME ALTI & BARO COMPASS

TIME ALTI & BARO COMPASS

TIME ALTI & BARO COMPASS

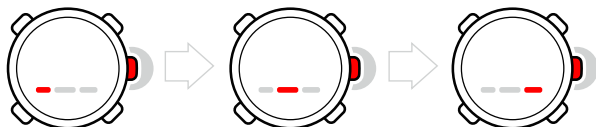


Zobrazenia

Každý režim ponúka zobrazenia, ku ktorým máte prístup ľavým dolným tlačidlom [View]. Zobrazenia sú umiestnené v dolnej časti displeja. Zobrazenia obsahujú doplnkové informácie o aktívnom režime, napríklad zobrazenie sekúnd ako doplnková informácia v režime **TIME**. Niektoré zobrazenia sú aj interaktívne.

Prístroj Suunto Core má štyri interaktívne zobrazenia:


- Stopky (režim **TIME**)
- Odpočítavací merač (režim **TIME**)
- Záznamník (režim **ALTI & BARO**)
- Merač rozdielu nadmorskej výšky (režim **ALTI & BARO**)

Keď sú povolené interaktívne zobrazenia, môžete ich spustiť, ukončiť a reštartovať horným ľavým tlačidlom [Start Stop] a resetovať ich podržaním stlačeného pravého horného tlačidla [+]. V režime **TIME** otvorte Stopky a skúste to!

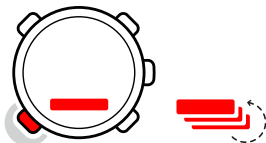

Menu

V ponuke **MENU** môžete zmeniť hodnoty, zmeniť obecné nastavenia a jednotky alebo zobrazit' záznamy uložené v záznamníku. Pre otvorenie **MENU** podržte stlačené pravé stredné tlačidlo [Mode] v režime **TIME**, **ALTI & BARO** alebo **COMPASS**. Segmenty na vonkajšom okraji displeja indikujú čas vášho prechodu. Ponuku **MENU** ukončíte stlačením ľavého horného tlačidla [Start Stop]. Kedykoľvek je v **MENU** k dispozícii možnosť ukončenia, je indikovaná symbolom "X" na displeji vedľa tlačidla [Start Stop]. Zoznámte sa s otvorením a ukončením ponuky **MENU**!

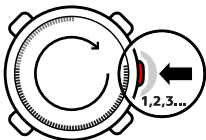

Presvetlenie

Presvetlenie môžete v akoľvek režime aktivovať stlačením pravého dolného tlačidla [- Light]. Presvetlenie sa automaticky vypne po 5 sekundách. Ak chcete používať presvetlenie v **MENU**, musíte ho aktivovať v režime **TIME**, **ALTI & BARO**

alebo **COMPASS** ešte pred otvorením ponuky **MENU**. Pri návrate do režimu sa presvetlenie vráti do normálneho stavu.

Zámok tlačidiel

Zámok tlačidiel môžete aktivovať alebo deaktivovať podržaním stlačeného pravého dolného tlačidla [-Light].

 **POZNÁMKA:** *Aj keď je aktivovaný zámok tlačidiel, môžete prepínať zobrazenie a zapínať presvetlenie.*

Zmena hodnôt

Ak chcete upraviť nastavenia, musíte byť v ponuke **MENU**. Pre otvorenie **MENU** podržte stlačené pravé stredné tlačidlo [Mode] v režime **TIME**, **ALTI & BARO** alebo **COMPASS**. Všetky zmeny urobené v ponuke **MENU** sa okamžite aplikujú. Príklad: otvoríte položku TIME-DATE v ponuke **MENU**, zmeníte čas z 12:30 na 11:30 a ukončíte ponuku. Čas bude nastavený na 11:30.

5 OBECNÉ NASTAVENIA

Skôr kým začnete používať prístroj Suunto Core, odporúčame nastaviť merné jednotky a obecné nastavenia podľa vašich požiadavkou. Obecné nastavenia môžete zmeniť v ponuke **MENU**.

5.1 Nastavenie dĺžky pásku

Ak potrebujete nastaviť dĺžku kovového pásku, požiadajte o túto službu v najbližšom hodinárstve.

5.2 Zmena jednotiek:

V ponuke **UNITS** môžete upraviť nastavenia jednotiek, vrátane:

- **TIME:** 24 / 12 hod.
- **DATE:** dd.mm/mm.dd
- **TEMPERATURE:** °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
- **AIR PRESSURE:** hPa/inHg
- **ALTITUDE:** metre / stopy

Postup otvorenia ponuky **UNITS** v **MENU**:

1. Otvorte **MENU** podržaním stlačeného tlačidla [Mode] v režime **TIME**, **ALTI & BARO** alebo **COMPASS**.
2. Pomocou tlačidla [- Light] prejdite k položke **UNITS**.
3. Otvorte ju pomocou tlačidla [Mode].

Postup zmeny jednotiek:

1. V ponuke **UNITS** prechádzajte položkami zoznamu tlačidlami [+] a [- Light].
2. Otvorte ju pomocou tlačidla [Mode].

3. Pomocou tlačidiel [+] a [- Light] zmeňte hodnotu a potvrdte ju stlačením [Mode].
4. Tlačidlom [Start Stop] ukončíte **MENU**.

5.3 Zmena obecných nastavení

V ponuke **GENERAL** môžete upraviť obecné nastavenia, vrátane:

- **BUTTON TONE**: zap. / vyp.
- **tone guide**: zap. / vyp.
- **BACKLIGHT**: tlačidlo osvetlenia / akékoľvek tlačidlo
- **LANGUAGE**: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina

Postup otvorenia ponuky **GENERAL** v **MENU**:

1. Otvorte **MENU** podržaním stlačeného tlačidla [Mode] v režime **TIME**, **ALTI & BARO** alebo **COMPASS**.
2. Pomocou tlačidla [- Light] prejdite k položke **GENERAL**.
3. Otvorte ju pomocou tlačidla [Mode].

5.3.1 Tón tlačidla

V ponuke **BUTTON TONE** môžete zapnúť alebo vypnúť tóny tlačidiel. Tón tlačidla je možno počuť pri každom stlačení tlačidla ako potvrdenie akcie.

1. V ponuke **GENERAL** zvolte **BUTTON TONE**.
2. Tlačidlami [+] a [- Light] zapnete alebo vypnete tóny tlačidiel.

5.3.2 Vedenie tónom:

V ponuke **tone guide** môžete zapnúť alebo vypnúť vedenie tónom. Tóny vedenia uslyšíte, keď:

- Zmeníte nastavenú hodnotu

- Nastavíte referenčnú hodnotu nadmorskej výšky
- Spustíte alebo zastavíte záznamník
- Označíte bod nadmorskej výšky v priebehu zaznamenávania
- Spustíte alebo zastavíte stopky
- Prístroj prepína medzi profilmi **ALTIMETER** a **BAROMETER**, ak používate profil **AUTOMATIC**.

Postup zapnutia alebo vypnutia tónov:

1. V ponuke **GENERAL** zvolíte **TONE GUIDES**.
2. Tlačidlami [+] a [- Light] zapnete alebo vypnete vedenie tónom.

5.3.3 Presvetlenie

V ponuke **BACKLIGHT** môžete prepínať medzi dvoma rôznymi funkciami osvetlenia: akékoľvek tlačidlo a tlačidlo osvetlenia.

Postup nastavenia presvetlenia na normálne alebo nočné používanie:

1. V ponuke **GENERAL** zvolíte **BACKLIGHT**.
2. Tlačidlami [+] a [- Light] prepínajte presvetlenie medzi **LIGHT BUTTON** a **ANY BUTTON**.

Ak zvolíte **LIGHT BUTTON**, môžete aktivovať presvetlenie tlačidlom [- Light]. Presvetlenie sa automaticky vypne po 5 sekundách. Ak chcete používať presvetlenie v **MENU**, musíte ho aktivovať v režime **TIME**, **ALTI & BARO** alebo **COMPASS** ešte pred otvorením ponuky **MENU**. Presvetlenie bude potom aktívne, až kým neukončíte ponuku **MENU**.

Ak ste zvolili **ANY BUTTON**, presvetlenie bude aktivované každým stlačením tlačidla.

5.3.4 Jazyk

V ponuke **LANGUAGE** môžete zvoliť jazyk užívateľského rozhrania prístroja Suunto Core (angličtina, nemčina, francúzština alebo španielčina).

Postup voľby jazyka:

1. V ponuke **GENERAL** zvolíte **LANGUAGE**.
2. Tlačidlami [+] a [- Light] vyberte jazyk v zozname.

5.3.5 Aktivácia zámku tlačidiel

Zámok tlačidiel môžete aktivovať alebo deaktivovať podržaním stlačeného tlačidla [-Light]. Aktivovaný zámok tlačidiel je indikovaný symbolom zámku .


 **POZNÁMKA:** *Aj keď je aktivovaný zámok tlačidiel, môžete prepínať zobrazenie a zapínať presvetlenie.*

6 POUŽÍVANIE REŽIMU ČASU

Režim **TIME** obsahuje funkcie merania času.

TIME

ALTI & BARO COMPASS

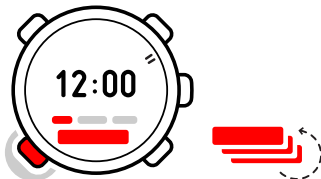

Pomocou tlačidla [View] môžete prechádzať nasledujúcimi zobrazeniami:

- Dátum: aktuálny deň týždňa a dátum
- Sekundy: sekundy ako číslice
- Duálny čas: čas v inej časovej zóne
- Východ a západ slnka: čas východu alebo západu slnka na špecifickom umiestnení
- Stopky: športový merač
- Odpočítavací merač: po nastavenej dobe zaznie alarm
- Prázdne: žiadne doplnkové zobrazenie

 **POZNÁMKA:** Zobrazenie sekúnd v dolnom paneli na obrazovke sa po 2 hodinách nečinnosti vypne z dôvodu šetrenia batérie. Aktivujte ho opakovaným otvorením zobrazenia.

6.1 Zmena nastavenia času

Nastavenia času môžete zmeniť v ponuke **MENU**.

Postup otvorenia nastavenia času v **MENU**:

1. Podržaním stlačeného tlačidla [Mode] otvorte **MENU**.
2. Pomocou tlačidla [- Light] prejdite k položke **TIME-DATE**.
3. Otvorte ju pomocou tlačidla [Mode].

6.1.1 Nastavenie času

V ponuke **TIME** môžete nastaviť presný čas.

Postup nastavenia času:

1. V ponuke **TIME-DATE** zvolte **TIME**.
2. Tlačidlami [+] a [- Light] zmeňte hodiny, minúty a sekundy.

6.1.2 Nastavenie dátumu:

V položke **DATE** môžete nastaviť mesiac, deň a rok.

Postup nastavenia dátumu:

1. V ponuke **TIME-DATE** zvolte **DATE**.
2. Tlačidlami [+] a [- Light] zmeňte rok, mesiac a deň.

Informácie o zmene formátu, v ktorom je zobrazený čas, viď *Section 5.2 Zmena jednotiek: na strane 13*.

6.1.3 Nastavenie duálneho času

V ponuke **DUAL TIME** môžete nastaviť čas pre umiestnenie v inej časovej zóne.

Postup nastavenia duálneho času:

1. V ponuke **TIME-DATE** zvolíte **DUAL TIME**.
2. Tlačidlami [+] a [- Light] zmeňte hodiny, minúty a sekundy.

 **POZNÁMKA:** *Odporúčame nastaviť presný čas pre vaše aktuálne umiestnenie ako hlavný čas, pretože budík pracuje s nastavením hlavného času.*

Možné životné situácie: Koľko hodín je práve doma

Cestujete do zahraničia a nastavíte si duálny čas, aby ste vedeli, koľko hodín je práve doma. Hlavný čas je čas, ktorý je vo vašom aktuálnom umiestnení. Teraz budete vždy vedieť miestny čas a môžete aj rýchlo skontrolovať, koľko hodín je práve doma.

6.1.4 Nastavenie časov východu a západu slnka

V ponuke **SUNRISE** môžete vybrať referenčné miesto, ktoré prístroj Suunto Core používa pre zobrazovanie časov východu a západu slnka.

Postup nastavenia časov východu a západu slnka:

1. V ponuke **MENU** zvolíte **SUNRISE**.
2. Tlačidlami [+] a [- Light] prechádzajte miestami.
3. Vyberte miesto tlačidlom [Mode].

 **POZNÁMKA:** *Ak chcete nastaviť časy východu a západu slnka pre miesto, ktoré nie je v prístroji uvedené, vyberte iné referenčné miesto z rovnakej časovej zóny. Vyberte najbližšie mesto na sever alebo na juh od vášho miesta.*

Možné životné situácie: Cestovanie v blízkosti Toronta

Ste na ceste po Algonquinu, obrovskom národnom parku na sever od Toronta. Chcete vedieť, kedy bude západ slnka, aby ste mohli včas začať stavať stan pre svoj nocľah. Ako referenčné mesto východu-západu slnka vyberiete "Toronto". Prístroj Suunto Core vám teraz povie, v koľko hodín bude západ slnka.

6.2 Používanie stopiek

Stopky meria čas. Ich rozlíšenie je 0,1 sekundy.

Postup používania stopiek:

1. V režime **ČAS** zvolíte zobrazenie stopiek.
2. Stopky spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením [Start Stop].
3. Stopky resetujete podržaním stlačeného tlačidla [+].

Možné životné situácie: Meranie behu na 100 metrov

Váš kamarát trénuje na bežeckú súťaž a potrebuje vedieť, za koľko zabehne 100 metrovú trať. Spoločne s jeho odrazením od štartovacích blokov spustíte svoje stopky. V okamihu prekročenia cieľovej pásky stopky zastavíte. Výsledok: 11,3 sekúnd. To nie je zlé!

6.3 Používanie odpočítavacieho merača

V ponuke **COUNTDOWN** môžete nastaviť merač, ktorý odpočítava čas od nastavenej hodnoty smerom k nule. Keď je dosiahnutá nula, ozve sa alarm. Predvolená hodnota je 5 minút.

Postup zmeny času odpočítavacieho merača:

1. V **MENU** zvolíte **TIME-DATE**.
2. Zvolíte **COUNTDOWN**.

3. Nastavte minúty a sekundy merača (max. 99 minút a 59 sekúnd).
4. Potvrďte tlačidlom [Mode].

Spustenie odpočítavania:

1. V režime **TIME** zvolte zobrazenie odpočítavacieho merača.
2. Spustíte, zastavíte a reštartujete ho stlačením [Start Stop].
3. Merač resetujete podržaním stlačeného tlačidla [+].

Možné životné situácie: Varenie vaječ

Ste na expedícii. Je ráno. Vstanete, vyleziete zo stanu a na prenosnom variči si začnete pripravovať raňajky. Dnes si chcete dať vajcia varené 8 minút. Vložíte vajcia do hrnca, nastavíte odpočítavací merač na 8 minút a počkáte, až kým sa voda začne variť. Keď sa voda začne variť, spustíte odpočítavací merač. Presne po ôsmi minútach z prístroja Suunto Core zaznie alarm. Rýchlo! Máte perfektne pripravené osemminútové vajcia.

6.4 Nastavenie budíka

Prístroj Suunto Core môžete nastaviť ako budík.

Postup prístupu k budíku a nastavenie budenia:

1. V **MENU** zvolte **TIME-DATE**.
2. Zvolte **ALARM**.
3. Tlačidlami [+] a [- Light] zapnete alebo vypnete budík.
4. Potvrďte tlačidlom [Mode].
5. Pre nastavenie hodín a minút použite tlačidlá [+] a [- Light].

Keď je budík zapnutý, na displeji je zobrazený symbol budíka .

Keď budík vyzvára, môžete ho odložiť alebo vypnúť.

Ak zvolíte **YES** alebo neurobíte nič, budenie sa preruší a reštartuje každých 5 minút, dokiaľ ho nezastavíte. Budenie môžete odložiť až 12 krát do celkovej doby 1 hodina. Ak zvolíte **NO**, budenie sa zastaví a reštartuje až v rovnakom čase ďalší deň.



TIP: Keď je aktívne prerušenie budíka, môžete ho deaktivovať v režime **TIME** podržaním stlačeného tlačidla [View].

Možné životné situácie: Ranné budenie


*Zajtra ráno chcete vstávať veľmi skoro. Pred uľahnutím do postele nastavíte budík v prístroji Suunto Core na 6:30. Druhý deň ráno vás budík zobudí v 6:30, ale chcete si ešte 5 minút prispáť. Keď sa prístroj spýta, či si chcete prispáť, zvolíte **YES**. Po 5 minútach sa budenie začne ozývať znova. Tento raz už vstanete a s chuťou sa začnete pripravovať na svoju cestu. Aký rozdiel môže urobiť päť minút!*

POZNÁMKA: Keď je aktivované odloženie budenia, na displeji bliká symbol budíka. Po deaktivovaní odloženého budenia symbol budíka prestane blikáť.


7 POUŽÍVANIE REŽIMU ALTI & BARO

V režime **ALTI & BARO** môžete zobraziť aktuálnu nadmorskú výšku, barometrický tlak vzduchu alebo hĺbku ponoru pri šnorchovaní. Ponúka štyri profily: **AUTOMATIC**, **ALTIMETER**, **BAROMETER** a **DEPTH METER** (viď *Section 7.2.2 Nastavenie profilov na strane 26*). Keď ste v režime **ALTI & BARO**, môžete v závislosti na používanom profile používať rôzne zobrazenia.


TIME **ALTI & BARO** COMPASS

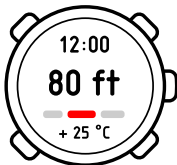

TIME **ALTI & BARO** COMPASS

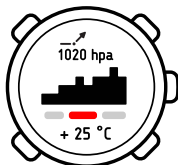

TIME **ALTI & BARO** COMPASS

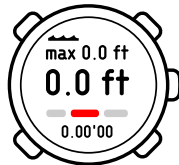

7.1 Ako pracuje režim Alti & Baro

Aby ste získali v režime **ALTI & BARO** správne namerané hodnoty, je dôležité pochopiť, ako prístroj Suunto Core počíta nadmorskú výšku a tlak vzduchu pri hladine mora.

Prístroj Suunto Core neustále meria absolútny tlak vzduchu. Na základe tejto nameranej hodnoty a referenčných hodnôt počíta nadmorskú výšku alebo tlak vzduchu pri hladine mora.

⚠ POZOR: Udržujte miesto okolo senzoru čisté a bez piesku. Nikdy nekladajte žiadne predmety do otvorov senzora.

7.1.1 Získanie správnych údajov

Uskutočňujete outdoorovú aktivitu, pri ktorej potrebujete poznať tlak vzduchu. Musíte zadať referenčnú hodnotu nadmorskej výšky pre miesto, na ktorom sa nachádzate. Túto informáciu nájdete na väčšine topografických máp. Prístroj Suunto Core vám teraz bude poskytovať správne namerané údaje.

Aby ste získali správne údaje, musíte zadať referenčnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora. Referenčnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora odpovedajúcu miestu, na ktorom sa nachádzate, zistíte v sekcii predpovede počasia v novinách alebo na webovej stránke služby predpovede počasia.

Absolútny tlak vzduchu je meraný konštantne

Absolútny tlak vzduchu + referenčná hodnota nadmorskej výšky = Tlak vzduchu pri hladine mora

Absolútny tlak vzduchu + referenčná hodnota tlaku vzduchu pri hladine mora = Nadmorská výška

Zmeny v miestnom počasí ovplyvnia nameranú nadmorskú výšku. Ak sa miestne počasie mení často, odporúča sa často resetovať aktuálnu referenčnú hodnotu nadmorskej výšky, pokiaľ možno pred zahájením cesty (ak sú referenčné hodnoty k dispozícii). Ak je miestne počasie stabilné, nepotrebujete nastavovať referenčné hodnoty.

7.1.2 Získanie nesprávnych údajov

Profil ALTIMETER + bez zmeny polohy + zmena počasia

Ak je profil **ALTIMETER** zapnutý dlhú dobu a prístroj v priebehu tejto doby nemení svoju polohu, pričom súčasne dochádza k zmene počasia, prístroj bude zobrazovať nesprávne namerané údaje o nadmorskej výške.

Profil **ALTIMETER** + zmena nadmorskej výšky + zmena počasia

Ak je zapnutý profil **ALTIMETER**, počasie sa často mení a vy sa pohybujete vo vertikálnom smere (výstup alebo zostup), prístroj bude zobrazovať nesprávne údaje.

Profil **BAROMETER** + zmena nadmorskej výšky

Ak je profil **BAROMETER** zapnutý po dlhú dobu, v priebehu ktorej sa pohybujete vo vertikálnom smere (výstup alebo zostup), prístroj predpokladá, že sa nepohybujete a interpretuje vaše zmeny nadmorskej výšky ako zmeny tlaku vzduchu pri hladine mora. Z toho dôvodu zobrazuje nesprávne údaje o tlaku vzduchu pri hladine mora.

Možné životné situácie: Nastavenie referenčnej hodnoty nadmorskej výšky

*Ste už druhý deň na svojej ceste. Zistíte, že ste ráno pri zahájení túry zabudli prepnúť profil **BAROMETER** na profil **ALTIMETER**. Viete, že vaše aktuálna nadmorská výška nameraná prístrojom Suunto Core je nesprávna. Takže sa presuniete na najbližšie miesto, pre ktoré je v topografickej mape uvedená nadmorská výška. V prístroji Suunto Core upravíte referenčné hodnoty nadmorskej výšky. Namerané hodnoty nadmorskej výšky sú znova presné.*

7.2 Nastavenie profilov a referenčných hodnôt

7.2.1 Voľba vhodného profilu pre aktivitu

Profil **ALTIMETER** by ste mali zvoliť, ak vaše outdoorové aktivity zahŕňajú zmeny nadmorskej výšky (napríklad turistika v horskom teréne). Profil **BAROMETER** by ste mali zvoliť, ak vaše outdoorové aktivity nezahŕňajú zmeny nadmorskej

výšky (napríklad surfovanie, plávanie). Aby ste získali správne namerané údaje, musíte pre uskutočňovanú aktivitu vybrať vhodný profil. Môžete buď nechať prístroj Suunto Core rozhodnúť, ktorý profil je pre vás v danej chvíli najvhodnejší, alebo si môžete vhodný profil zvoliť sami.

7.2.2 Nastavenie profilov

Postup nastavenia profilu:

1. V **MENU** zvolíte **ALTI-BARO**.
2. Zvolíte **PROFILE**.
3. Vyberte vhodný profil.

Prípadne môžete nastaviť profil v režime **ALTI & BARO** podržaním stlačeného tlačidla [View].

7.2.3 Nastavenie referenčných hodnôt

Postup nastavenia referenčnej hodnoty:

1. V **MENU** zvolíte **ALTI-BARO**.
2. Zvolíte **REFERENCE** a vyberte **ALTIMETER** alebo **SEA LEVEL**.
3. Tlačidlami [+] a [- Light] nastavte známu referenčnú hodnotu.



Možné životné situácie: Upravenie vašej nadmorskej výšky

Ste na túre a práve máte prestávku. Zrazu spozorujete značku, na ktorej je vyznačená vaša skutočná nadmorská výška. Skontrolujete hodnotu nadmorskej výšky nameranú prístrojom Suunto Core a zistíte malú odchýlku medzi hodnotami. Do prístroja Suunto Core nastavíte referenčnú hodnotu nadmorskej výšky, ktorá odpovedá hodnote na značke.

7.3 Použitie indikátoru tendencie počasia

Indikátor tendencie počasia je umiestnený na hornej strane displeja. Je zobrazený v režimoch **TIME** a **ALTI & BARO** a poskytuje rýchly prehľad o vývoji počasia. Indikátor tendencie počasia sa skladá z dvoch čiarok, ktoré tvoria šípku. Každá čiara predstavuje 3 hodinovú periódu. Pravá čiara predstavuje posledné 3 hodiny. Ľavá čiara predstavuje 3 hodiny pred poslednými 3 hodinami. Takže čiara môže indikovať 9 rôznych vzorov vo vývoji barometrického tlaku.




Situácia pred 3 - 6 hod.

Rýchle zníženie (>2 hPa/3 hod.)



Ostáva stabilné

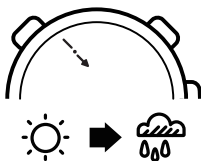

Situácia v posledných 3 hod.

Rýchle znižovanie (>2 hPa/3 hod.)

Rýchle zvyšovanie (>2 hPa/3 hod.)



Rýchle zvýšenie (>2 hPa/3 hod.) Rýchle znižovanie (>2 hPa/3 hod.)



TIP: Ak indikátor tendencie počasia ukazuje trvalé zvyšovanie tlaku vzduchu, je vyššia pravdepodobnosť, že bude slnečné počasie. A naopak: keď tlak vzduchu sústavne klesá, je vyššia pravdepodobnosť, že bude daždivé počasie.

7.4 Aktivácia funkcie storm alarm

Funkcia storm alarm vás upozorní, keď v priebehu 3 hodín poklesne tlak najmenej o 4 hPa / 0,12 inHg. Prístroj Suunto Core aktivuje alarm a na displeji po dobu 20 sekúnd bliká symbol alarmu. Funkcia storm alarm pracuje iba v prípade, že ste v režime **ALTI & BARO** aktivovali profil **BAROMETER**.

Postup aktivácie funkcie storm alarm:

1. V **MENU** zvolíte **ALTI-BARO**.
2. Zvolíte **STORM ALARM**.
3. Tlačidlami [+] a [- Light] zapnete alebo vypnete storm alarm.



TIP: Storm alarm môžete zastaviť stlačením akéhokoľvek tlačidla.

Možné životné situácie: Keď vás búrka prekvapí pri turistike

Prechádzate sa hustým lesom, keď váš prístroj Suunto Core aktivuje storm alarm. Za posledné 3 hodiny sa počasie zhoršilo - obloha sa zatiahla. Ešte že vás prístroj Suunto Core varoval, pretože si musíte nájsť prístrešok pred silným dažďom, ktorý čoskoro príde.


7.5 Používanie profilu výškomeru

Profil **ALTIMETER** počíta nadmorskú výšku na základe referenčných hodnôt. Referenčnou hodnotou môže byť tlak vzduchu pri hladine mora alebo predchádzajúci bod referenčnej hodnoty nadmorskej výšky. Keď je aktivovaný profil **ALTIMETER**, na displeji je podtrhnuté slovo **ALTI**.

Ak je aktivovaný profil **ALTIMETER**, máte pomocou tlačidla [View] prístup k týmto zobrazeniam:

- Záznamník: ukladá zmeny nadmorskej výšky do záznamov
- Merač rozdielu nadmorskej výšky: meria rozdiely nadmorskej výšky od nastaveného bodu
- Teplota: meria aktuálnu teplotu
- Prázdne: žiadne doplnkové informácie

TIME **ALTI & BARO** COMPASS

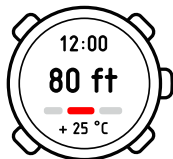

7.5.1 Používanie merača rozdielu nadmorskej výšky

Merač rozdielu nadmorskej výšky ukazuje rozdiel nadmorskej výšky medzi nastaveným bodom a vašou aktuálnou polohou. Táto funkcia je užitočná najmä

pri horolezectve, keď napríklad chcete sledovať svoj postup pozorovaním vystúpanej výšky.

Postup použitia merača rozdielu nadmorskej výšky:

1. V režime **ALTI & BARO** vyberte zobrazenie merača rozdielu nadmorskej výšky.
2. Záznam spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením [Start Stop].
3. Resetujete podržaním stlačeného tlačidla [+].

Možné životné situácie: Meranie výstupu

Chystáte sa vyliezť na vrchol, ktorý je 1000 metrov vysoký. Chcete kontrolovať svoj priebežný postup, takže v prístroji Suunto Core aktivujete merač rozdielu nadmorskej výšky. Zahájite výstup a priebežne kontrolujete nadmorskú výšku, aby ste videli, koľko metrov vám ostáva do ďalšieho kontrolného bodu. V určitej fáze sa začnete cítiť unavení. Skontrolujete svoju nadmorskú výšku a uvidíte, že je pred vami ešte stále veľký kus cesty. Možno by ste mali prehodnotiť, na ktorom mieste urobíte svoj ďalší kontrolný bod.

7.5.2 Záznamy

Záznamník ukladá všetky zmeny nadmorskej výšky medzi začiatkom a koncom. Pri uskutočňovaní aktivity, pri ktorej sa mení nadmorská výška, môžete zaznamenávať zmeny nadmorskej výšky a neskôr si pozrieť uložené informácie. Môžete aj nastaviť značky nadmorskej výšky, ktoré vám umožnia zobraziť dobu trvania a vystúpenú / zostúpenú výšku medzi predchádzajúcou a súčasnou značkou. Vaše značky sú uložené v pamäti a neskôr k nim máte prístup.

Postup ukladania záznamu:

1. V režime **ALTI & BARO** vyberte zobrazenie záznamníka.
2. Záznam spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením [Start Stop].

3. Pri zaznamenávaní môžete nastaviť značky tlačidlom [+].
4. Pre resetovanie podržte tlačidlo [+] stlačené (to je možné iba v prípade, že je záznamník zastavený).

Zaznamenávanie výškového rozdielu: ukazuje rozdiel nameranej nadmorskej výšky medzi počiatkom a koncom záznamu pomocou týchto ikon:

V doplnkových zobrazeniach:

- ▲ je zobrazené, ak je vaša nadmorská výška nad počiatočným bodom.
- ▬ je zobrazené, ak je vaša nadmorská výška rovnaká, ako v počiatočnom bode.
- ▼ je zobrazené, ak je vaša nadmorská výška pod počiatočným bodom.
- ▲ je zobrazené, ak zobrazujete celkovú vystúpenú výšku od začiatku záznamu.
- ▬ je zobrazené, ak zobrazujete celkovú zostúpenú výšku od začiatku záznamu.

Body nadmorskej výšky sú zaznamenávané v závislosti na zvolenom intervale zaznamenávania (viď *Section 9.3 Voľba intervalu zaznamenávania na strane 46*).

Postup zmeny intervalu zaznamenávania:

1. V ponuke **MENU** zvolte **MEMORY**.
2. Vyberte **REC INTERVAL**.
3. Tlačidlami [+] a [- Light] zmeňte interval zaznamenávania.

 **POZNÁMKA:** *Odhad doby, ktorú môžete zaznamenať, je pri prechádzaní intervalmi zobrazený v dolnej časti displeja. Skutočná dĺžka záznamu sa môže nepatrne líšiť, v závislosti na vašej aktivite v priebehu intervalu zaznamenávania.*

K histórii záznamov, vrátane detailov záznamu, máte prístup z položky **LOGBOOK** v **MENU** (viď *Section 9.2 Zobrazenie a zamknutie záznamov na strane 44*).



TIP: Po zastavení záznamníka můžete otvoriť záznamy a zobrazit' obsah aktuálneho záznamu pred resetovaním záznamníka.

Možné životné situácie: Záznam nadmorskej výšky:

*Chystáte sa na vysokohorskú túru. Tentoraz si chcete zaznamenať, koľko vystúpite a zostúpите, aby ste mohli tieto údaje porovnať s predchádzajúcimi meraniami. V prístroji Suunto Core nastavíte profil **ALTIMETER** a pri zahájení túry spustíte záznamník. Po skončení túry zastavíte záznamník a resetujete ho. Teraz môžete porovnať posledné údaje s predchádzajúcimi.*


7.6 Používanie profilu barometra

Profil **BAROMETER** ukazuje aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora. Ten je založený na uložených referenčných hodnotách a na nepretržite meranom absolútnom tlaku vzduchu. Zmeny v tlaku vzduchu pri hladine mora sú graficky zobrazené v strede displeja. Na displeji sú zobrazené hodnoty namerané v intervale 30 minút za posledných 24 hodín.

Keď je aktivovaný profil **BAROMETER**, na displeji je podtrhnuté slovo **BARO**.

Ak je aktivovaný profil **BAROMETER**, máte pomocou tlačidla [View] prístup k týmto zobrazeniam:

- Teplota: meria aktuálnu teplotu
- Záznamník: ukladá zmeny nadmorskej výšky do záznamov
- Referenčná hodnota nadmorskej výšky: ukazuje referenčnú hodnotu nadmorskej výšky
- Čas: ukazuje aktuálny čas
- Prázdne: žiadne doplnkové zobrazenie

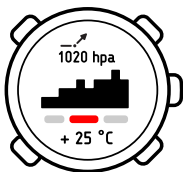

POZNÁMKA: Keď si pripevníte prístroj Suunto Core na zápästie, musíte chvíľu počkať, kým sa nezobrazí správne nameraná teplota. Je to preto, že teplota vášho tela ovplyvní počiatkové meranie.

7denné záznamy o tlaku vzduchu pri hladine mora si môžete pozrieť v pamäti **ALTI-BARO** v ponuke **MENU** (viď 9.1 Pamäť Alti-baro na strane 44.)

Možné životné situácie: Používanie profilu BAROMETER

Ste na turistickej túre a už sa cítite unavení. Rozhodnete sa utáboriť a postavíte stan. Pretože vaša nadmorská výška sa po určitú dobu nebude meniť, aktivujete profil **BAROMETER**. Po prebudení si môžete skontrolovať zmeny tlaku vzduchu pri hladine mora a podľa nich odhadnúť vývoj dnešného počasia.

7.6.1 Záznamy

Pri zaznamenávaní údajov v profile **ALTIMETER** môžete prepnúť do profilu **BAROMETER**, napríklad pri prestávke na pešej túre.

Záznamník bude pokračovať v zaznamenávaní, ale nebude zaznamenávať zmeny v tlaku vzduchu. Keď je aktivovaný profil barometra, prístroj predpokladá, že sa nemení nadmorská výška. Z toho dôvodu nezaznamenáva zmeny v

nadmorskej výške. V priebehu tejto doby bude záznam nadmorskej výšky plochý. Informácie o používaní záznamníka, viď *Section 7.5.2 Záznamy na strane 30*.

Meranie nadmorskej výšky v profile **BAROMETER** môžete spustiť, zastaviť alebo resetovať.

Možné životné situácie: Záznamy v profile BAROMETER

*V priebehu výstupu zaznamenávate zmeny nadmorskej výšky. Potom sa rozhodnete pre dlhšiu prestávku. Prepnete do profilu **BAROMETER**. Pretože záznam nadmorskej výšky pokračuje, ale nadmorská výška sa nemení, otvoríte záznamník v profile **BAROMETER** a ukončíte zaznamenávanie nadmorskej výšky.*

7.7 Používanie automatického profilu

AUTOMATIC profil prepína medzi profilmi **ALTIMETER** a **BAROMETER** podľa toho, ako sa pohybujete. Ak je aktivovaný profil **AUTOMATIC**, v pravej hornej časti displeja sa zobrazí [auto icon]. V závislosti na aktivovanom profile môžete pomocou tlačidla [View] prepínať zobrazenie **ALTIMETER** alebo **BAROMETER**. Ak prístroj zmení nadmorskú výšku rýchlosťou 5 metrov za 3 minúty, aktivuje sa profil **ALTIMETER**. Ak prístroj nezmení nadmorskú výšku po dobu 12 minút, aktivuje sa profil **BAROMETER**.

 **POZNÁMKA:** Profil **AUTOMATIC** nemusí byť používaný po celú dobu. Niektoré aktivity vyžadujú trvalé aktivovanie profilu **BAROMETER**, aj keď sa môžete pohybovať (napríklad pri surfovaní). Inými slovami: v niektorých situáciách musíte vybrať vhodný profil ručne.


7.8 Používanie profilu hĺbkomera

Profil **DEPTH METER** používate pri šnorchlovaní. Ukazuje vám aktuálnu hĺbku a maximálnu hĺbku dosiahnutú pri potápaní so šnorchlom. Maximálna hĺbka povolená prístrojom je 10 metrov. Ak je aktivovaný profil **DEPTH METER**, v ľavej hornej časti displeja sa zobrazí ikona vlny.

Ak je aktivovaný profil **DEPTH METER**, máte pomocou tlačidla [View] prístup k týmto zobrazeniam:

- Záznamník: zaznamenávanie ponorov so šnorchlom
- Teplota: meria aktuálnu teplotu
- Čas: ukazuje aktuálny čas

TIME **ALTI & BARO** COMPASS

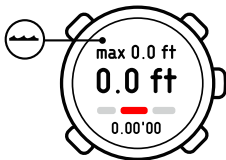

7.8.1 Záznamy v profile hĺbkomer

Záznamník pracuje v profile **DEPTH METER** podobne, ako záznamník v profile **ALTIMETER**, ale namiesto zaznamenávania nadmorskej výšky zaznamenáva hĺbku vašich ponorov pri šnorchlovaní.

Postup ukladania záznamov v profile **DEPTH METER**:

1. V režime **ALTI & BARO** vyberte zobrazenie záznamníka.

2. Záznam spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením [Start Stop]. Začnite šnorchlovať.
3. Pri návrate na hladinu resetujte podržením stlačeného tlačidla [+].

 **POZOR:** Keď je prístroj pod vodou, nesmiete stlačiť žiadne tlačidlá.

 **POZNÁMKA:** Pred používaním záznamníka v profile **DEPTH METER** musíte resetovať záznamník v profile **ALTIMETER**. Inak vaše maximálna hĺbka ponoru ostane rovnaká, ako vaše aktuálna nadmorská výška nad hladinou.

 **TIP:** Po zastavení záznamníka môžete pred jeho resetovaním otvoriť záznamy a zobrazit' aktuálny záznam!

8 POUŽÍVANIE REŽIMU KOMPAS

V režime **COMPASS** sa môžete orientovať relatívne k severnému magnetickému pólu. V režime **COMPASS** máte pomocou tlačidla [View] prístup k týmto zobrazeniam:

- Čas: ukazuje aktuálny čas
- Svetové strany: ukazuje aktuálny smer
- Azimut: ukazuje rozdiel medzi aktuálnym smerom a nastaveným azimutom.

Kompas sa po minúte vypne z dôvodu šetrenia energie. Tlačidlom [Start Stop] ho znova aktivujte.

8.1 Získanie správnych údajov

Postup zaistenia správnych údajov z kompasu v režime **COMPASS**: **KOMPAS**

- po výzve správne skalibrujte kompas (viď *Section 8.1.1 Kalibrovanie kompasu na strane 37*)
- nastavte správnu hodnotu deklinácie
- držte prístroj v rovine
- držte ho ďalej od kovových predmetov (napríklad šperkov) a magnetických polí (napríklad elektrických vedení)

8.1.1 Kalibrovanie kompasu

Pri prvom používaní a po výmene batérie je potreba prístroj starostlivo skalibrovať. Prístroj k tomu vyzve vždy, keď je to potreba.

Postup kalibrovania kompasu:

1. Držte prístroj v rovine a nenaklápajte ho do žiadneho smeru.
2. Pomaly prístrojom otáčajte v smere hodinových ručičiek (rýchlosťou jedna otáčka za približne 15 sekúnd), až kým sa neaktivuje kompas.



POZNÁMKA: Ak zistíte odchýlky v kompase, môžete ho skalibrovať znova. V režime kompasu držte prístroj v rovine a 5 až 10 razy ním otočte v smere hodinových ručičiek.



TIP: Pre zaistenie najvyššej presnosti skalibrujte kompas pred každým používaním.




COMPASS

EN: Keep level rotate

DE: Horizontal halten drehen


FR: maintenir a niveau tourner

ES: mantener giro de nivel

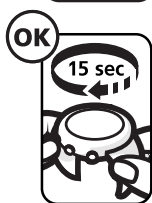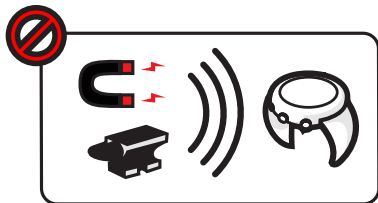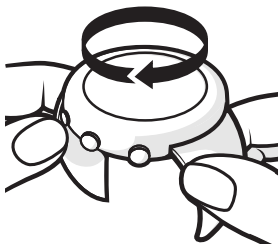

8.1.2 Nastavenie hodnoty deklinácie

Papierové mapy sú orientované na zemský severný pól. Kompasy však ukazujú na magnetický severný pól - oblasť nad Zemou, do ktorej sa zbiehajú magnetické siločiar. Pretože magnetický a zemský severný pól neležia v jednom mieste, musíte v kompase nastaviť deklináciu. Uhol medzi magnetickým a zemským severným pólom je vaša deklinácia.

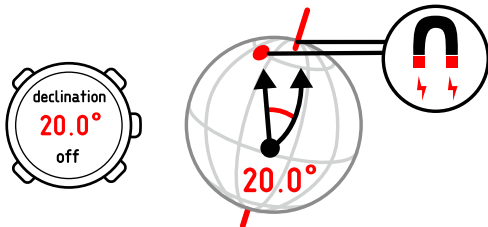

Hodnotu deklinácie môžete nájsť na väčšine máp. Umiestnenie magnetického severného pólu sa každý rok mení, takže najpresnejšie a najaktuálnejšie hodnoty deklinácie nájdete na internetu (napríklad pre USA na stránkach National Geophysical Data Center).

Mapy pre orientačný beh sú však kreslené v relácii s magnetickým severným pólom. To znamená, že pri používaní máp pre orientačný beh musíte vypnúť opravu deklinácie nastavením hodnoty deklinácie na 0 stupňov.

Postup uloženia hodnoty deklinácie:

1. V ponuke **MENU** zvolte **COMPASS**.
2. Vypnite deklináciu alebo vyberte **W** (západ) alebo **E** (východ).
3. Tlačidlami **[+]** a **[-]** nastavte hodnotu deklinácie.

8.2 Používanie kompasu

V režime **COMPASS** vidíte na okraji displeja dva pohyblivé segmenty. Tieto segmenty ukazujú na sever. Vlasová čiara na dvanásťtej hodine ukazuje váš smer a funguje ako smerovacia šípka kompasu. Číselná hodnota vášho smeru je zobrazená v strede displeja.

V režime **COMPASS** máte pomocou tlačidla [View] prístup k týmto zobrazeniam:

- Čas: ukazuje aktuálny čas
- Svetové strany: ukazuje aktuálny smer
- Azimut: ukazuje rozdiel medzi aktuálnym smerom a nastaveným azimutom

Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo, kompas sa po minúte vypne z dôvodu šetrenia energie. Tlačidlom [Start Stop] ho znova aktivujete.

Kompas môžete používať dvoma spôsobmi: môžete používať otočnú lunetu alebo sledovanie azimutu.

TIME ALTI & BARO **COMPASS**



8.2.1 Používanie lunety

Prístroj Suunto Core môžete používať ako tradičný kompas. Nastavte vonkajšiu lunetu podľa pohyblivých segmentov ukazujúcich sever a potom postupujte v požadovanom smere.



Postup používania lunety:

1. V režime **COMPASS** nasmerujte indikátor severu do smeru, v ktorom sa chcete pohybovať.
2. Otočte lunetou tak, aby sever na lunete a pohyblivé segmenty ukazujúce sever boli vyrovnané.
3. Pokračujte v svojom požadovanom smere a udržiajte pohyblivé segmenty ukazujúce sever zarovnané so severom na lunete.

8.2.2 Používanie azimutu

Pri sledovaní azimutu môžete nastaviť azimut (smer) k požadovanému cieľu a kompas prístroja Suunto Core vás povedie priamo k nemu.

Postup používania azimutu:

1. Namierte smerovú šípku kompasu v smere, ktorým chcete pokračovať v ceste, a stlačte tlačidlo [Start Stop]. Azimut je teraz nastavený. Vaše

aktuálne smerovanie je zobrazené v strede displeja a bude sa meniť podľa vášho pohybu.

2. Šípky v hornom riadku displeja vás navádzajú do správneho smeru, ktorým musíte ísť pre dodržanie nastaveného azimutu. Symbol ►► potvrdzuje, že idete v správnom smere.



POZNÁMKA: Stlačenie [- Light] aktivuje aj presvetlenie.

Možné životné situácie: Sledovanie zvoleného smeru

Ste na túre a práve ste vystúpili na príkry kopec. Pozriete sa okolo seba cez údolie a v diaľke uvidíte na inom vrchole zrub. Rozhodnete sa dôjsť cez údolie až k zrubu. Namierite smerovú šípku prístroja Suunto Core na zrub a nastavíte azimut. Pri chôdzi údolím vám šípky v hornom riadku displeja ukazujú, kadiaľ máte ísť. Pretože kompas je z dôvodu šetrenia batérie aktívny iba 40 sekúnd, musíte čas od času reaktivovať kompas a skontrolovať svoj smer. Držte sa kompasu a za chvíľu tam budete.

9 POUŽÍVANIE PAMÄTE

9.1 Pamäť Alti-baro

Funkcia **ALTI-BARO** automaticky zaznamenáva zmeny v nadmorskej výške alebo tlaku vzduchu pri hladine mora za posledných 7 dní. Aké informácie budú ukladané závisí na tom, ktorý profil je aktívny v okamihu zaznamenávania. Záznamy sú ukladané každých 30 minút.

Zobrazenie záznamov za posledných 7 dní:

1. V **MEMORY** zvolíte **ALTI-BARO**.
2. Pre prechádzanie záznamami použijete tlačidlá [+] a [- Light].

Možné životné situácie: Predpoveď počasia

*Táboríte v horách. Chcete predpovedať počasie na zajtra, takže na noc prepnete prístroj Suunto Core do profilu **BAROMETER**. Ráno sa pozrite do pamäte **ALTI-BARO** a zistíte, že tlak vzduchu zostal rovnaký celú noc. Môžete dúfať, že to tak ostane aj cez deň.*

9.2 Zobrazenie a zamknutie záznamov

Záznamy uložené záznamníkom v profiloch **ALTIMETER**, **BAROMETER** alebo **DEPTH METER** sú uložené v **LOGBOOK**. Môžete uložiť až 10 záznamov. Novým záznamom sa vždy prepíše najstarší záznam v **LOGBOOK**. Aby ste záznamy uchovali, môžete ich zamknúť. Ak je záznam zamknutý, je zobrazená ikona . Zamknúť môžete iba 9 záznamov.

Pri otvorení **LOGBOOK** uvidíte počet nezamknutých záznamov. Potom môžete vybrať záznam pre zobrazenie alebo zamknutie.

Pri zobrazovaní záznamov je najskôr zobrazený zoznam dostupných záznamov, spoločne s časmi a dátumy. Môžete imi prechádzať a otvoriť, aby ste zobrazili ich súhrnné informácie a podrobnosti.

9.2.1 Zobrazenie záznamov

Pri zobrazovaní súhrnov záznamu uvidíte

- Súhrnný graf, čas záznamu a najvyšší bod
- Celkový zostup, trvanie zostupu, priemerná rýchlosť zostupu
- Celkový výstup, trvanie výstupu, priemerná rýchlosť výstupu
- Medzičas výškomeru (celkové trvanie záznamu od začiatku) a časy medzi nastavenými bodmi (trvanie od posledného nastaveného bodu)

Pri zobrazovaní detailov záznamu uvidíte:

- Graf zmien nadmorskej výšky
- Čas záznamu
- Nadmorskú výšku / hĺbku v dobe záznamu

Postup zobrazenia záznamov:

1. V ponuke **MEMORY** zvolíte **LOGBOOK**.
2. V zozname vyberte záznam.
3. Zvoľte **VIEW**.
4. Tlačidlami [+] a [- Light] prepínate medzi súhrnmi záznamov.
5. Detaily záznamu zobrazíte tlačidlom [Mode].
6. Tlačidlami [+] a [- Light] zvýšite a znížite rýchlosť prechádzania a zmeníte smer. Zastavíte tlačidlom [Mode].

 **POZNÁMKA:** Pri prechádzaní grafom je vaše aktuálna pozícia v strede grafu.



POZNÁMKA: Súhrny obsahujú iba záznamy o nadmorskej výške.

9.2.2 Zamknutie a odomknutie záznamov

Postup zamknutia alebo odomknutia záznamov:

1. V ponuke **MEMORY** zvolte **LOGBOOK**.
2. V zozname vyberte záznam.
3. Zvolte **LOCK / UNLOCK**.
4. Záznam zamknete / odomknete tlačidlom [Mode]
ALEBO
Zrušte operáciu tlačidlom [View]].

9.3 Voľba intervalu zaznamenávania

Interval zaznamenávania môžete vybrať v položke **REC INTERVAL** v ponuke **MENU**.

Môžete zvoliť jeden z piatich intervalov zaznamenávania:

- 1 sekunda
- 5 sekúnd
- 10 sekúnd
- 30 sekúnd
- 60 sekúnd

Pri prechádzaní intervalmi je v dolnej časti displeja zobrazený dostupný čas pre záznam.

Postup voľby intervalu zaznamenávania:

1. V ponuke **MEMORY** zvolte **REC INTERVAL**
2. Tlačidlami [+] a [- Light] zvolte interval zaznamenávania.


 **TIP:** Krátkodobé aktivity s rýchlymi zmenami nadmorskej výšky je lepšie zaznamenávať v kratšom intervale (napríklad lyžovanie). Dlhodobé aktivity s pomalými zmenami nadmorskej výšky je lepšie zaznamenávať v dlhšom intervale (napríklad turistika).

10 VÝMENA BATÉRIE

 **POZNÁMKA:** Pre zníženie rizika požiaru alebo popálenia použité batérie nedrvté, neprepichujte ani ich neodhadzujte do ohňa alebo vody. Použité batérie správne recyklujte alebo likvidujte.

 **POZNÁMKA:** Ak sa poškodia závity krytu batériového priestoru, odošlite svoj prístroj do autorizovaného servisu Suunto.

 **POZNÁMKA:** Ak je pre váš výrobok k dispozícii, musí byť použitá originálna súprava náhradnej batérie a páska Suunto. Súpravy sú k dispozícii vo webovom obchode Suunto a u niektorých autorizovaných predajcov Suunto. Nepoužívanie týchto súprav a nedbalá výmena batérie môžu zrušiť záruku.

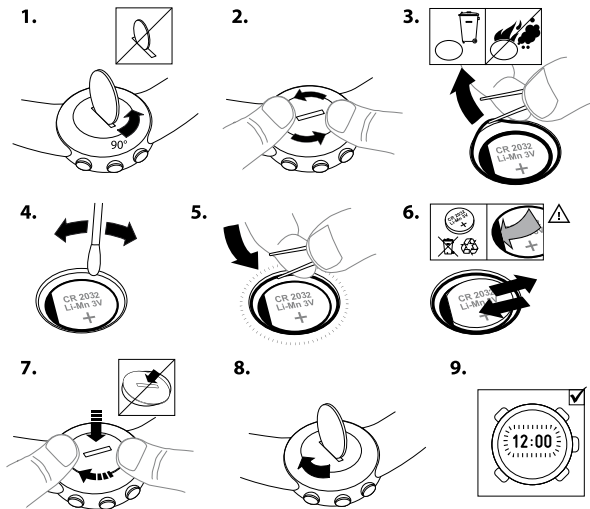

11 ŠPECIFIKÁCIE

11.1 Technické špecifikácie

Všeobecné

- Prevádzková teplota -20°C ... +60 °C / -4°F ... +140°F
- Skladovacia teplota -30 °C ... +60 °C / -22°F ... +140°F
- Odolnosť proti vode 30 m / 100 st. (podľa ISO 6425)
- Minerálne sklo
- Užívateľom vymeniteľná batéria CR2032
- Životnosť batérie: ~ 1 rok pri normálnom používaní

Výškomer

- Rozsah zobrazenia -500 m ... 9000 m / -1640 st. ... 32760 st.
- Rozlíšenie 1 meter / 3 st.

Barometer

- Rozsah zobrazenia 920 ... 1080 hPa / 27,13 ... 31,85 inHg
- Rozlíšenie 1 hPa / 0,03 inHg

Hĺbkomer

- Rozsah zobrazenia 0 ... 10 m / 0 ... 32,8 st.
- Rozlíšenie 0,1 metra

Teploměr

- Rozsah zobrazenia -20°C ... 60°C / -4°F ... 140°F
- Rozlíšenie 1°C / 1°F

Kompas

- Rozlíšenie 1°

11.2 Ochranná známka

Suunto, Wristop Computer, Suunto Core, ich logá a ďalšie druhové ochranné známky a mená Suunto sú registrované alebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všetky práva vyhradené.

11.3 Copyright

Copyright © Suunto Oy 2007. Všetky práva vyhradené. Táto publikácia a jej obsah sú majetkom firmy Suunto Oy a sú určené záväzne pre použitie jej klientmi k získaniu znalostí a kľúčových informácií o používaní výrobkov Suunto Core. Obsah publikácie by nemal byť používaný alebo distribuovaný s žiadnym iným účelom, ani inak oznamovaný, uverejňovaný alebo reprodukován bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Suunto Oy.

Aj keď venujeme veľkú pozornosť tomu, aby informácie obsiahnuté v tejto dokumentácii boli úplné a presné, nie je vyjadrená žiadna záruka na presnosť. Obsah môže byť kedykoľvek zmenený bez predchádzajúceho oznámenia. Najnovšiu verziu dokumentácie môžete kedykoľvek stiahnuť zo stránok www.suunto.com.

11.4 CE

Značka CE je použitá pre označenie zhody so smernicou Európskej únie EMC 89/336/EEC.

11.5 Oznámenie o patentu

Tento výrobok je v USA chránený žiadosťou o patent číslo 11/152,076 a odpovedajúcimi patentmi alebo žiadosťami o patent v ďalších krajinách. Ďalšie žiadosti o patenty sú pred uzatvorením.

12 MEDZINÁRODNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Suunto zaručuje, že počas záručnej lehoty spoločnosť Suunto alebo autorizované servisné stredisko Suunto (ďalej Servisné stredisko) podľa vlastného uváženia bezplatne odstráni poruchu materiálu alebo spracovania prostredníctvom a) opravy, b) výmeny alebo c) refundácie, v súlade so zmluvnými podmienkami tejto medzinárodnej obmedzenej záruky. Táto medzinárodná obmedzená záruka je platná a vynúiteľná bez ohľadu na krajinu kúpy. Medzinárodná obmedzená záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva zaručené povinným národným zákonom platným pre predaj spotrebiteľského tovaru.

Záručná lehota

Lehota medzinárodnej obmedzenej záruky sa začína v deň pôvodnej maloobchodnej kúpy.

Záručná lehota trvá dva (2) roky pre výrobky a bezdrôtové vysielачky Dive, ak nie je uvedené inak.

Záručná lehota na príslušenstvo vrátane (ale nie výhradne) bezdrôtových snímačov a vysielачov, nabíjačiek, káblov, nabíjateľných batérií, remienkov, náramkov a hadičiek je jeden (1) rok.

Vylúčenia a obmedzenia

Táto medzinárodná obmedzená záruka sa nevzťahuje na:

1. a) bežné opotrebovanie, ako sú škrabance, odreniny alebo zmena farby, b) poruchy spôsobené neopatrným zaobchádzaním ani c) poruchy a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s odporúčaním, nevhodnou starostlivosťou, nedbanlivosťou a nehodami, ako je spadnutie alebo pritlačenie;
2. tlačené materiály a obaly;
3. poruchy a predpokladané poruchy spôsobené používaním s akýmkoľvek výrobkom, príslušenstvom, softvérom alebo službou nevyrobenou alebo nedodanou spoločnosťou Suunto;
4. nenabíjateľné batérie.

Spoločnosť Suunto nezaručuje, že prevádzka výrobku alebo príslušenstva bude neprerušovaná alebo bezchybná, ani že výrobok alebo príslušenstvo bude pracovať s iným hardvérom či softvérom dodaným treťou stranou.

Táto medzinárodná obmedzená záruka nie je vymáhateľná, ak výrobok alebo príslušenstvo:

1. bolo otvorené nad rámec určeného používania;
2. bolo opravované pomocou neautorizovaných náhradných dielov; upravované alebo opravované neautorizovaným servisným strediskom;
3. má odstránené, upravené alebo inak poškodené výrobné číslo, o čom výhradne rozhodne spoločnosť Suunto na základe vlastného uváženia;
4. bolo vystavené pôsobeniu chemikálií vrátane, ale nie výlučne, opaľovacieho krému a odpudzovačov hmyzu.

Prístup k záručnej službe spoločnosti Suunto

Pre prístup k záručnej službe spoločnosti Suunto musíte doložiť doklad o zakúpení. Zároveň si musíte svoj výrobok zaregistrovať na stránke www.suunto.com/mysuunto, ak chete získať medzinárodné záručné služby na celom svete. Informácie o získaní záručného servisu získate na www.suunto.com/warranty, kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu Suunto alebo volajte technickú podporu Suunto Contact Center.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými povinnými zákonmi je táto medzinárodná obmedzená záruka vašim jediným a výhradným opravným prostriedkom a je náhradou za všetky ostatné záruky, vyjadrené alebo predpokladané. Spoločnosť Suunto nezodpovedá za zvláštne, náhodné, trestné ani následné škody, vrátane (ale nie výhradne) straty očakávaných výhod, straty údajov, straty použitia, náklady na kapitál, náklady na náhradné vybavenie alebo zariadenie, nároky tretích strán, poškodenie vlastníctva, ktoré sú následkom zakúpenia alebo používania výrobku alebo pochádzajú z nedodržania záruky, nedodržania zmluvy, nedbanlivosti, prečinu, zákonnej alebo spravodlivej teórie, aj keď spoločnosť Suunto vedela o možnosti týchto škôd. Spoločnosť Suunto nie je zodpovedná za oneskorenia pri uskutočňovaní záručnej služby.

Index

A

alarm, 21
automatický profil, 34
azimut, 42

B

batéria
 výmena, 48
body, 45

C

CE, 52
čas, 18

D

dátum, 18
duálny čas, 18

H

hodnota deklinácie, 40

I

indikátor tendencie počasia, 27
interval zaznamenávania, 46

J

jazyk, 16

K

kalibrovanie kompasu, 37
kompas
 kalibrovanie, 37
 používanie, 41

L

luneta, 42

M

medzičas, 45
merač rozdielu nadmorskej výšky, 29

N

nastavenie
 alarm, 21
 čas, 18
 dátum, 18
 duálny čas, 18
 profily, 26

referenčné hodnoty, 26
východ a západ slnka, 19
nesprávne údaje, 24

O

obecné nastavenia, 13
jazyk, 16
jednotky, 13
presvetlenie, 15
tón tlačidla, 14
vedenie tónom, 14
záмок tlačidiel, 16
odpočítavací merač, 20
ochranná známka, 51

P

pamäť, 44
interval zaznamenávania, 46
zamknutie a odomknutie
záznamov, 46
zamknutie záznamov, 44
zobrazenie záznamov, 44, 45
pások
nastavenie dĺžky, 13
používanie profilov
automatický, 34
barometer, 32
hlbkomer, 35

výškomer, 29
používanie režimu ALTI & BARO, 23
indikátor tendencie počasia, 27
merač rozdielu nadmorskej výšky,
29
nesprávne údaje, 24
profily, 25, 26, 29, 32, 34, 35
referenčné hodnoty, 26
správne údaje, 24
storm alarm, 28
používanie režimu COMPASS
azimut, 42
kalibrovanie, 37
kompas, 41
luneta, 42
nastavenie hodnoty deklinácie, 40
správne údaje, 37
zobrazenia, 37
používanie režimu TIME, 17
alarm, 21
čas, 18
dátum, 18
duálny čas, 18
odpočítavací merač, 20
stopky, 20
východ a západ slnka, 19
používanie výškomeru, 29
presvetlenie, 15

profil barometer , 32
profil hlbkomera , 35
profily
 automatický, 34
 barometer, 32
 hlbkomer, 35
 výškomer, 29

R

režim ALTI & BARO, 23
režim času, 17
režimy
 ALTI & BARO, 23
 ČAS, 17
 KOMPAS, 37

S

stopky, 20
storm alarm, 28

T

technické špecifikácie, 50
tón tlačidla, 14

U

údaje
 nesprávne, 24
 správne, 24

V

vedenie tónom, 14
východ a západ slnka, 19
výmena
 batéria, 48

Z

zamknutie a odomknutie záznamov,
46
zamknutie záznamov, 44
zámok tlačidiel, 16
záznamy, 30, 33
 odomknutie, 46
 zamknutie, 44, 46
 zaznamenávanie, 30, 33, 35
 zobrazenie, 44, 45
získanie správnych údajov, 37
zmena
 jazyk, 16
 jednotky, 13
 nastavenie času, 18
 presvetlenie, 15
 tón tlačidla, 14
 vedenie tónom, 14
 zámok tlačidiel, 16
zobrazenie záznamov, 44, 45



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

AUSTRALIA (24/7)	+61 1800 240 498
AUSTRIA	+43 720 883 104
CANADA (24/7)	+1 855 624 9080
CHINA	+86 400 661 1646
CHINA - Hong Kong	+ 852 58060687
FINLAND	+358 9 4245 0127
FRANCE	+33 4 81 68 09 26
GERMANY	+49 89 3803 8778
ITALY	+39 02 9475 1965
JAPAN	+81 3 4520 9417
NETHERLANDS	+31 1 0713 7269
NEW ZEALAND (24/7)	+64 9887 5223
RUSSIA	+7 499 918 7148
SPAIN	+34 91 11 43 175
SWEDEN	+46 8 5250 0730
SWITZERLAND	+41 44 580 9988
UK (24/7)	+44 20 3608 0534
USA (24/7)	+1 855 258 0900